

**IMPORTANT!**  
DO NOT DESTROY

***¡IMPORTANTE!***  
***NO DESTRUIR***

**HYTROL**

# Installation and Maintenance Manual

with Safety Information  
and Parts List

RECOMMENDED SPARE PARTS HIGHLIGHTED IN GRAY

# Manual *de Instalación* *y* **Mantenimiento**

*con Información sobre Seguridad  
y Lista de Refacciones*

LAS REFACCIONES RECOMENDADAS SE RESALTAN EN GRIS

**ProSort 400 Elite**

**Effective April 2015**

(Supercedes October 2005)

Bulletin #676



Hytrol Conveyor Co., Inc.

Jonesboro, Arkansas

© COPYRIGHT 2015-HYTROL CONVEYOR CO., INC.

**PRESS OPTIMIZED FOR THE ENVIRONMENT**  
*(IMPRESIÓN OPTIMIZADA PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE)*

# TABLE OF CONTENTS

## INTRODUCTION

Receiving and Uncrating . . . . .	2
How to Order Replacement Parts . . . . .	2

## SAFETY INFORMATION . . . . .

## INSTALLATION

Location . . . . .	4
Conveyor Set-Up . . . . .	4, 5
Electrical Equipment . . . . .	5, 6

## OPERATION

Conveyor Start-Up . . . . .	6
-----------------------------	---

## MAINTENANCE

Lubrication . . . . .	6
Controlling the ProSort . . . . .	6, 7, 8
Pneumatic Divert Switch Checklist . . . . .	8, 9
Electric Divert Switch Checklist . . . . .	9
Carrying Chain Installation . . . . .	9, 10
Install Guard Rails at Divert Locations . . . . .	10
Locating the Spurs . . . . .	10
Pneumatic Divert Switch Removal Procedure . . . . .	10
Electric Divert Switch Removal Procedure . . . . .	11
Electric Switch Homing Procedure . . . . .	11
Trouble Shooting . . . . .	11
Maintenance Checklist . . . . .	Back Cover

## REPLACEMENT PARTS

### ProSort 421 Parts Drawings

Catenary Divert and Drive Section . . . . .	12
Intermediate and Return Divert Section . . . . .	13
Tail and Divert Section . . . . .	14
Induction Unit . . . . .	15
ProSort 421 Parts List . . . . .	15, 16, 17

### ProSort 431 Parts Drawings

Catenary Divert and Drive Section . . . . .	18
Intermediate and Return Divert Section . . . . .	19
Tail and Divert Section . . . . .	20
Induction Unit . . . . .	21
ProSort 431 Parts List . . . . .	21, 22, 23
Pneumatic Divert Switch Assembly	
Parts Drawing & List . . . . .	24
Electric Divert Switch Assembly	
Parts Drawing & List . . . . .	24
Safety Switch Assembly Parts Drawing & List . . . . .	25

Spanish Version . . . . .	26
---------------------------	----

# INTRODUCTION

This manual provides guidelines and procedures for installing, operating, and maintaining your conveyor. A complete parts list is provided with recommended spare parts highlighted in gray. Important safety information is also provided throughout the manual. For safety to personnel and for proper operation of your conveyor, it is recommended that you read and follow the instructions provided in this manual.

## • Receiving and Uncrating

1. Check the number of items received against the bill of lading.
2. Examine condition of equipment to determine if any damage occurred during shipment.
3. Move all crates to area of installation.
4. Remove crating and check for optional equipment that may be fastened to the conveyor. Make sure these parts (or any foreign pieces) are removed.

**NOTE: If damage has occurred or freight is missing,  
Contact your Hytrol Integration Partner.**

## • How to Order Replacement Parts

Included in this manual are parts drawings with complete replacement parts lists. Minor fasteners, such as nuts and bolts, are not included.

When ordering replacement parts:

1. Contact Dealer from whom conveyor was purchased or nearest HYTROL Integration Partner.
2. Give Conveyor Model Number and Serial Number or HYTROL Factory Order Number.
3. Give Part Number and complete description from Parts List.
4. Give type of drive. Example—8" End Drive, 8" Center Drive, etc.
5. If you are in a breakdown situation, tell us.



HYTROL Serial Number  
(Located near Drive on Powered Models).

# SAFETY INFORMATION

## • Installation

### GUARDS AND GUARDING

Interfacing of Equipment. When two or more pieces of equipment are interfaced, special attention shall be given to the interfaced area to insure the presence of adequate guarding and safety devices.

Guarding Exceptions. Whenever conditions prevail that would require guarding under these standards, but such guarding would render the conveyor unusable, prominent warning means shall be provided in the area or on the equipment in lieu of guarding.

Guarded by Location or Position. Where necessary for the protection of employees from hazards, all exposed moving machinery parts that present a hazard to employees at their work station shall be mechanically or electrically guarded, or guarded by location or position.

- Remoteness from frequent presence of public or employed personnel shall constitute guarding by location.
- When a conveyor passes over a walkway, roadway, or work station, it is considered guarded solely by location or position if all moving parts are at least 8 ft. (2.44 m) above the floor or walking surface or are otherwise located so that the employee cannot inadvertently come in contact with hazardous moving parts.
- Although overhead conveyors may be guarded by location, spill guards, pan guards, or equivalent shall be provided if the product may fall off the conveyor for any reason and if personnel would be endangered.

### HEADROOM

- When conveyors are installed above exit passageways, aisles, or corridors, there shall be provided a minimum clearance of 6 ft. 8 in. (2.032 m) measured vertically from the floor or walking surface to the lowest part of the conveyor or guards.
- Where system function will be impaired by providing the minimum clearance of 6 ft. 8 in. (2.032 m) through an emergency clearance, alternate passageways shall be provided.
- It is permissible to allow passage under conveyors with less than 6 ft. 8 in. (2.032 m) clearance from the floor for other than emergency exits if a suitable warning indicates low headroom.

## • Operation

A) Only trained employees shall be permitted to operate conveyors. Training shall include instruction in operation under normal conditions and emergency situations.

B) Where employee safety is dependent upon stopping and/or starting devices, they shall be kept free of obstructions to permit ready access.

C) The area around loading and unloading points shall be kept clear of obstructions which could endanger personnel.

D) No person shall ride the load-carrying element of a conveyor under any circumstances unless that person is specifically authorized by the owner or employer to do so. Under those circumstances, such employee shall only ride a conveyor which incorporates within its supporting structure platforms or control stations specifically designed for carrying personnel. Under no circumstances shall any person ride on any element of a vertical conveyor.

E) Personnel working on or near a conveyor shall be instructed as to the location and operation of pertinent stopping devices.

F) A conveyor shall be used to transport only material it is capable of handling safely.

G) Under no circumstances shall the safety characteristics of the conveyor be altered if such alterations would endanger personnel.

H) Routine inspections and preventive and corrective maintenance programs shall be conducted to insure that all safety features and devices are retained and function properly.

I) Personnel should be alerted to the potential hazard of entanglement in conveyors caused by items such as long hair, loose clothing, and jewelry.

J) Conveyors shall not be maintained or serviced while in operation unless proper maintenance or service requires the conveyor to be in motion. In this case, personnel shall be made aware of the hazards and how the task may be safely accomplished.

K) Owners of conveyor should insure proper safety labels are affixed to the conveyor warning of particular hazards involved in operation of their conveyors.

**CAUTION!** Because of the many moving parts on the conveyor, all personnel in the area of the conveyor need to be warned that the conveyor is about to be started.

## • Maintenance

- All maintenance, including lubrication and adjustments, shall be performed only by qualified and trained personnel.
- It is important that a maintenance program be established to insure that all conveyor components are maintained in a condition which does not constitute a hazard to personnel.
- When a conveyor is stopped for maintenance purposes, starting devices or powered accessories shall be locked or tagged out in accordance with a formalized procedure designed to protect all persons or groups involved with the conveyor against an unexpected start.
- Replace all safety devices and guards before starting equipment for normal operation.
- Whenever practical, DO NOT lubricate conveyors while they are in motion. Only trained personnel who are aware of the hazard of the conveyor in motion shall be allowed to lubricate.

### Safety Guards

Maintain all guards and safety devices IN POSITION and IN SAFE REPAIR.

### Safety Labels

In an effort to reduce the possibility of injury to personnel working around HYTROL conveying equipment, safety labels are placed at various points on the equipment to alert them of potential hazards. Please check equipment and note all safety labels. Make certain your personnel are alerted to and obey these warnings. See Safety Manual for examples of warning labels.


**REMEMBER** Do not remove, reuse or modify material handling equipment for any purpose other than its original intended use.

# INSTALLATION

## • Location

- Determine direction of product flow. Figure 4A indicates the flow as related to the drive.
- Refer to "Match-Mark" numbers on ends of conveyor sections. (Figure 4A). Position them in this sequence near area of installation.


**FIGURE 4A**

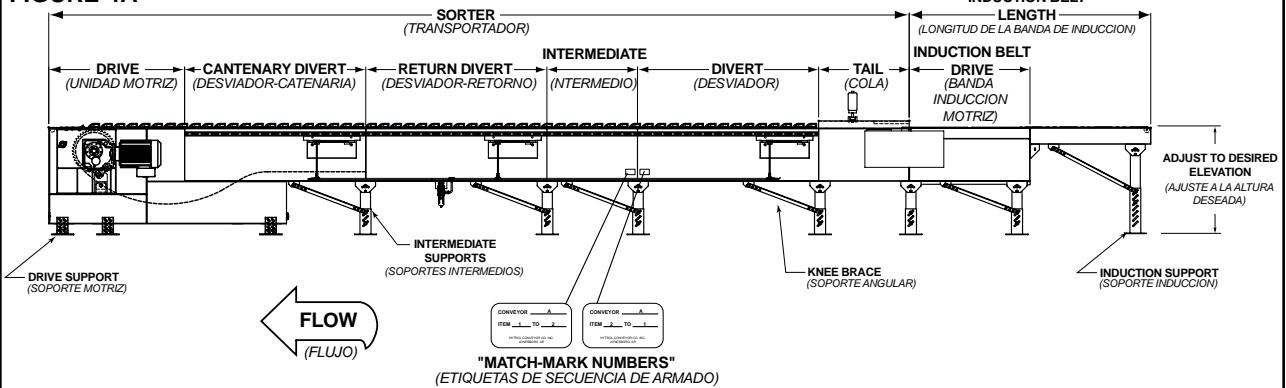


## • Conveyor Set-Up

- Mark a chalk line on floor to locate center of the conveyor.
- Attach supports and vibration pads to all conveyor sections shown in Figures 4A and 4B. Adjust elevation to required height. Hand tighten bolts only at this time.
- During installation, check to make sure each bed section is square. Measure the diagonals from corner to corner of the frame. If they are not equal the frame must be squared. Attach a come-along or some other suitable pulling device across longest corners and pull until the section is square.
- Place the infeed (tail) section in position. Locate the (2) provided threaded rods (on the infeed or discharge end). Use these rods to pull together each section during installation.
- Install remaining sections, placing end without support on extended pivot plate of previous section (Figure 4A).
- Fasten sections together with splice plates and pivot plates. (Figure 4B). Hand tighten bolts only at this time.
- Check to see that conveyor is level across the width and length of unit. Adjust supports as necessary.
- After all sections have been squared and levelled, tighten all splice channels and support mounting bolts and lag support to the floor.
- Check alignment of wearstrip at all section joints. Sand wearstrip as necessary to provide a smooth wear surface (Figure 4B).
- Starting on the infeed end, fasten bearing profile to wearstrip guide using rubber mallet to force the profile edge under the wearstrip (Figure 4B). Glue infeed end of profile to the support angle with locite # 401 or 454 adhesive.
- Fasten 1/2" main air line to bottom of conveyor channel with cable ties (Figures 4D & 5C). Connect 3/8"air lines at divert switches as shown in Figures 5A & 5B.
- Connect main air line to the Filter/Regulator, (Figure 5C) Set regulator to working pressure of 60 P.S.I. Install low pressure switch, at farthest point from regulator (Figure 5A).
- Install electrical controls and wire motor. Verify correct motor rotation at this time. See Page 5 & 6 for electrical control information.
- Check each divert switch to see that it is operating properly. This must be done before carrying chains are installed. See instructions on Page 9 & 10.
- Check proximity switch clearance at each internal safety switch (Figure 5E). Adjust if necessary.
- Install carrying chains per instructions on Page 9 & 10.
- Adjust pop-up roller assembly at discharge end to optimize transition of packages from the ProSort to the take away conveyor. Set pop-up roller proximity switch per Figure 5D.
- Install chain oiler at infeed and connect to oil lines as shown in Figure 5F. Refer to the Lubrication section, page 6, for type of oil required. After mounting, the oiler will need to be adjusted for proper oiling of mounting chains. Adjustment may be made using a combination of solenoid activation time and flow adjustment screws. (A good rule of thumb for solenoid adjustment is to turn the oiler on for one complete chain revolution for every 2 hours of sorter operation.) Typically, the chain on the divert side will need slightly more oil; the flow adjustment screws can be altered to achieve volume. CAUTION: Do not allow oil to drip on floor.
- Locate spurs per instructions on Page 10.
- Remove threaded rods before start-up.

**FIGURE 4B**

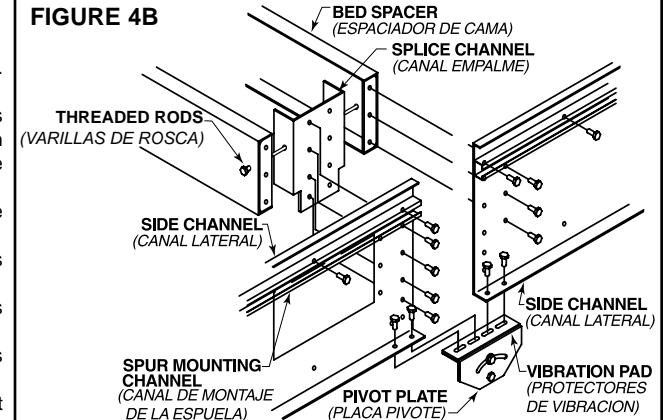








**FIGURE 4C**

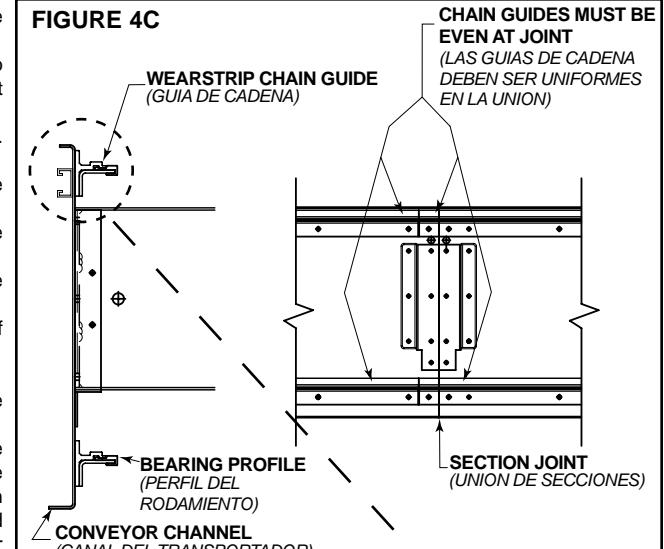

**WEARSTRIP CHAIN GUIDE DETAIL**

**FIGURE 4D**

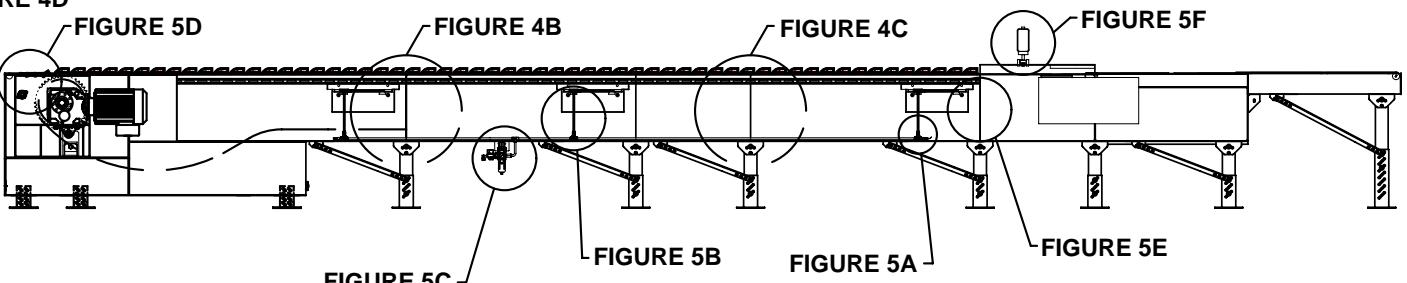

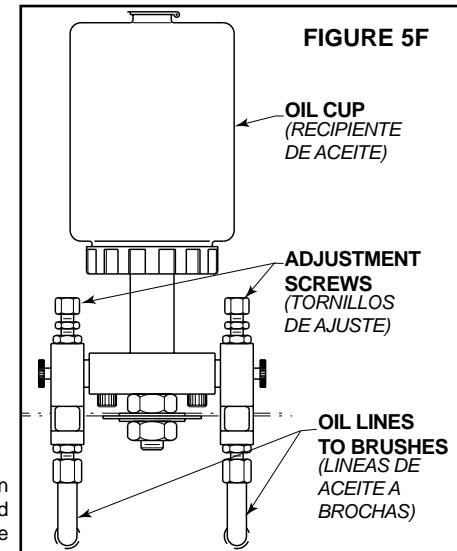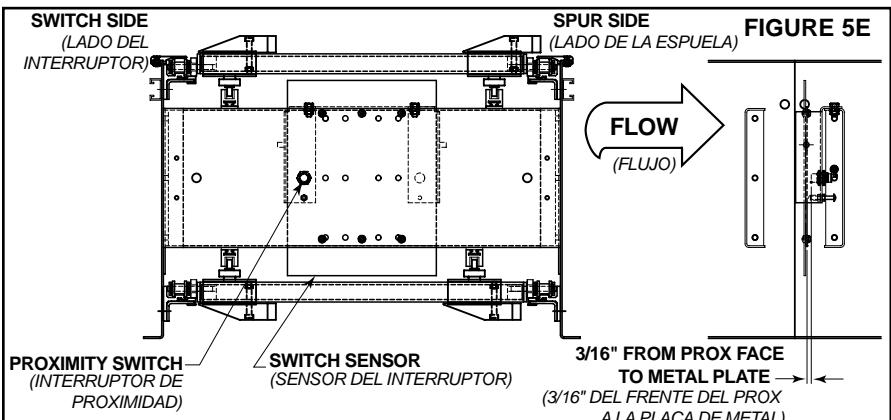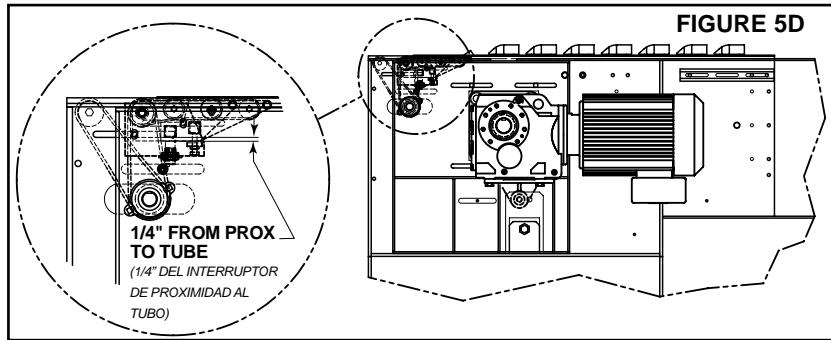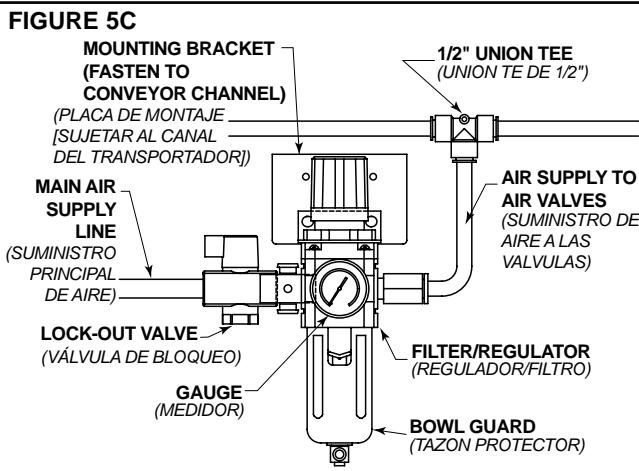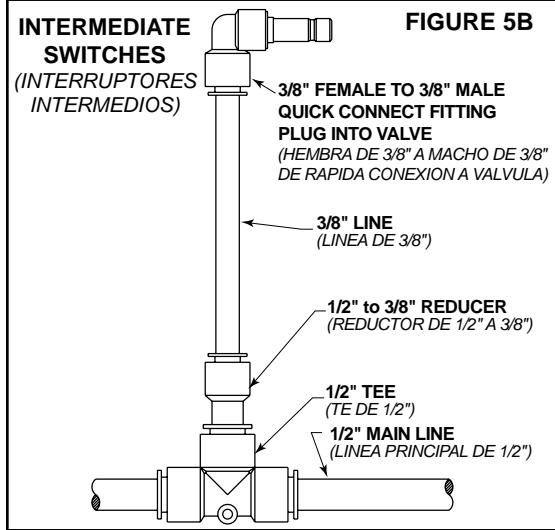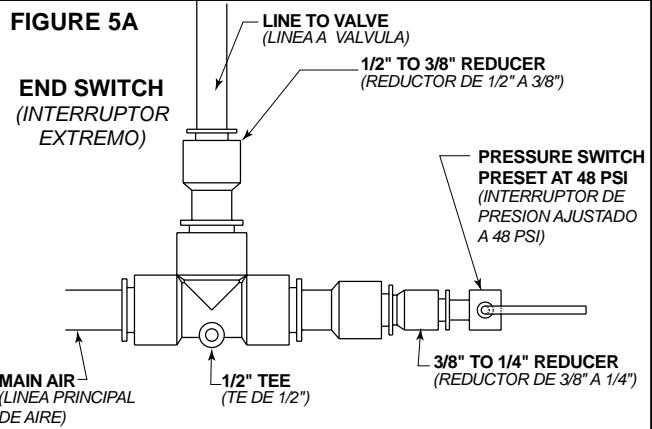

## • Electrical Equipment

**WARNING!** Electrical controls shall be installed and wired by a qualified electrician. Wiring information for the motor and controls are furnished by the equipment manufacturer.

### CONTROLS

Electrical Code: All motor controls and wiring shall conform to the National Electrical Code (Article 670 or other applicable articles) as published by the National Fire Protection Association and as approved by the American Standards Institute, Inc.

### CONTROL STATIONS

A) Control stations should be so arranged and located that the operation of the equipment is visible from them, and shall be clearly marked or labeled to indicate the function controlled.

B) A conveyor which would cause injury when started shall not be started until employees in the area are alerted by a signal or by a designated person that the conveyor is about to start.

When a conveyor would cause injury when started and is automatically controlled or must be controlled from a remote location, an audible device shall be provided which can be clearly heard at all points along the conveyor where personnel may be present. The warning device shall be actuated by the controller device starting the conveyor and shall continue for a required period of time before the conveyor starts. A flashing light or similar visual warning may be used in conjunction with or in place of the audible device if more effective in particular circumstances.

Where system function would be seriously hindered or adversely affected by the required time delay or where the intent of the warning may be misinterpreted (i.e., a work area with many different conveyors and allied devices), clear, concise, and legible warning shall be provided. The warning shall indicate that conveyors and allied equipment may be started at any time, that danger exists, and that personnel must keep clear. The warnings shall be provided along the conveyor at areas not guarded by position or location.

C) Remotely and automatically controlled conveyors, and conveyors where operator stations are not manned or are beyond voice and visual contact from drive areas, loading areas, transfer points, and other potentially hazardous locations on the conveyor path not guarded by location, position, or guards, shall be furnished with emergency stop buttons, pull cords, limit switches, or similar emergency stop devices.

All such emergency stop devices shall be easily identifiable in the immediate vicinity of such locations unless guarded by location, position, or guards. Where the design, function, and operation of such conveyor clearly is not hazardous to personnel, an emergency stop device is not required.

The emergency stop device shall act directly on the control of the conveyor concerned and shall not depend on the stopping of any other equipment. The emergency stop devices shall be installed so that they cannot be overridden from other locations.

D) Inactive and unused actuators, controllers, and wiring should be removed from

control stations and panel boards, together with obsolete diagrams, indicators, control labels, and other material which serve to confuse the operator.

#### SAFETY DEVICES

A) All safety devices, including wiring of electrical safety devices, shall be arranged to operate in a "Fail-Safe" manner, that is, if power failure or failure of the device itself would occur, a hazardous condition must not result.

B) Emergency Stops and Restarts. Conveyor controls shall be so arranged that, in case of emergency stop, manual reset or start at the location where the emergency stop was initiated, shall be required of the conveyor(s) and associated equipment to resume operation.

C) Before restarting a conveyor which has been stopped because of an emergency, an inspection of the conveyor shall be made and the cause of the stoppage determined. The starting device shall be locked out before any attempt is made to remove the cause of stoppage, unless operation is necessary to determine the cause or to safely remove the stoppage.

Refer to ANSI Z244.1-1982, American National Standard for Personnel Protection – Lockout/Tagout of Energy Sources – Minimum Safety Requirements and OSHA Standard Number 29 CFR 1910.147 "The Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)."

## OPERATION

### • Conveyor Start-Up

Before conveyor is turned on, check for foreign objects that may have been left inside conveyor during installation. These objects could cause serious damage during start-up.

After conveyor has been turned on and is operating, check all moving parts to make sure they are working freely.

**CAUTION!** Because of the many moving parts on the conveyor, all personnel in the area of the conveyor need to be warned that the conveyor is about to be started.

## MAINTENANCE

### • Lubrication

#### BEARINGS

A) NO GREASE FITTING - Prelubricated - No lubrication required.

B) WITH GREASE FITTING - Relubricate approximately every 10 to 12 weeks with lithium base grease suitable for ball bearing service.

#### RECOMMENDED CHAIN LUBRICANT

A good grade of clean non-detergent petroleum or synthetic oil is recommended. See chart for proper viscosity.

Ambient Temperature Degrees F	SAE	ISO
20-40	20	46 or 68
40-100	30	100

#### REDUCERS

See recommendations by manufacturer.

### • Controlling the ProSort

A good software package is essential for the proper operation of the ProSort sorter. With proper controls, the sorter will provide accurate, efficient, reliable sorting for many years. Inadequate controls, however, may result in poor sorter performance and other mechanical failures of the sorter itself, including "crashes". Hytrol recommends using the Hytrol ProLogix software package.

Every sortation system is different, which means that the controls for the system are custom and unique to that system. These custom controls are provided either by Hytrol, the Hytrol Integration Partner or a third party.

Hytrol has built into the sorter some of the controls necessary to operate the divert switches, eliminating the need to control this function externally. Other electrical control components are provided with the sorter to allow the external controls to monitor critical items and to provide an interface between the electrical controls and the mechanical sorter. Still other control components must be provided by the supplier of the custom controls package to insure proper sorter operation.

This section of the manual includes the following information for the custom controls provider:

1. A description of the divert switch control components supplied, their function, and how to interface with them.
2. A description of the other control components provided with the sorter and their intended function.
3. A description of control components that are not included with the sorter that must be provided by the controls supplier.
4. Some control do's and dont's to assist in the design and installation of the controls package.

Please read this section thoroughly and share this information with the controls provider.

#### DIVERT SWITCH CONTROL

Proper control of the divert switch is critical to the safe and reliable operation of the sorter. Failure to properly control the divert switch is one of the most common causes of switch damage and can cause "crashes."

The divert switch functions similar to a switch on a train track to cause the divert shoes to travel either in a straight-through, "non-divert" track or diagonally across the sorter along a "divert track" to push product off of the sorter. When the switch is in the "home" position, the divert shoes travel through the switch along the straight-through track. When the switch is in the "divert" position, the shoes are caused to move along the divert track.

The transition of the switch between the "home" and "divert" positions must be accurately timed to prevent sorter crashes. Just as a train track switch cannot be safely operated while a train is passing through the switch, the divert switch cannot be safely operated while a divert shoe is passing through the switch. If the movement of the switch mechanism is not timed to occur **only when no shoe is present in the switch**, the guide pin of the shoe may collide with the point of the divert block, resulting in damage to the switch and potentially costly downtime.

The ProSort has two control components at each divert switch that work together to accurately time the divert switch movement or operation, eliminating the need for the controls provider to do so. These components are the **smart prox** and the **high-speed solenoid air valve**.

#### SMART PROX

The "smart prox" is a special inductive proximity sensor developed exclusively for Hytrol that has the "intelligence" needed to control the switch timing built-in. The prox plugs to the y-cable. See Figure 6A.

#### Y Cable


The y-cable is used to connect the smart prox, solenoid air valve and the system controls. The male micro cord set from the smart prox connects to the terminal #1 of the y-cable. The pico pigtail, of the y-cable, connects to the male plug on the solenoid air valve at divert switch. The micro cord set with female end, plugs to terminal #2 of the y-cable. The leads from the terminal #2 cord set have the following functions (Fig. 6A). NOTE: Y-cable not used on dual divert sections.

**Brown**—+24VDC power input to the prox.

**Blue**—Ground (-) lead for the prox.

**Gray**—Divert enable input lead for the prox. When a 24VDC (high) signal is given to this lead by the system controls, the prox waits for the next time it detects a divert shoe, at which time it provides a 24VDC output through the y-cable to the high speed solenoid air valve. The solenoid air valve then causes the switch to move to "divert" position. All shoes traveling through the switch will then follow the divert track as long as the enable signal is active (held high). When the divert signal is removed (taken low) the prox waits for the next time it detects a divert shoe, at which time it will turn off the output to the solenoid air valve. The switch then returns to the "home" position, and subsequent shoes will follow the "non-divert" track. **The enable signal to this lead is the only signal that the system controls must provide to control divert switching.**

FIGURE 6A

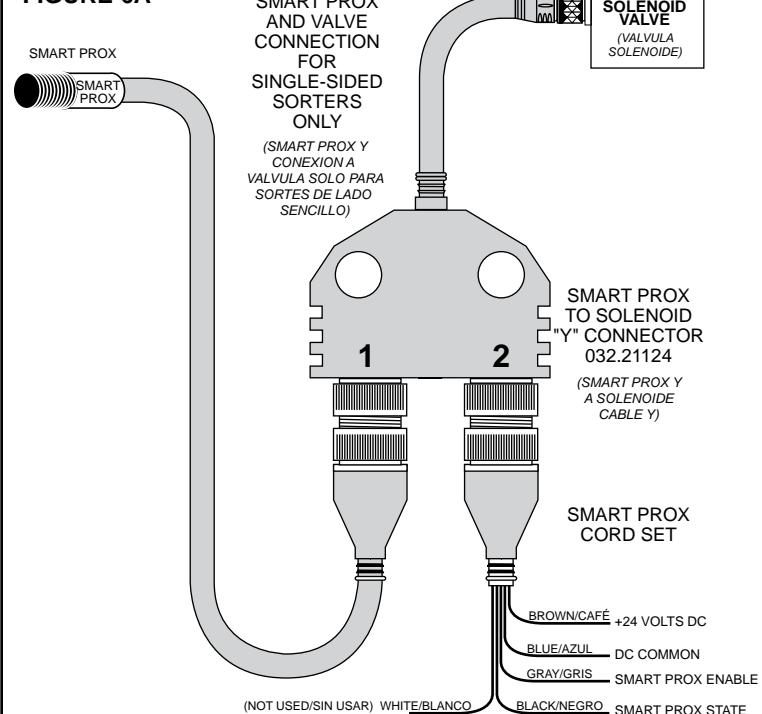

**Black**—Standard prox output lead. This lead provides a 24VDC (high) signal each time the prox detects a divert shoe. This is an optional output and is to be used at the discretion of the controls provider.

#### HIGH-SPEED SOLENOID AIR VALVE

The solenoid air valve is used to receive the smart prox output signal and provide air to the proper end of the divert switch cylinder to move and hold the switch in either the "home" or "divert" positions. The valve used is specially designed for the high speed operation necessary for proper divert switch timing.

The two inputs of the solenoid are non-polarized, allowing either lead to be used as input or ground for the valve. The solenoid requires 24VDC, 4W to operate.

The solenoid air valve is controlled directly by the smart prox. Direct control of this valve by the controls package is not required or advised.

#### Other Control Components Supplied with the Conveyor

#### VARIABLE FREQUENCY DRIVE CONTROLLER

The variable frequency drive (VFD) is a motor controller that has three functions:

1. It provides a smooth acceleration of the drive motor, allowing the sorter to slowly "ramp up" to full speed. This protects the sorter components from the stress of a full-speed start up.

2. It allows the speed of the sorter to be adjusted to match speed requirements of the system. Also, it allows the sorter to be operated at a very slow speed during installation "Debugging" and when certain mechanical components are checked after servicing.

3. It allows the sorter to be operated at a slower speed during "off-peak" seasons, reducing energy consumption, noise, and wear.

Refer to the VFD manufacturer's installation manual, provided with the sorter, for wiring and adjustment instructions.

#### AIR PRESSURE SWITCH

The air pressure switch (Fig. 5A) is used to detect low operating air pressure. Operation of the sorter at air pressures under 50 PSI can cause erratic switching and potential switch damage. If air pressure falls below this level, the sorter must be shut down until the cause of the pressure drop has been found and remedied. The pressure switch provides a contact-type output which closes at pressures at or above about 48 PSI and opens below that air pressure. The system controls provider should use this switch to monitor air pressure at the sorter and should shut down the sorter if an open (low) output is detected from the pressure switch.

Refer to the pressure switch manufacturer's installation manual, provided with the sorter, for wiring instructions.

#### SAFETY PROXIMITY SWITCHES

There are safety switch devices located at various locations in the sorter to indicate when a divert shoe is out of place, an obstruction has entered the sorter, or when some other event has occurred that could cause damage to the sorter or danger to personnel. These safety switches use normal inductive proximity switches as the electrical interface to the system controls.

There are two types of safety switches in the sorter:

1. Shoe position safety switches are switch mechanisms inside the sorter that trip if a divert shoe passes them that is not in its proper track. They are also used to detect foreign objects that might fall between the slats and enter the interior of the sorter. They are made to detect problems on both the upper and return portions of the sorter.

There is one shoe position safety switch located at the infeed end and one at the discharge end of the sorter. There are additional switches included for every 30 feet of sorter length after the first 30 feet. For example, a sorter 50 feet long will have a total of 3 switches, a sorter 80 feet long will have a total of 4 switches and so on. These additional switches are spaced evenly along the sorter's length.

2. The pop-up transition roller safety switch is used to detect when the transition rollers on the discharge end of the sorter are in the "up" position. These rollers are designed to pop up if a stray divert shoe or a foreign object makes contact with them.

The normal state of the output of the safety proximity switch is "on" (high). If a switch detects a problem the signal is changed to "off" (low). The system controls must be configured to go to an "emergency stop" condition and shut down the sorter and related equipment when a problem is detected. Restart must not be possible until the problem is corrected and the safety switch that detected the problem is again "on" (high).

Refer to the proximity switch manufacturer's installation manual, provided with the sorter, for wiring instructions.

#### CATENARY TAKE-UP PHOTO EYE

The catenary take-up photo-eye monitors the amount of chain sag occurring in the drive's catenary area. The photo-eye is a retro-reflective, light-operated type, positioned in the catenary so that if the carrying chains allow the slats to sag below a certain level, the beam of the eye is blocked.

The system controls must be configured to stop the sorter when the photo-eye beam is blocked (photo-eye output is "off" or "low") and provide an indication to the sorter operator that the chains must be taken up or shortened before operating the sorter further.

Refer to the photo-eye manufacturer's installation manual, provided with the sorter, for wiring instructions.

#### ENCODER

An encoder is included with the sorter to provide a pulse signal to be used for product tracking. The encoder provides a square-wave pulse signal of 30 pulses per revolution of the sorter infeed shaft. This equates to one pulse for every 1.75 inches of sorter travel.

The encoder requires 24VDC power, and provides a 24VDC pulse output.

Refer to the encoder manufacturer's installation manual provided with the sorter, for wiring instructions.

#### CHAIN OILER SOLENOID

The chain oiler is used to provide automatic lubrication of the carrying chains during sorter operation. When the oiler solenoid valve is energized, oil is allowed to gravity feed from the oiler reservoir, through metering valves, to brushes located above the return chains in the sorter.

The system controls should be configured to activate the chain oiler solenoid for a duration equal to one complete revolution of the carrying chains about every two hours of operation. The actual amount of oil applied to the chains is controlled by the metering screws (see "Conveyor Set-up" section of this manual). The chain oiler solenoid requires 24VDC power to operate.

#### LOST BEARING DETECTION

The missing bearing block is used to detect a bearing missing from a divert shoe. A divert shoe that does not have a bearing on the bottom can cause damage to the sorter. The missing bearing block uses two proximity switches located in the return section of the sorter to detect the presence of a bearing on the shoe. If one prox detects a bearing being present but the other does not, the block removes its output to indicate a missing bearing was detected. See figure 8A for location of missing bearing prox switches.

The missing bearing block requires 24VDC power to operate. The prox switches are plugged into the left two ports in no particular order. A reset signal of 24VDC is needed to clear the missing bearing error in the block. The output from the block is "on" or "high" when no error is detected.

#### Control Components Not Supplied with the Conveyor

In addition to the control components supplied with the ProSort sorter, there are several components that must be supplied by the system control provider. Hytrol recommends the following control components be used to protect the sorter from damage due to product jams or other problems.

#### ADJUSTABLE INSTANTANEOUS MOTOR OVERLOADS

Instantaneous overloads provide protection against sorter "hang-ups" by turning off the drive if a sudden increase in motor current is detected. By adjusting the overload limit to slightly above the power required to operate the sorter, any extra load on the motor, such as would be caused by a product jam or switch malfunction, would cause the sorter to stop, possibly before significant damage is done to the equipment.

The instantaneous overloads should be installed in the control panel for the sorter and sized for the proper power requirements.

#### PHOTO-EYES

Photo-eyes are common components in systems controls. Hytrol recommends that photo-eyes be installed at the following locations to perform listed functions. These are, of course, in addition to other photo-eyes needed in the system.

**Induction Photo-eye**—A photo-eye mounted at the infeed point of the sorter. This eye is used to perform the following functions:

1. Signal the system controls that a particular package has entered the sorter. From this point forward, the package must be tracked using the encoder pulses to determine when it reaches the proper divert location.

2. Measure the length of the package so that the system controls may assign the proper number of divert shoes to the package for diverting. Note: Shoes are to be assigned for the entire length of the package plus one extra shoe is to be assigned to the trailing end of the package.

3. Check for the proper gap between packages for safe sorting. It is important to check for the proper gap here, even if it has been set prior to this point, to insure that the packages are truly spaced properly. Attempting to sort packages with too little gap between them can cause jams. Note: The minimum gap necessary for sorting a package is a function of the width of the package. The charts below should be used in checking for proper gap.

ProSort 421 (22° Diverts)
ProSort 421 (22° Centros de Desvio)

0" < W ≤ 13"	Minimum gap = 10"
13" < W ≤ 26"	Minimum gap = 16"
26" < W ≤ 40"	Minimum gap = 20"


\*W = Package Width

Note: When sorting to both sides, the minimum gap from the above charts must be increased by 6 in.

**Jam/Confirmation Photo-eye**—Photo-eyes mounted on each take-away spur of the sorter, as close to the sorter as possible. These eyes perform two functions:

1. Detect a product jam at the sorter "exit point." If a package blocks this photo-eye for a longer time than it would take for the package to travel past the photo-eye normally, this indicated that the package is jammed. The sorter should be stopped and the jam cleared before restarting the sorter.

2. Divert confirmation. If a divert signal is given to a particular divert point, and no package is detected by the associated jam/confirmation photo-eye, an error has occurred. The sorter should be stopped and the error found and corrected before restarting the sorter.

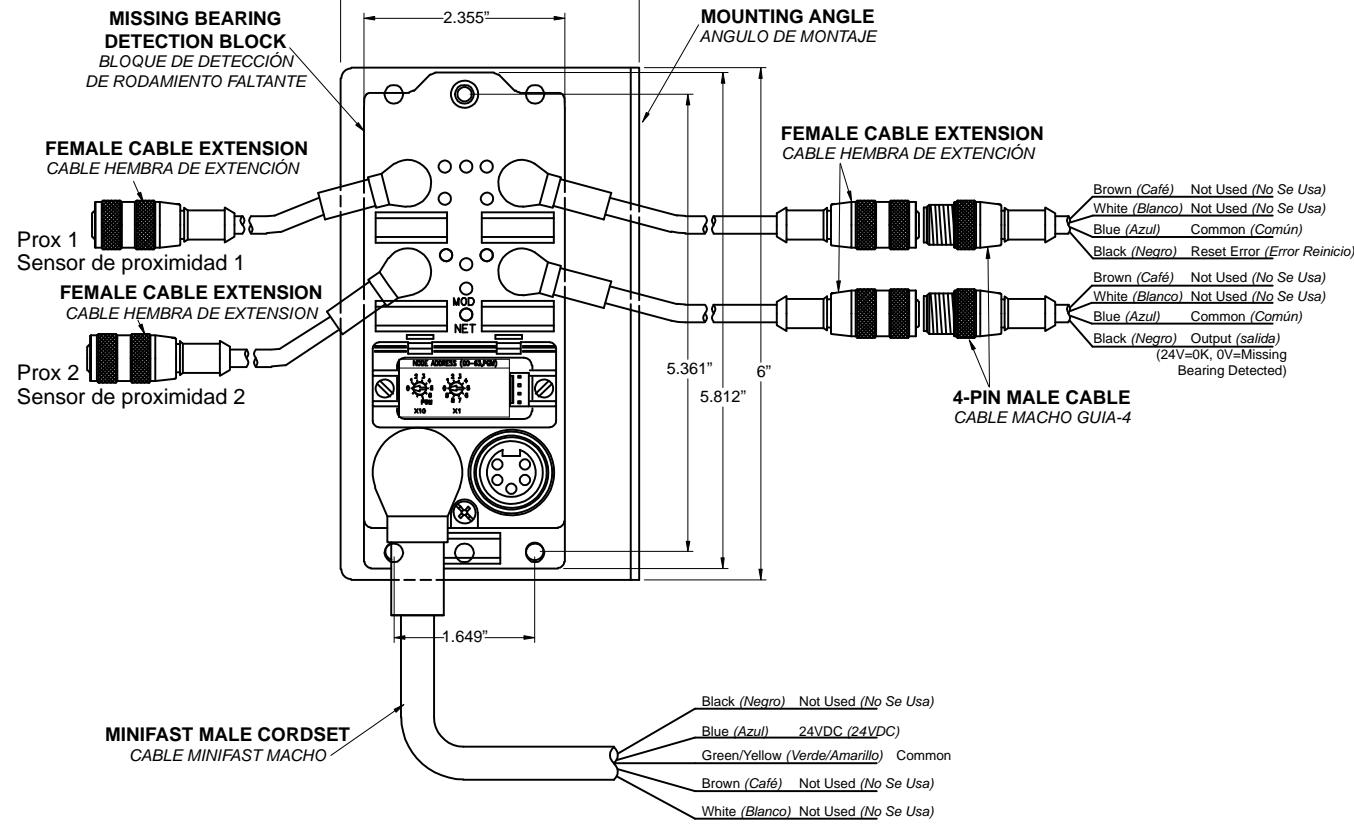**FIGURE 8A**

**Full Line Photo-eye**—Photo-eyes mounted on each divert lane from the sorter, near the infeed end of that lane. These eyes are used to signal the system controls that a particular divert lane is full. The controls should then send any further packages assigned to that lane to the recirculation line until the full line photo-eye on that lane no longer indicates the full condition.

#### Some Control Do's and Don'ts



The following are recommendations to assist in the design and installation of system controls that are interfacing with ProSort sorters.

- Do not place 24VDC control wires in the same wireway with AC power wires, especially if the AC power exceeds 240 volts. "Noise" produced in the control wires by the power wires may produce undesirable effects.
- Do not use optional "standard prox output" of the smart prox as a substitute for an encoder. The five inch spacing between divert shoes does not provide enough tracking resolution to accurately sort packages.
- Do not use manual override operator of the solenoid air valve to operate a divert switch while the sorter is running. Doing so bypasses the switch timing controls and may cause switch damage or a sorter crash.
- Do treat the tripping of any safety switch, motor overload, or low air pressure signal as an emergency stop. Inspect the safety switch and other parts of the sorter to be sure everything is in good working order before starting or restarting the sorter.

### • Pneumatic Divert Switch Checklist

After all ProSort sections are installed and aligned, each divert switch should be checked for proper operations as follows:





1. Before air pressure is supplied to the divert switch solenoid air valve, manually pivot the switch back and forth between the non-divert and divert position checking for a free and smooth pivoting movement. Determine and remedy the cause of any switch binding. For proper switch alignment see figures 8B & 8C. If switch adjustment is necessary, loosen the jam nut on the cylinder rod. Screw cylinder rod into or out of rod end to adjust the switch and retighten jam nut.
2. Turn air pressure on and verify that each divert switch is in, or moves to, the home (non-divert) position (Figure 8B).
3. Check to insure that the smart prox is set properly. The face of the prox should be set just out of the shoe pin guide path in the switch guide (Figure 9A).

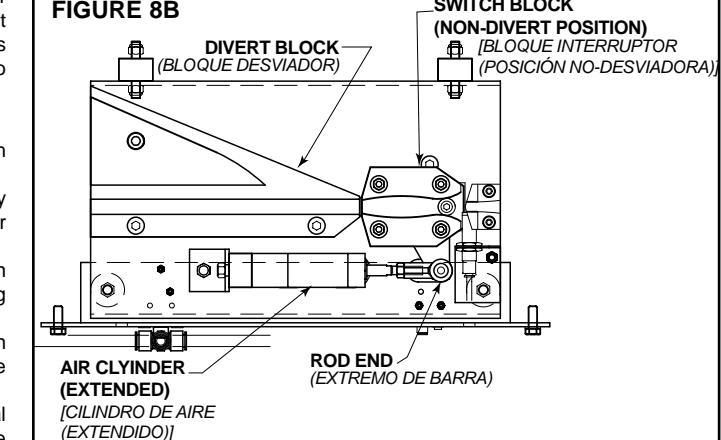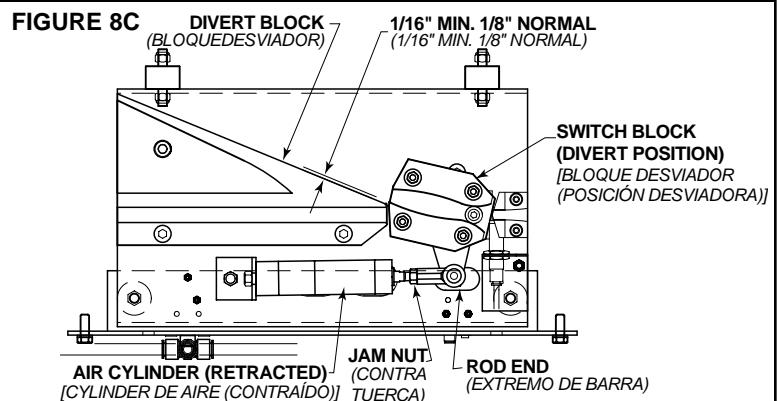**FIGURE 8B****FIGURE 8C**

### • Electric Divert Switch Checklist

NOTE: All electric divert servo motors are paired with the associated drives at the factory. Connecting motors to the wrong drive may have an adverse effect on the divert operation and could result in physical damage to the sorter. Always connect the drives to the factory paired motors to prevent damage.



1. Before running the sorter, apply power to the electric switch system and verify that the diverts are fully in either the home or diverted position. Divert function was tested at the factory to ensure proper operation. If the diverts are in the diverted position, they can be returned to the home position by removing the enable signal to the Smart Prox and then flagging the Smart Prox to trigger a move operation.
2. Check to ensure that the Smart Prox is set properly. The face of the prox should be set just out of the shoe pin guide path in the switch guide (Figure 9B).

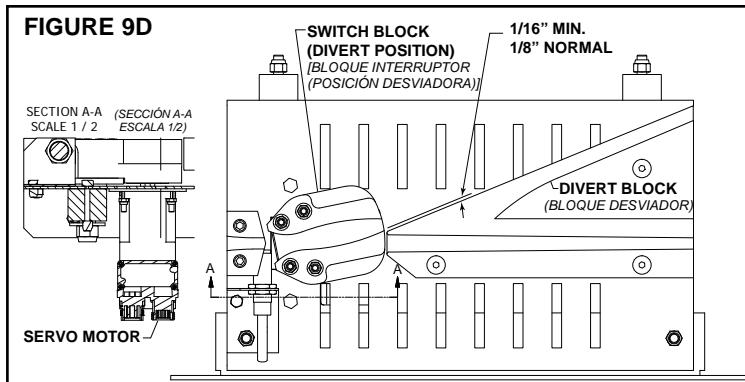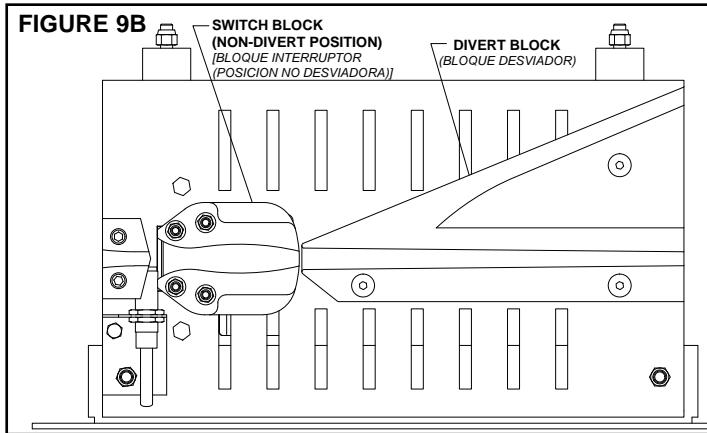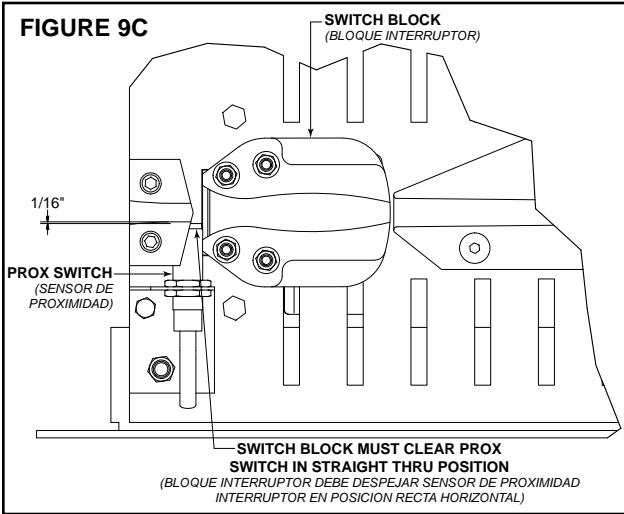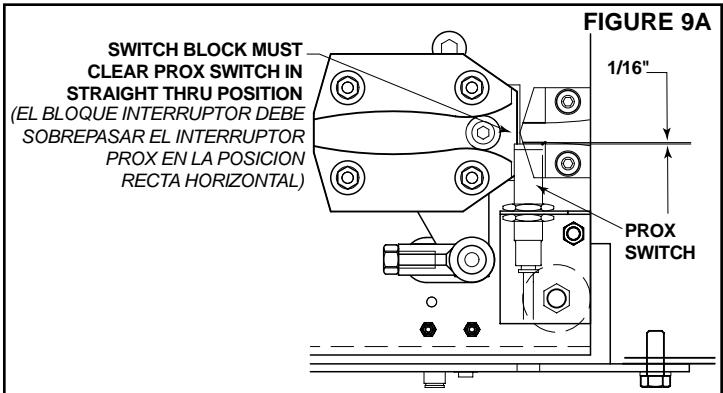


## • Carrying Chain Installation

The carrying chains are shipped on marked spools, cut to proper length for each ProSort conveyor. Steps for installing are as follows:

1. Disconnect electrical power to drive motor to prevent accidental start up.
2. Remove the plug from the motor fan guard, exposing the hex on the motor shaft. Use this shaft to rotate the motor manually.
3. Check alignment of chain guides by using two short pieces of chain with slat/shoe assemblies and bearings assembled to pins. This chain/slat/shoe assembly should slide freely through chain guides in direction of travel for entire length of conveyor.
4. Install carrying chains to both sides of conveyor with pins pointed inward. Make sure the pins of each chain are directly opposite each other. It will be helpful while installing chains to install one slat/shoe assembly every 4 feet to hold chain in guides.
5. Fasten ends of both chains with connector links as shown in Figure 9E.
6. Install slat/shoe assemblies onto the extended chain pins on one side of conveyor – being careful to keep the beveled face of the shoe toward the discharge end and the side with the rubber insert toward the spur side of conveyor (See Figure 9F). Lift opposite chain out of chain guide (so chains may be spread apart) and insert extended chain pins into opposite end of slat/shoe assemblies.
7. After all slat/shoe assemblies are installed, tighten carrying chains with take-up bolts at drive shaft. Be sure drive and tail shafts are square. Retighten all drive take-up plate mounting bolts. See Figure 10A for proper slack in chains.
8. Manually crank entire carrying chain assembly through the conveyor to see that it operates freely and nothing has been dropped into the conveyor during installation. Also inspect divert shoes to make sure all of them have been installed on the correct centers. If chains are ever shortened it must be in increments of five inches.
9. Replace motor fan guard plug.
10. Reconnect electrical power to drive motor.

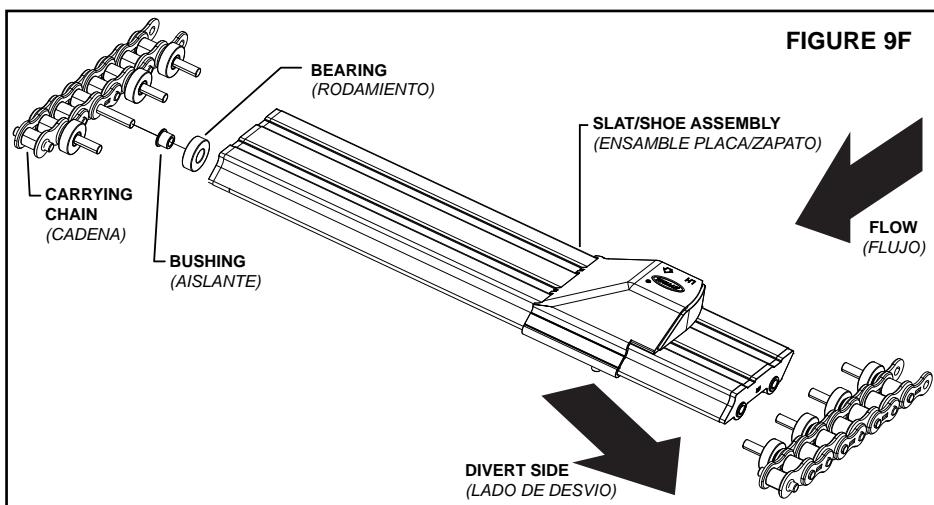
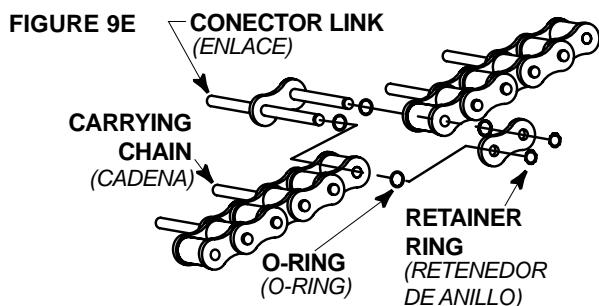


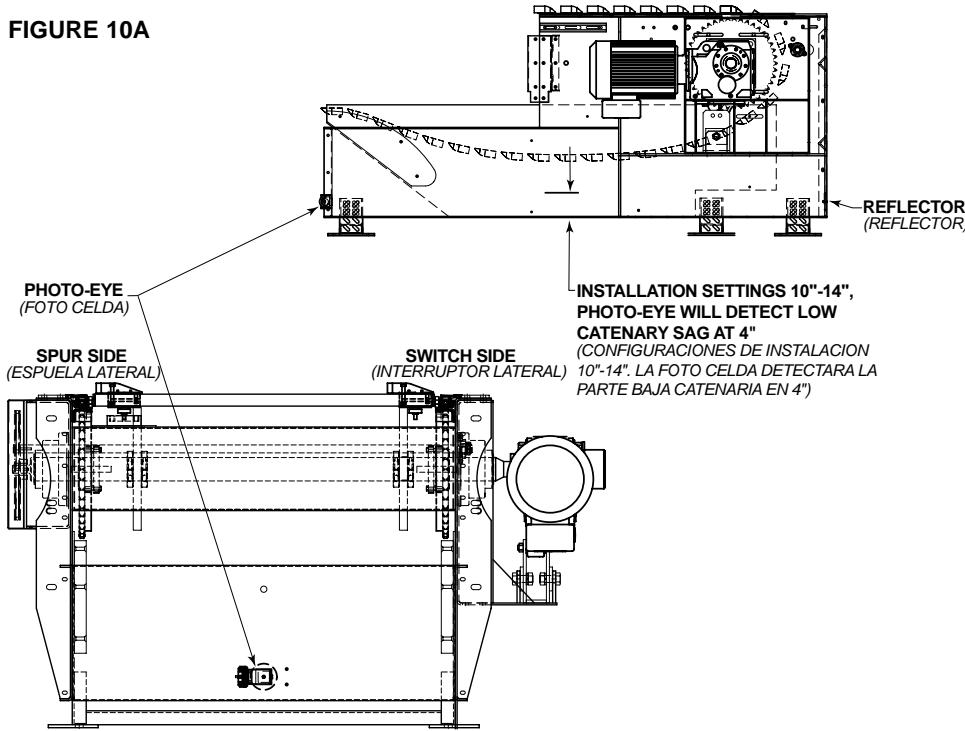**FIGURE 10A**

## • Pneumatic Divert Switch Removal Procedure

The ProSort is designed for easy removal of the divert switch assembly for maintenance or replacement. In order to remove the electric switch assembly follow the following steps.

1. Unplug the elbow from the fitting on the solenoid air valve by pushing in the red flange of the fitting and then pulling on the elbow.
2. Disconnect prox switch cord set from y-cable connector (Figure 6A).
3. Remove the cover located on the side of the sorter under the divert switch assembly by lifting and rotating down and out of the way (Figure 10D).
4. By reaching through the uncovered hole in the side channel remove the two nuts at the back side of the switch assembly channel. Then remove the two bolts on the outside of the sorter channel which hold up the front side of the switch assembly channel (Figure 10E).
5. The front side of the switch assembly channel may then be lowered and the entire assembly may be removed through the opening in the sorter channel.
6. Check the new switch assembly according to the "Divert Switch Checklist" on page 8.
7. Install the new divert switch assembly by reversing the procedure by which the old assembly was removed.

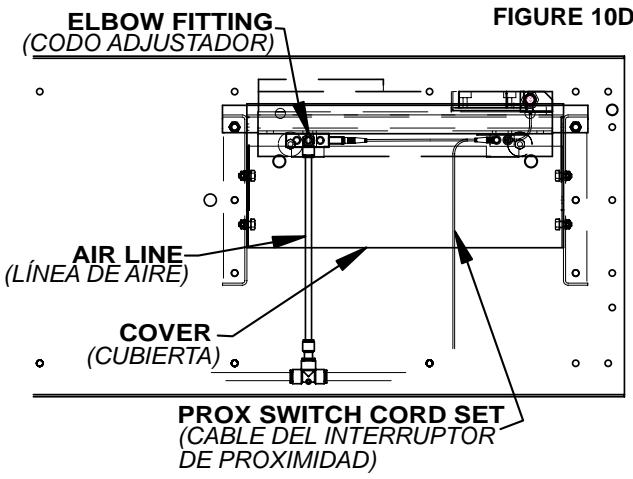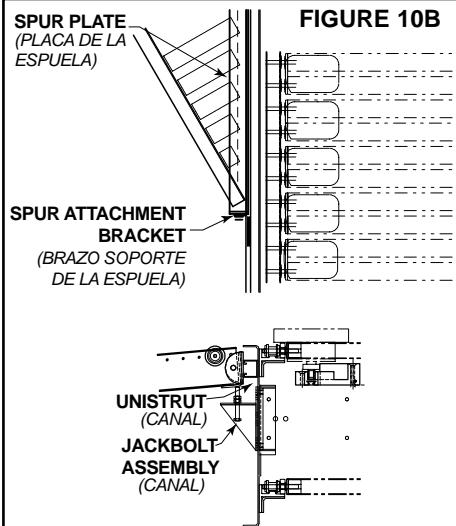**ELBOW FITTING (CODO ADJUSTADOR)****FIGURE 10D****SPUR PLATE (PLACA DE LA ESPUELA)****SPUR ATTACHMENT BRACKET (BRAZO SOPORTE DE LA ESPUELA)****UNISTRUT (CANAL)**  
**JACKBOLT ASSEMBLY (CANAL)****FIGURE 10B**



## • Install Guard Rails at Divert Locations

If guard rails are to be installed on the spurs and/or the spur side of the sorter, care should be taken to insure that the guard rails do not interfere in any way with the boxes being diverted. Particularly, guards should not be installed in a way that produces a sharp edge or point in the divert area.

## • Locating the Spurs

The take-away spurs must be mounted properly on the divert sections of the ProSort to insure proper diverting of product. The following installation guidelines apply to both powered and gravity spurs.

1. Attach spurs to the sorter by bolting the spur attachment bracket to the spur mounting nuts in the unistrut channel on the sorter side channel (Figure 10B). Support the spurs as required. Hand-tighten bolts only at this time.
2. Manually place 3 or more shoes along the divert angle as shown. Place a straight-edge against the shoes to determine the location of the "divert line". Verify that the distance between the "divert line" and the "BR" of the spur is 2 to 3 inches as shown (Figure 10C).
3. Position spur vertically so that the spur rollers/skatewheels are level with the slats on the sorter. Tighten mounting bolts.
4. Jackbolt Assembly supplied with spur.

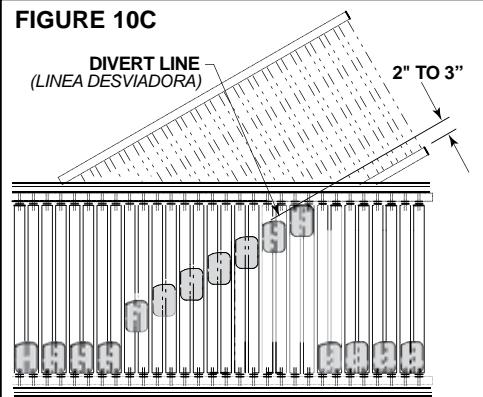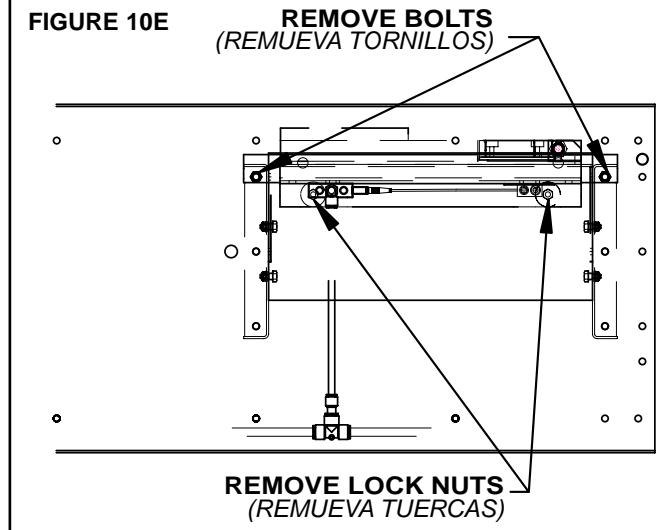**FIGURE 10C****FIGURE 10E****REMOVE BOLTS (REMUEVA TORNILLOS)****REMOVE LOCK NUTS (REMUEVA TUERCAS)**

## • Electric Divert Switch Removal Procedure

The ProSort is designed for easy removal of the divert switch assembly for maintenance or replacement. In order to remove the electric switch assembly follow the following steps.

1. Turn off all power going into the panel connected to the divert that is needing to be removed. This includes turning the disconnect on the front of the panel to the OFF position and disconnecting the 3-Phase supply power and control power.
2. Wait at least 90 seconds after removing all power to allow the power to fully dissipate to a safe level.
3. After waiting 90 seconds, remove the cover located on the side of the sorter under the divert switch assembly by lifting and rotating down and out of the way. Next remove the orange power cable and the green encoder cable from the servo motor mounted to the switch. Also remove the 5-wire M12 cable that is connected to the Smart Prox.
4. By reaching through the uncovered hole in the side channel, remove the two nuts at the back side of the switch assembly channel. Then remove the two bolts on the outside of the sorter channel which hold up the front side of the switch assembly channel (Figure 11A).
5. The front side of the switch assembly channel may then be lowered and the entire assembly may be removed through the opening in the sorter channel.

## • Electric Switch Homing Procedure

1. Turn off all power going into the panel connected to the divert that is needing to be homed. This includes turning the disconnect on the front of the panel to the OFF position and disconnecting the 3-Phase supply power and control power.
2. Wait at least 90 seconds after removing all power to allow the power to fully dissipate to a safe level.
3. After waiting 90 seconds, remove the cover located on the side of the sorter under the divert switch assembly by lifting and rotating down and out of the way. Next remove the orange power cable and the green encoder cable from the servo motor mounted to the switch. Also remove the 5-wire M12 cable that is connected to the Smart Prox.
4. By reaching through the uncovered hole in the side channel, remove the two nuts at the back side of the switch assembly channel. Then remove the two bolts on the outside of the sorter channel which hold up the front side of the switch assembly channel.
5. The front side of the switch assembly channel may then be lowered and the entire assembly may be removed through the opening in the sorter channel.
6. Remove the nut on the bottom of the switch gate. After the nut is removed, pull the switch gate out of the assembly. The servo motor shaft and cam should now be visible.
7. Connect the orange power cable and the green encoder cable.
8. Turn the cam by hand until the motor key is facing the outside mounting plate of the switch assembly.
9. Turn the homing key on the servo drive enclosure on.
10. Apply power to the servo drive enclosure and allow for the drive to power up completely.
11. Turn off power and remove the homing key.
12. If you reapply power at this point the cam should move to the home position. You can reinstall the switch gate and check for correct position in both the home and diverted positions.
13. Turn off enclosure power and reinstall the electric switch assembly.


## • Trouble Shooting

The following charts list possible problems that may occur in the operation of the ProSort.


### TROUBLE SHOOTING DRIVES

TROUBLE	CAUSE	SOLUTION
Conveyor will not start or shuts off automatically during operation.	1) Jam eye blocked 2) Tripped internal safety switch. 3) Pop-up rollers "UP". 4) Proximity switch for internal safety switch or pop-up rollers mis-adjusted or defective. 5) Low air pressure. a) Regular set low. b) Air line restricted or broken. c) Air filter clogged. d) Compressor problem. e) Lockout closed. 6) Electrical circuits. 7) Variable speed drive mis-adjusted or defective. 8) Drive motor defective.	1) Unblock jam eye. 2) Determine cause of tripping: foreign debris, mislocated divert shoes, etc., and correct problem. 3) Determine reason for rollers popping up and correct problem. 4) Adjust or replace proximity switch. 5) Determine reason for low air pressure and correct problem.  6) Check power and wiring. 7) Refer to variable speed drive manufacturer's manual for trouble shooting. 8) Replace motor.
Conveyor takes long time to reach speed or conveyor jerks when starting.	1) Variable speed drive mis-adjusted or defective.	1) Refer to variable speed drive manufacturer's manual for trouble shooting.
Divert shoes "jump" during diverting.	1) Divert shoe tight on slats. 2) Slats dirty. 3) Slats bent. 4) Switch mis-adjusted.	1) Replace slat/shoe assembly. 2) Clean surface. (Refer to Preventive Maintenance Details) 3) Replace slat/shoe assembly. 4) Refer to Divert Switch Checklist, Page 8 & 9.
Inoperative divert switch.	1) No air pressure to cylinder. 2) Lockout closed. 3) Air solenoid valve defective. 4) Proximity switch mis-adjusted or defective.	1) Check air line and filter regulator. Replace if necessary. 2) Open lockout. 3) Replace. 4) See page 8 & 9 for proper adjust or replace.
All divert switches inoperative.	1) Loss of power to air solenoid valves. 2) Controls failure.	1) Correct problem. 2) Trouble shoot control system.
Inoperative electric divert switch	1) No power to electric switch.	1) Check 3-Phase power to the servo drive enclosure.


**FIGURE 11A REMOVE BOLTS (RETIRO TORNILLOS)**

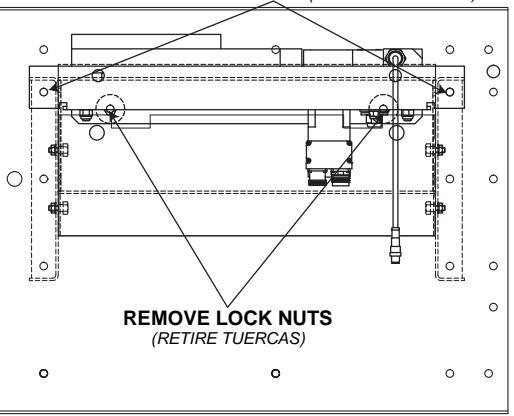

**FIGURE 11B**

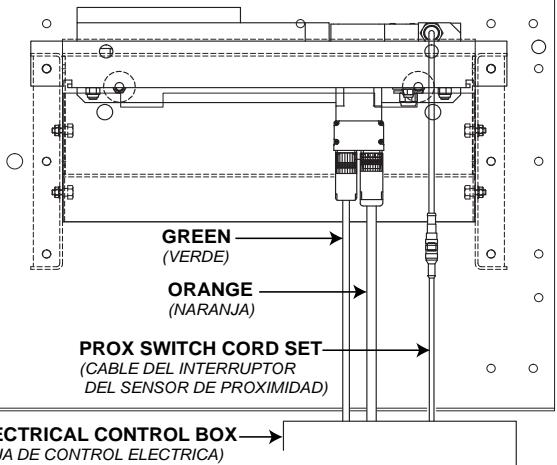

**Catenary Divert and Drive Section**  
(Catenaria de Desviación y Sección Motriz)

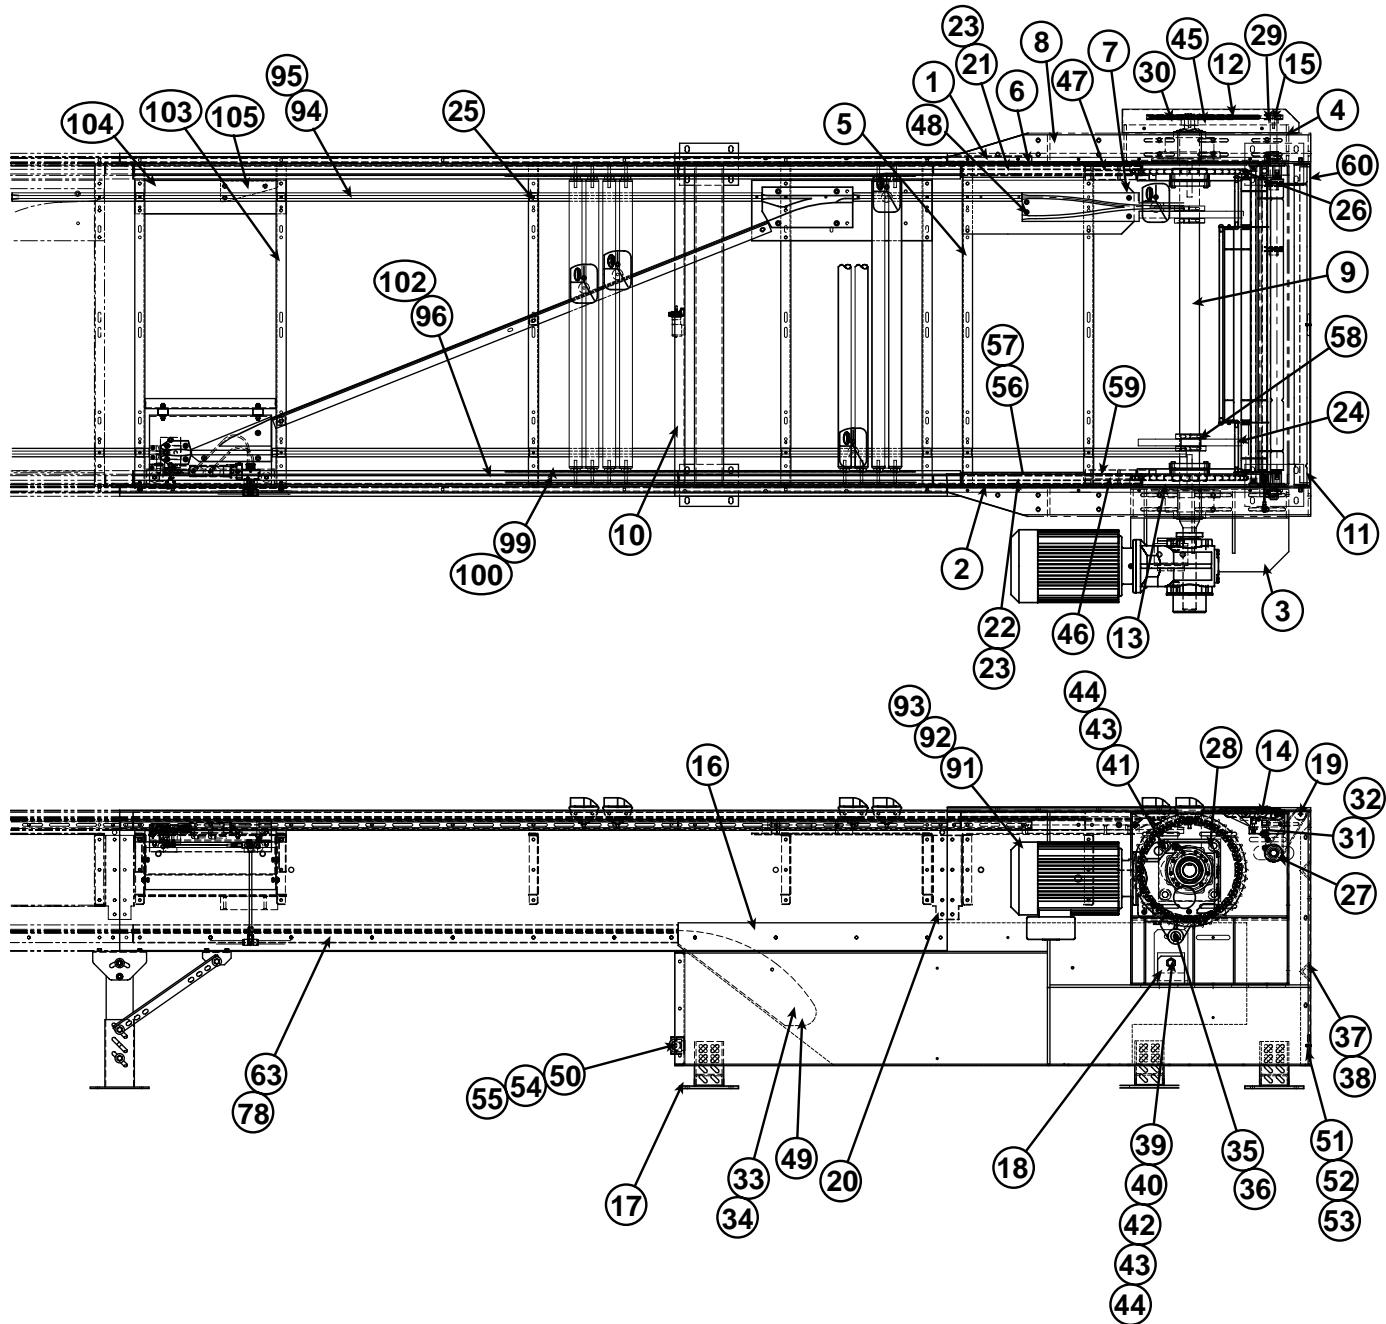


• Model ProSort 421 Parts Drawing

Dibujo de Partes del Modelo ProSort 421

Intermediate and Return Divert Section

(Secciones de Desviación Intermedia y de Retorno)

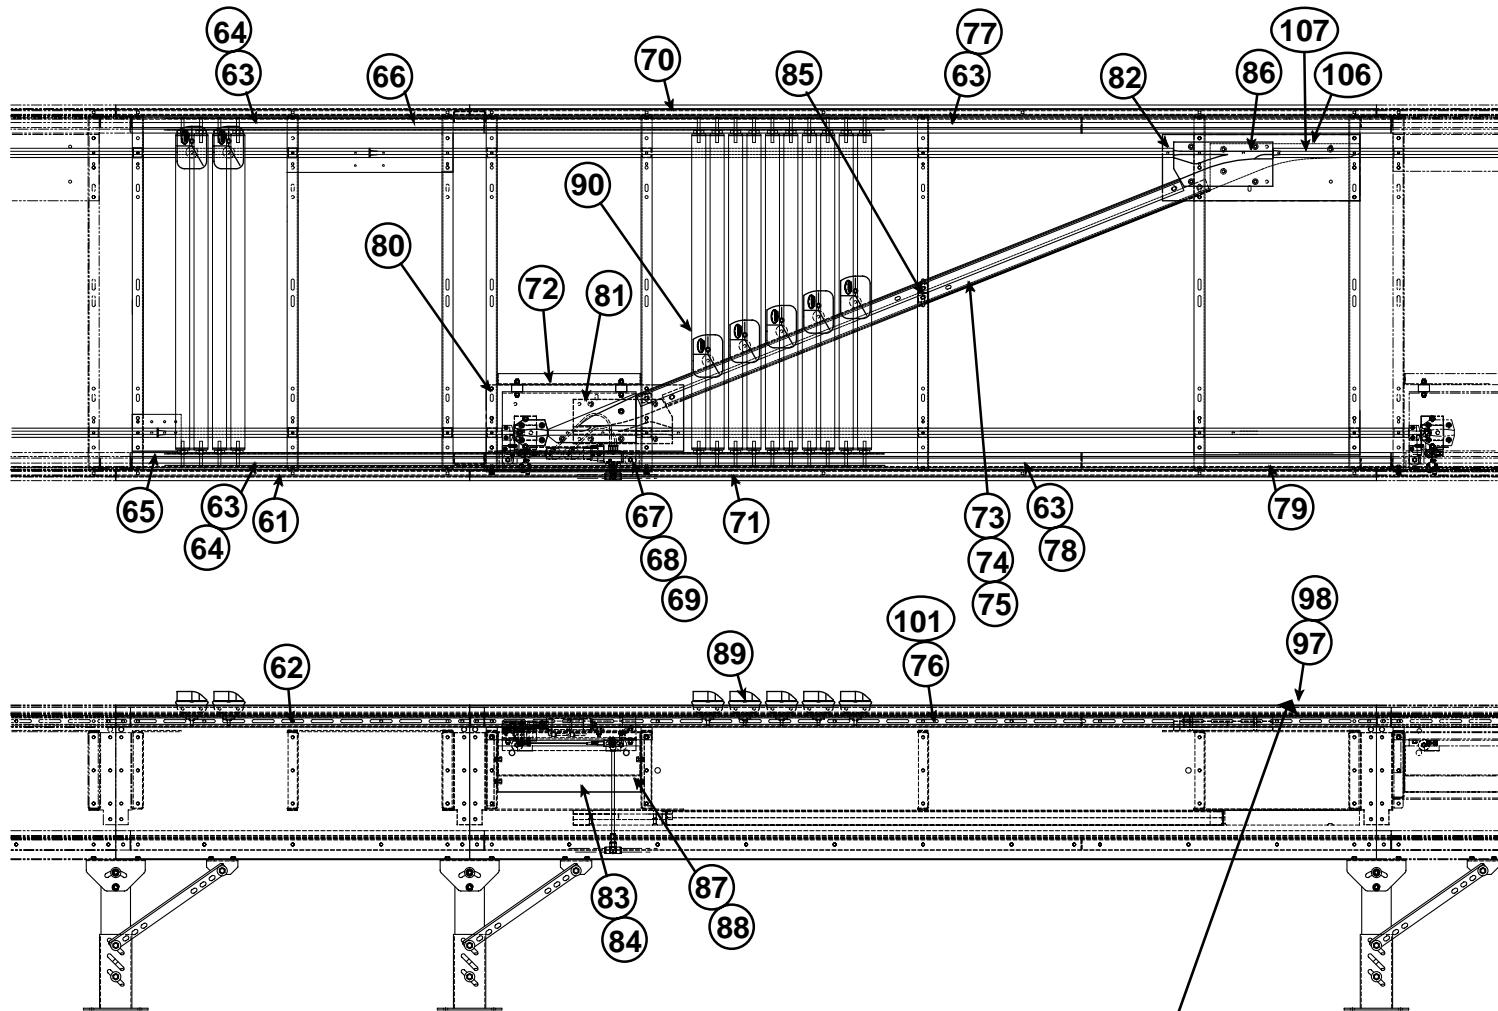

**NOTE:**


Place chain covers so that no seams are located within the spur/diverting area.

**NOTA:**

Coloque las cubiertas de cadena para que no haya empalmes en el área de desvío con la espuela.

**Tail and Divert Section**


(Sección de Descarga Desviación)

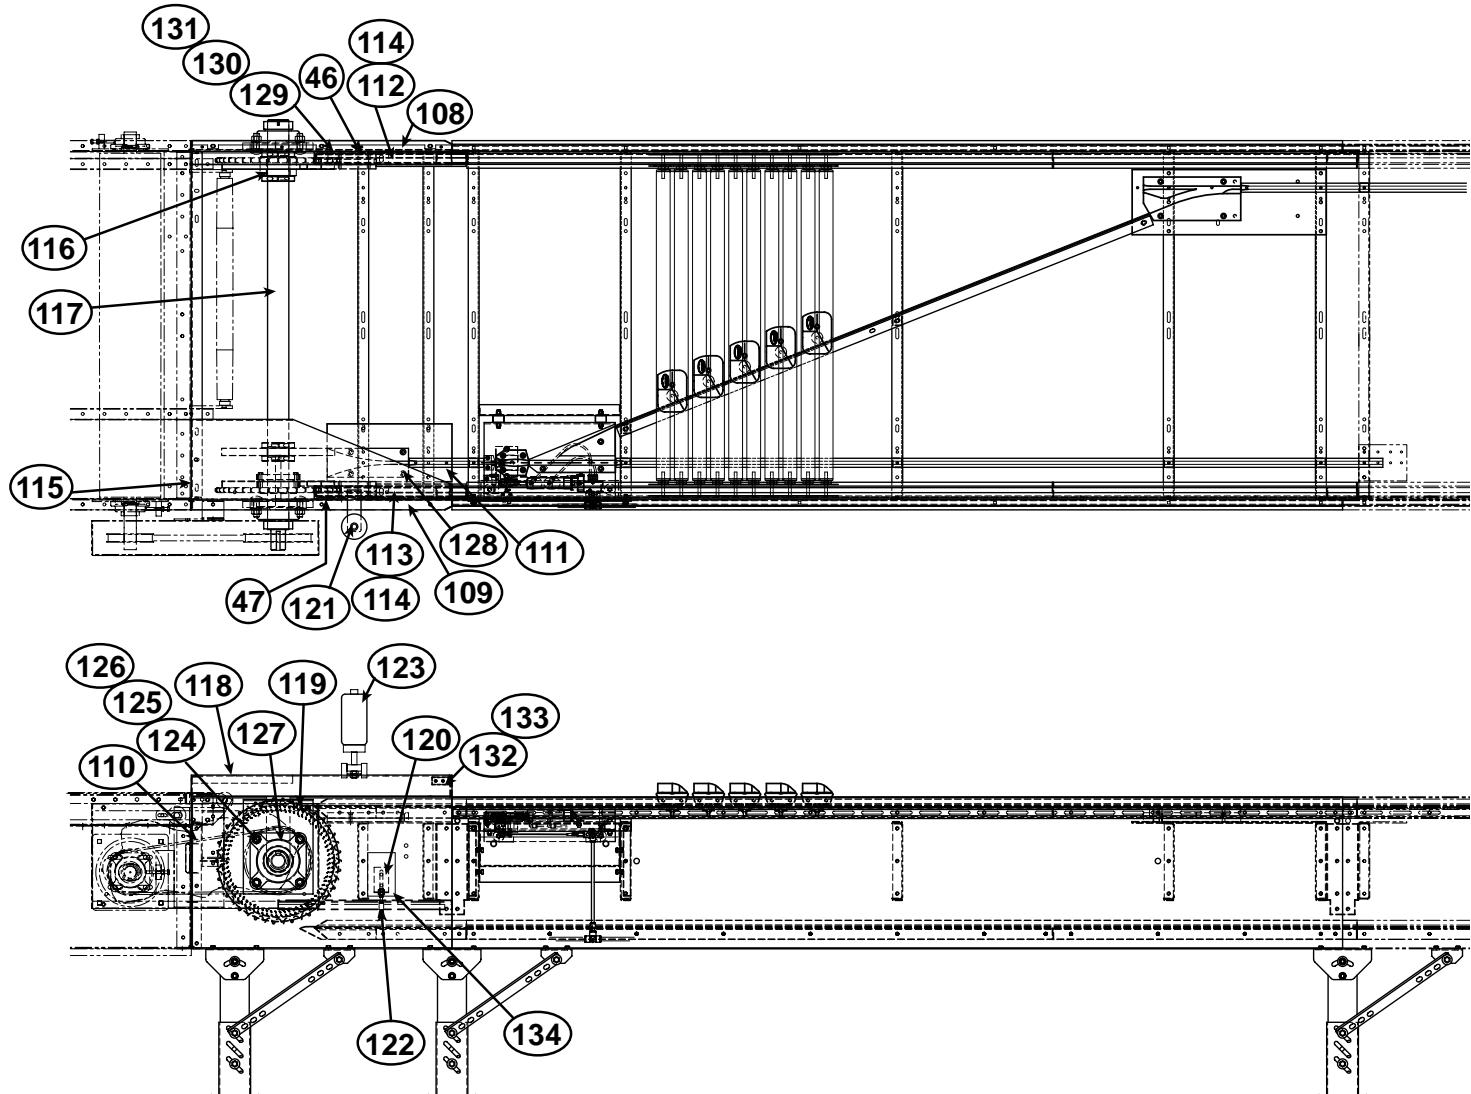

## • Model ProSort 421 Parts Drawing

## Dibujo de Partes del Modelo ProSort 421

Induction Unit (*Unidad de Inducción*)

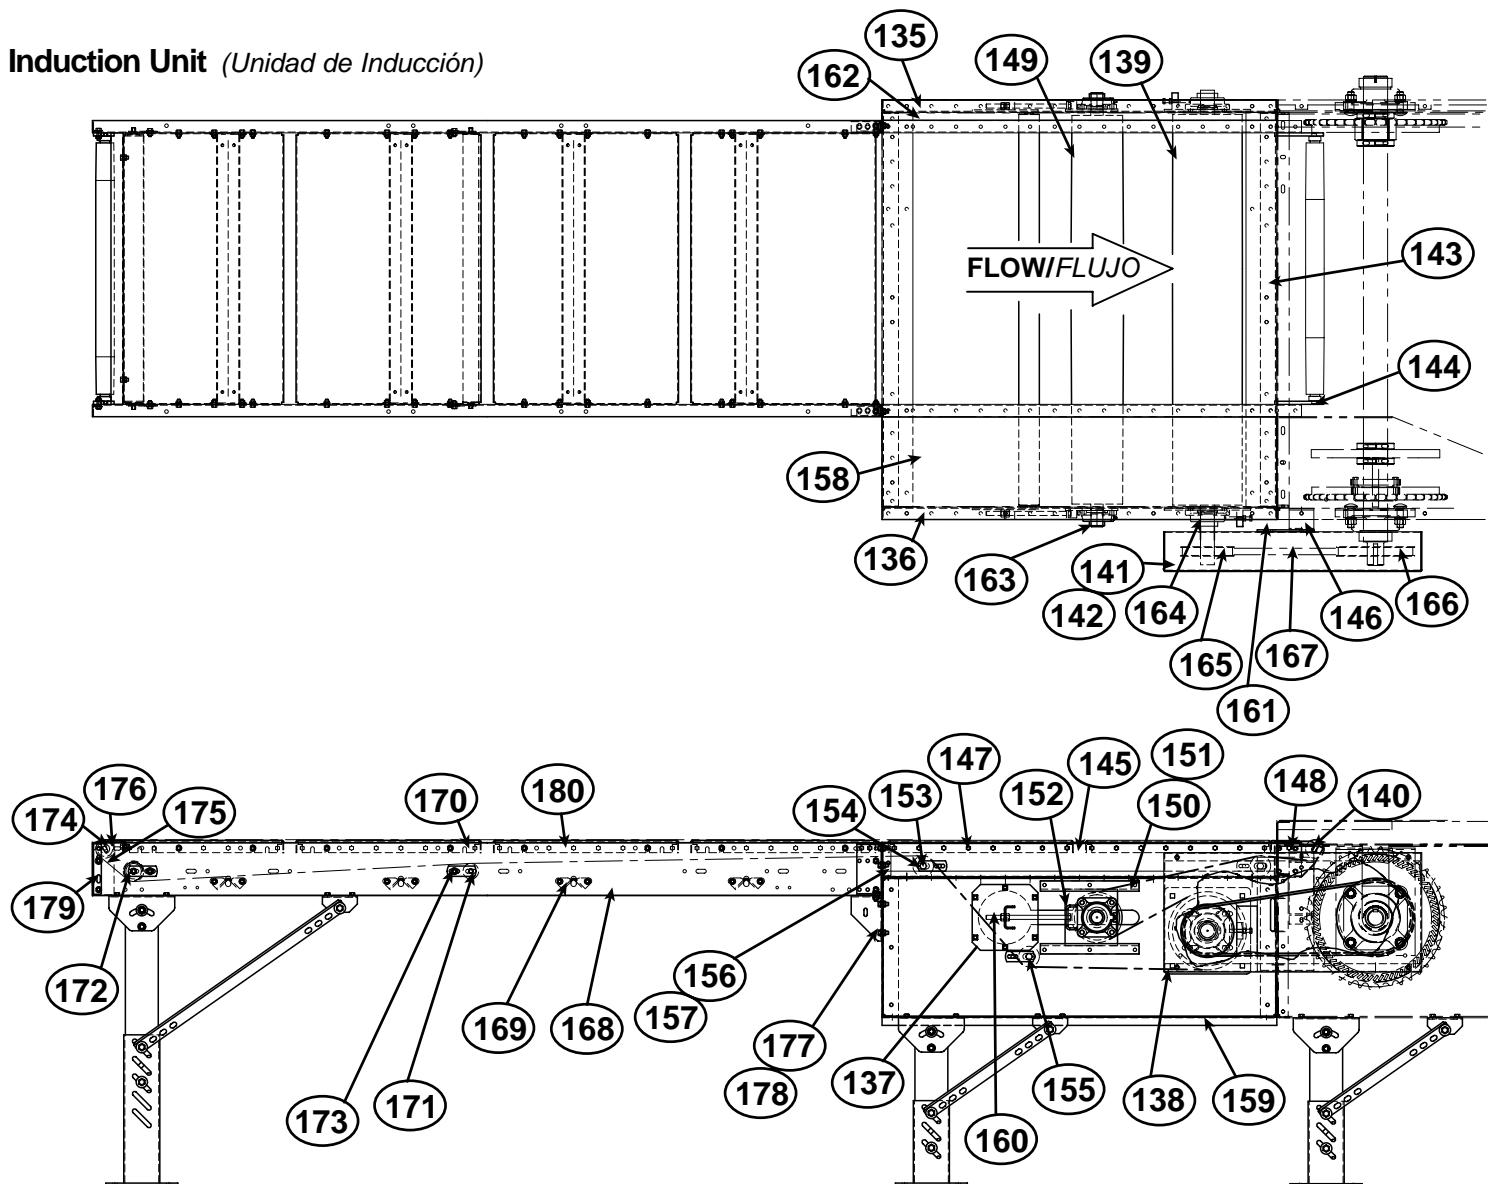

## • Model ProSort 421 Parts List

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	WA-015050-L	Drive Side Chnl Weldment - LH
2	WA-015050-R	Drive Side Chnl Weldment - RH
3	---	Take-Up - Drive Side
---	WA-015252	Left Hand
---	WA-015064	Right Hand
4	---	Take-Up - Slave Side
---	WA-015120	Left Hand
---	WA-015254	Right Hand
5	WA-014976	Bed Spacer Assembly (Specify OAW)
6	MP-001196-012	Spur Mounting Channel
7	PT-053021	Pin Guide Support Plate
8	PT-052597	Top Stiffener Plate
9	---	Drive Shaft
---	PT-103580	KT77 Gearmotor (Specify OAW)
---	PT-103581	KT97 Gearmotor (Specify OAW)
10	B-23250	End Cover (Specify OAW)
11	WA-015169	End Plate Weldment (Specify OAW)
12	WA-015259	Slave Drive Guard
13	B-23258	Bearing Spacer
14	SA-037195	Transition Roller Assembly (Specify OAW)
15	PT-087686	Transition Drive Shaft (Specify OAW)
16	PT-052599	Catenary Take-Up Wearstrip
17	B-23281	Support Weldment (Specify OAW)
18	B-23285	Torque Arm Mounting Weldment for KT77 Gearmotor
19	---	1.9 Dia. Transition Roller

## Lista de Partes del Modelo ProSort 421

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
---	SA-038920-240	30 in BR
---	SA-038920-288	36 in BR
---	SA-038920-336	42 in BR
---	SA-038920-384	48 in BR
---	SA-038920-432	54 in BR
20	PT-051623	Splice Channel
21	PT-11580-L	Chain Wearstrip - LH
22	PT-11580-R	Chain Wearstrip - RH
23	PT-052971	Chain Guide Mounting Angle
24	932.0079	Cushion Disk
25	B-17065	Pin Guide Spacer
26	SA-042719	Sprocket 100E42 W/Lagging
27	010.0021	Bearing - Cast Iron, 2-Bolt, 1" Bore
28	010.2075	Bearing - Cast Iron, 4-Bolt, 2-15/16" Bore
29	020.130	Sheave - 1A, 2.75" OD x 1" Bore (2.5"PD)
30	024.1615	Sheave - 1A, 12.25" OD x 1" Bore (12"PD)
31	32.2116	Proximity Switch - DC, Normally Open
32	941.423003	Cordset - 3M, Straight Female
33	042.664	3/8-16 x 2-3/4" Lg Hex Skt Flt Hd Cap Screw
34	041.798	3/8-16 NC2B Hex Locknut - Nylon Insert
35	040.504	5/8-11 x 4-1/2" Lg Hex Head Cap Screw
36	041.503	5/8-11 NC2B Hex 2-Way Locknut - Regular
37	049.5205	5/8-18 x 6" Lg Hex Head Bolt - Hardened
38	041.2021	5/8-18 NC2B Hex Jam Nut - Regular
39	040.700	7/8-9 x 2" Lg Hex Head Bolt for KT77 Gearmotor

# • Model ProSort 421 Parts List

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	040.701	7/8-9 x 6" Lg Hex Head Bolt for KT97 Gearmotor
41	042.700	7/8-9 x 2-1/2" Lg Hex Skt Flat Hd. Cap Screw
42	043.1059	7/8" ID Flat Steel Washer
43	043.207	7/8" ID Split Lockwasher
44	041.107	7/8-9 NC2B Hex Nut - Regular
45	090.2547	O-Ring - 13-1/2" ID x 3/8" Dia.
46	918.0056	Chain Guide Support Block - LH
47	918.0055	Chain Guide Support Block - RH
48	092.1813	Offset Pin Guide
49	092.1838	Catenary Block
50	033.2130	Photoeye - Retro-Reflective, 10-40 VDC
51	032.2185	Reflector - 3.30" Dia.
52	042.1019	#10-24 x 3/4" Lg Round Head Mach Screw
53	041.802	#10-24 NC2B Hex Locknut - Nylon Insert
54	033.2131	Photoeye Mounting Bkt - Ball Swivel
55	032.21122	Cordset - for Photoeye
56	PT-098832-384	Brush - Drive
57	PT-057740	Brush Holder - Drive
58	098.1871	Collar - 2-15/16" ID
59	PT-066395	Reinforcing Strap
60	090.2564	O-Ring - 5-3/8" ID x 3/16" Dia.
61	PT-083916	Intermediate Channel (Specify OAW)
62	MP-001196	Spur Mounting Channel - Intermediate (Specify OAW)
63	P-00447	Chain Guide Wearstrip (Specify OAW)
64	PT-052310	Chain Guide Mtg Angle - (Specify OAW)
65	PT-054987	Joint Plate
66	PT-066797	Joint Plate - Long
67	---	Switch Assembly, Pneumatic - See Page 33 & 34
---	SA-022167	Left Hand
---	SA-022196	Right Hand
68	---	Switch Assembly, Electric - See Page 35 & 36
---	SA-054961	Left Hand
---	SA-052517	Right Hand
69	EB-000011	Control Panel - Electric Divert Switch
70	PT-052309	Divert Channel - LH (Specify OAW and LH)
71	PT-052309	Divert Channel - RH (Specify OAW and RH)
72	WA-015033	Switch Mounting Channel Weldment
73	PT-054571	Divert Angle (Specify OAW)
74	---	Mounting Strap
---	P-01509-0494	33 in OAW
---	P-01509-0752	39 in OAW
---	P-01509-1011	45 in OAW
---	P-01509-1269	51 in OAW
---	P-01509-1528	57 in OAW
75	---	Divert Wearstrip
---	0110-0064-0988	33 in OAW
---	0110-0064-1505	39 in OAW
---	0110-0064-2022	45 in OAW
---	0110-0064-2539	51 in OAW
---	0110-0064-3056	57 in OAW
76	MP-001198	Spur Mounting Channel - 22 Deg Divert (Specify OAW)
77	PT-052312	Chain Guide Mtg Angle - 22 Deg Divert (Specify OAW)
78	PT-055292	Chain Guide Mtg Angle - 22 Deg Cat. Divert (Specify OAW)
79	PT-056365	Chain Guide Mtg Angle- End Divert (Specify OAW)
80	PT-67116	Return Y-Block Mtg Plate - 22 Deg
81	---	Return Y-Block - 22 Deg
---	092.179752	Left Hand
---	092.179751	Right Hand
82	PT-051905	Y-Block Mounting Plate
83	PT-052231	Cover Plate - Switch Side
84	PT-060165	Cover Plate - Spur Side
85	B-18446	Track Spacer
86	---	Y-Block - 22 Deg
---	092.179772	Left Hand
---	092.179771	Right Hand
87	042.914	Shoulder Bolt - ACC Suspension Angle
88	049.527	1/4-20 Small Flange Locknut
89	---	Shoe Assembly
---	092.18696	LH Shoe
---	092.18695	RH Shoe
90	SA-057188	Slat Assembly (Specify OAW)
91	Contact Factory	GearMotor
92	Contact Factory	Variable Speed Controller Kit
93	Contact Factory	Control Package
94	099.462	Aluminum Guide Rail Extrusion x 20' Long
95	099.463	Special Shape UHMW Guide Rail x 20' Long
96	069.751	Bearing Profile - Urethane
97	094.423	Chain Cover - Black PVC

# Lista de Partes del Modelo ProSort 421

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
98	041.9069	Speed Grip Nut Retainer - 1/4-20
99	029.2657	#100XLO Riveted O-ring Chain W/D1 Att
100	029.2667	Connector Link - #100XLO W/1.75" Lg D1 Att
101	082.4157	Channel Nut - 3/8-16 With Spring
102	096.114	Locite Instant Adhesive - #401
103	WA-015017	Bed Spacer Weldment - Catenary (Specify OAW)
104	PT-051907	Safety Block Mounting Plate
105	092.1807	Safety Shoe Guide
106	PT-051908	Return Block Mounting Plate
107	092.1809	Return Sweep Block - 22 Deg
108	PT-053732-L	Tail Channel - LH
109	PT-053732-R	Tail Channel - RH
110	WA-015562	End Bed Spacer Weldment (Specify OAW)
111	PT-053737	Tail Pin Guide Mounting Plate
112	PT-115582-L	Chain Wearstrip - LH
113	PT-115582-R	Chain Wearstrip - RH
114	PT-053735	Chain Guide Mounting Angle - Tail
115	PT-053731	Shoe Guard Support Channel
116	SA-023332	Sprocket Idler 100B42 W/Lagging
117	PT-103582	Tail Shaft - Slave for Induction Conveyor (Specify OAW)
118	---	End Shoe Cover
---	B-23212	Left Hand for Left hand Drive Unit
---	B-23213	Right Hand for Right hand Drive Unit
119	PT-057975	Bearing Spacer Angle
120	B-18469	Oiler Brush Bracket
121	B-18450	Oiler Mount Bracket
122	095.155	Shank Brush for Chain Lubricator
123	095.150	Chain Lubricator W/2 Feeds, 24V DC
124	043.205	3/4" ID Split Lockwasher
125	042.581	3/4-10 x 2-1/2" Lg Carriage Bolt
126	041.106	3/4-10 NC2B Hex Nut - Regular
127	010.2076	Bearing - Cast Iron 4-Bolt, 2-15/16" Bore
128	092.18101	Tail Pin Guide Block
129	PT-057731	Brush Mounting Bar - Tail
130	PT-057738	Brush Holder - Tail
131	PT-098832-288	Brush - Chain Cover, Tail
132	PT-063104	Belt Flap Mounting Angle
133	932.0076	Belt Flap for End Cover
134	PT-126624	Cover Plate
135	PT-063278-L	Drive Side Plate - LH (Induction Unit)
136	PT-063278-R	Drive Side Plate - RH (Induction Unit)
137	B-23159	Cover Assembly
138	B-23162	Pulley Plate Assembly
139	B-23165	8" Drive Pulley (Specify OAW)
140	B-23575	2-1/4" Dia Pulley (Specify OAW)
141	---	Slave Guard
---	PT-054187	Left Hand for Left Hand Drive Unit
---	PT-054252	Right Hand for Right Hand Drive Unit
142	PT-054188	Slave Guard Cover
143	PT-063281	Drive End Channel (Specify OAW)
144	PT-054189	Pulley Mounting Bracket
145	PT-054185	Induction Drive Channel
146	PT-062544	Slave Guard Mounting Bracket
147	B-23294	Bolt in Slider Pan (Specify OAW)
148	B-23295	Nip Point Guard (Specify OAW)
149	B-23296	6" Take-Up Pulley (Specify OAW)
150	B-04161	Bearing Guide
151	B-09148	Bearing Guide Spacer
152	B-23297	Take-Up Plate Assembly
153	B-04842	11/16" Hex Idler Bracket
154	---	2-1/2" Roller - Conveyor Frame
---	B-15299-120	15" BR
---	B-15299-168	21" BR
---	B-15299-216	27" BR
---	B-15299-264	33" BR
---	B-15299-312	39" BR
155	---	2-1/2" Roller - Drive Shell
---	B-15299-240	30" BR
---	B-15299-288	36" BR
---	B-15299-336	42" BR
---	B-15299-384	48" BR
---	B-15299-432	54" BR
156	B-23299-L	Butt Coupling - LH
157	B-23299-R	Butt Coupling - RH
158	B-23300	Top Drive Cover - Slave Side
159	B-23301	Lower Drive Guard (Specify OAW)
160	B-23302	Take-Up Bolt
161	B-23304	Idler Plate
162	B-23116	Top Drive Cover


# • Model ProSort 421 Parts List

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
163	010.203	1-7/16" Bore 4-Bolt Bearing
164	010.2045	1-11/16" Bore 4-Bolt Bearing
165	108.044327	44PTH8 - 35SD x 1-11/16" Bore Timing Belt Sprocket
166	108.090332	90PTH8 - 35SF x 2" Bore Timing Belt Sprocket
167	108.816003	1600PTH8M - 35 Timing Belt
168	P-01431	Side Channel Induction Unit (Specify OAL)
169	B-03916	Bed Spacer (Speify BR)
170	---	Bolt in Pan 18" OAW
---	0265-084120	10-1/2 in. Long Pan
---	0265-108120	13-1/2 in. Long Pan
---	0265-132120	16-1/2 in. Long Pan
---	0265-144120	18 in. Long Pan
---	0265-156120	19-1/2 in. Long Pan
---	0265-168120	21 in. Long Pan
---	0265-172120	21-1/2 in. Long Pan
---	0265-174120	21-3/4 in. Long Pan
---	0265-180120	22-1/2 in. Long Pan
---	0265-186120	23-1/4 in. Long Pan
---	0265-188120	23-1/2 in. Long Pan
---	0265-192120	24 in. Long Pan
---	0265-196120	24-1/2 in. Long Pan
---	0265-198120	24-3/4 in. Long Pan
---	0265-204120	25-1/2 in. Long Pan
---	0265-210120	26-1/4 in. Long Pan
---	0265-212120	26-1/2 in. Long Pan
---	0265-216120	27 in. Long Pan
---	0265-220120	27-1/2 in. Long Pan
---	0265-222120	27-3/4 in. Long Pan
---	0265-228120	28-1/2 in. Long Pan
---	0265-240120	30 in. Long Pan
---	0265-252120	31-1/2 in. Long Pan
---	---	Bolt in Pan 24" OAW
---	0265-084168	10-1/2 in. Long Pan
---	0265-108168	13-1/2 in. Long Pan
---	0265-132168	16-1/2 in. Long Pan
---	0265-144168	18 in. Long Pan
---	0265-156168	19-1/2 in. Long Pan
---	0265-168168	21 in. Long Pan
---	0265-172168	21-1/2 in. Long Pan
---	0265-174168	21-3/4 in. Long Pan
---	0265-180168	22-1/2 in. Long Pan
---	0265-186168	23-1/4 in. Long Pan
---	0265-188168	23-1/2 in. Long Pan
---	0265-192168	24 in. Long Pan
---	0265-196168	24-1/2 in. Long Pan
---	0265-198168	24-3/4 in. Long Pan
---	0265-204168	25-1/2 in. Long Pan
---	0265-210168	26-1/4 in. Long Pan
---	0265-212168	26-1/2 in. Long Pan
---	0265-216168	27 in. Long Pan
---	0265-220168	27-1/2 in. Long Pan
---	0265-222168	27-3/4 in. Long Pan
---	0265-228168	28-1/2 in. Long Pan
---	0265-240168	30 in. Long Pan
---	0265-252168	31-1/2 in. Long Pan
---	---	Bolt in Pan 30" OAW
---	0265-084216	10-1/2 in. Long Pan
---	0265-108216	13-1/2 in. Long Pan
---	0265-132216	16-1/2 in. Long Pan
---	0265-144216	18 in. Long Pan
---	0265-156216	19-1/2 in. Long Pan
---	0265-168216	21 in. Long Pan
---	0265-172216	21-1/2 in. Long Pan
---	0265-174216	21-3/4 in. Long Pan
---	0265-180216	22-1/2 in. Long Pan
---	0265-186216	23-1/4 in. Long Pan
---	0265-188216	23-1/2 in. Long Pan
---	0265-192216	24 in. Long Pan
---	0265-196216	24-1/2 in. Long Pan
---	0265-198216	24-3/4 in. Long Pan
---	0265-204216	25-1/2 in. Long Pan
---	0265-210216	26-1/4 in. Long Pan
---	0265-212216	26-1/2 in. Long Pan
---	0265-216216	27 in. Long Pan
---	0265-220216	27-1/2 in. Long Pan
---	0265-222216	27-3/4 in. Long Pan
---	0265-228216	28-1/2 in. Long Pan
---	0265-240216	30 in. Long Pan


# Lista de Partes del Modelo ProSort 421

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
---	0265-252216	31-1/2 in Long Pan
---	---	Bolt in Pan 36" OAW
---	0265-084264	10-1/2 in. Long Pan
---	0265-108264	13-1/2 in. Long Pan
---	0265-132264	16-1/2 in. Long Pan
---	0265-144264	18 in. Long Pan
---	0265-156264	19-1/2 in. Long Pan
---	0265-168264	21 in. Long Pan
---	0265-172264	21-1/2 in. Long Pan
---	0265-174264	21-3/4 in. Long Pan
---	0265-180264	22-1/2 in. Long Pan
---	0265-186264	23-1/4 in. Long Pan
---	0265-188264	23-1/2 in. Long Pan
---	0265-192264	24 in. Long Pan
---	0265-196264	24-1/2 in. Long Pan
---	0265-198264	24-3/4 in. Long Pan
---	0265-204264	25-1/2 in. Long Pan
---	0265-210264	26-1/4 in. Long Pan
---	0265-212264	26-1/2 in. Long Pan
---	0265-216264	27 in. Long Pan
---	0265-220264	27-1/2 in. Long Pan
---	0265-222264	27-3/4 in. Long Pan
---	0265-228264	28-1/2 in. Long Pan
---	0265-240264	30 in. Long Pan
---	0265-252264	31-1/2 in. Long Pan
---	---	Bolt in Pan 42" OAW
---	0265-084312	10-1/2 in. Long Pan
---	0265-108312	13-1/2 in. Long Pan
---	0265-132312	16-1/2 in. Long Pan
---	0265-144312	18 in. Long Pan
---	0265-156312	19-1/2 in. Long Pan
---	0265-168312	21 in. Long Pan
---	0265-172312	21-1/2 in. Long Pan
---	0265-174312	21-3/4 in. Long Pan
---	0265-180312	22-1/2 in. Long Pan
---	0265-186312	23-1/4 in. Long Pan
---	0265-188312	23-1/2 in. Long Pan
---	0265-192312	24 in. Long Pan
---	0265-196312	24-1/2 in. Long Pan
---	0265-198312	24-3/4 in. Long Pan
---	0265-204312	25-1/2 in. Long Pan
---	0265-210312	26-1/4 in. Long Pan
---	0265-212312	26-1/2 in. Long Pan
---	0265-216312	27 in. Long Pan
---	0265-220312	27-1/2 in. Long Pan
---	0265-222312	27-3/4 in. Long Pan
---	0265-228312	28-1/2 in. Long Pan
---	0265-240312	30 in. Long Pan
---	0265-252312	31-1/2 in. Long Pan
171	---	1.9 O.D. Galv. Roller Assy.
---	B-01982-120	15" BR
---	B-01982-168	21" BR
---	B-01982-216	27" BR
---	B-01982-264	33" BR
---	B-01982-312	39" BR
172	---	2-1/8 " Dia. Idler
---	B-03894-120	15" BR
---	B-03894-168	21" BR
---	B-03894-216	27" BR
---	B-03894-264	33" BR
---	B-03894-312	39" BR
173	B-00944	7/16" Hex Idler Bracket
174	B-23575	2-1/4" Dia. Pulley (Specify BR)
175	B-23578	Pulley Mount
176	B-23579	Nip Point Guard (Specify BR)
177	B-23581-L	Gusset Angle - LH
178	B-23581-R	Gusset Angle - RH
179	B-03191	Butt Coupling
180	B-23585	Belt Kit (Specify Infeed Section Lgth and OAW)
181	SA-061960	Pull Assembly (Specify OAW) (Not Shown)
182	B-24596	Chain Pick-Up Tool - Flat (Not Shown)
183	B-24591	Chain Pick-Up Tool - Bent (Not Shown)
184	SA-023516	Safety Switch Assembly - See Page 37
185	032.293	Encoder - 30PPR (Not Shown)
186	042.49010	1/4 x 1-1/4 Lg Shoulder Bolt (Not Shown)
187	PT-093001	End Coder Cover (Not Shown)


Catenary Divert and Drive Section (*Catenaria de Desviación y Sección Motriz*)

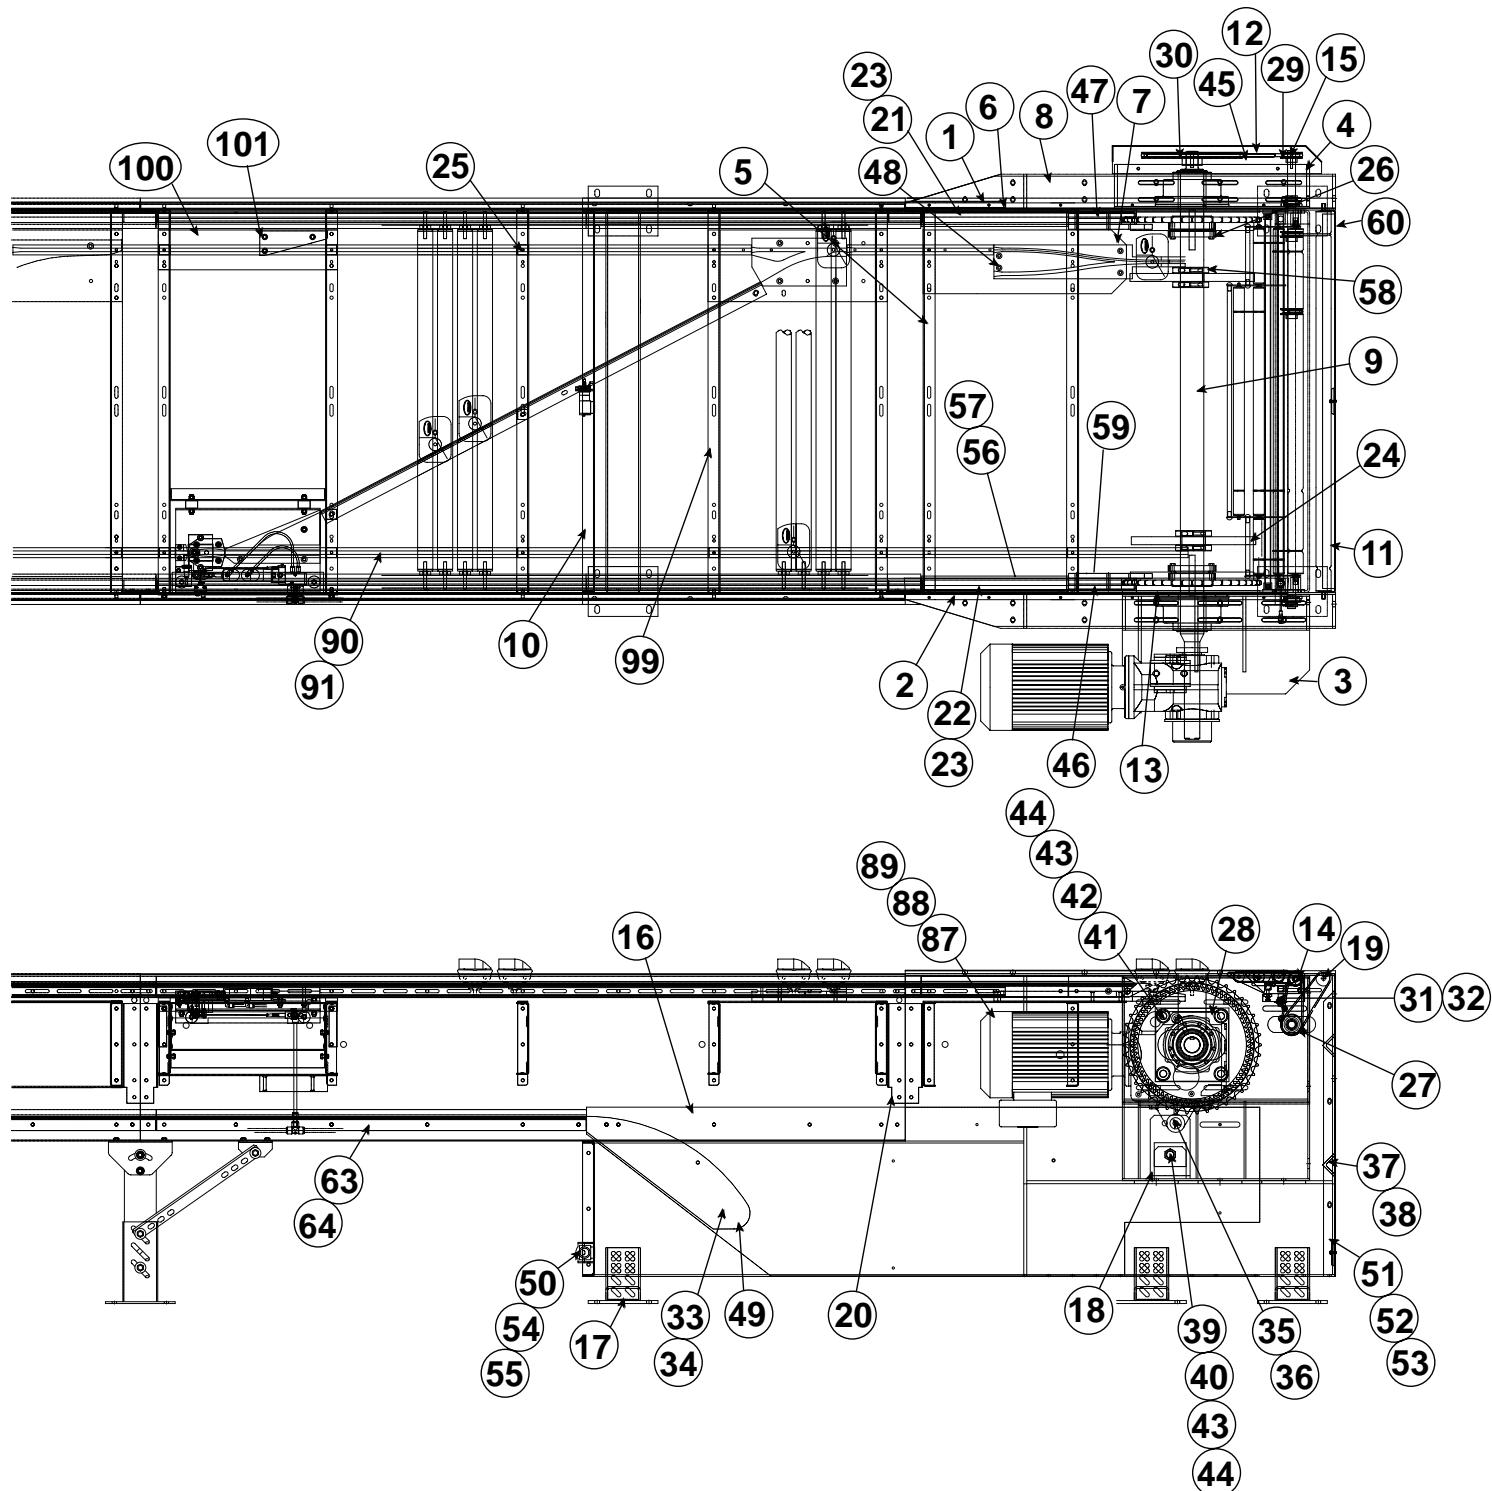

**Intermediate and Return Divert Section** (*Secciones de Desviación Intermedia y de Retorno*)

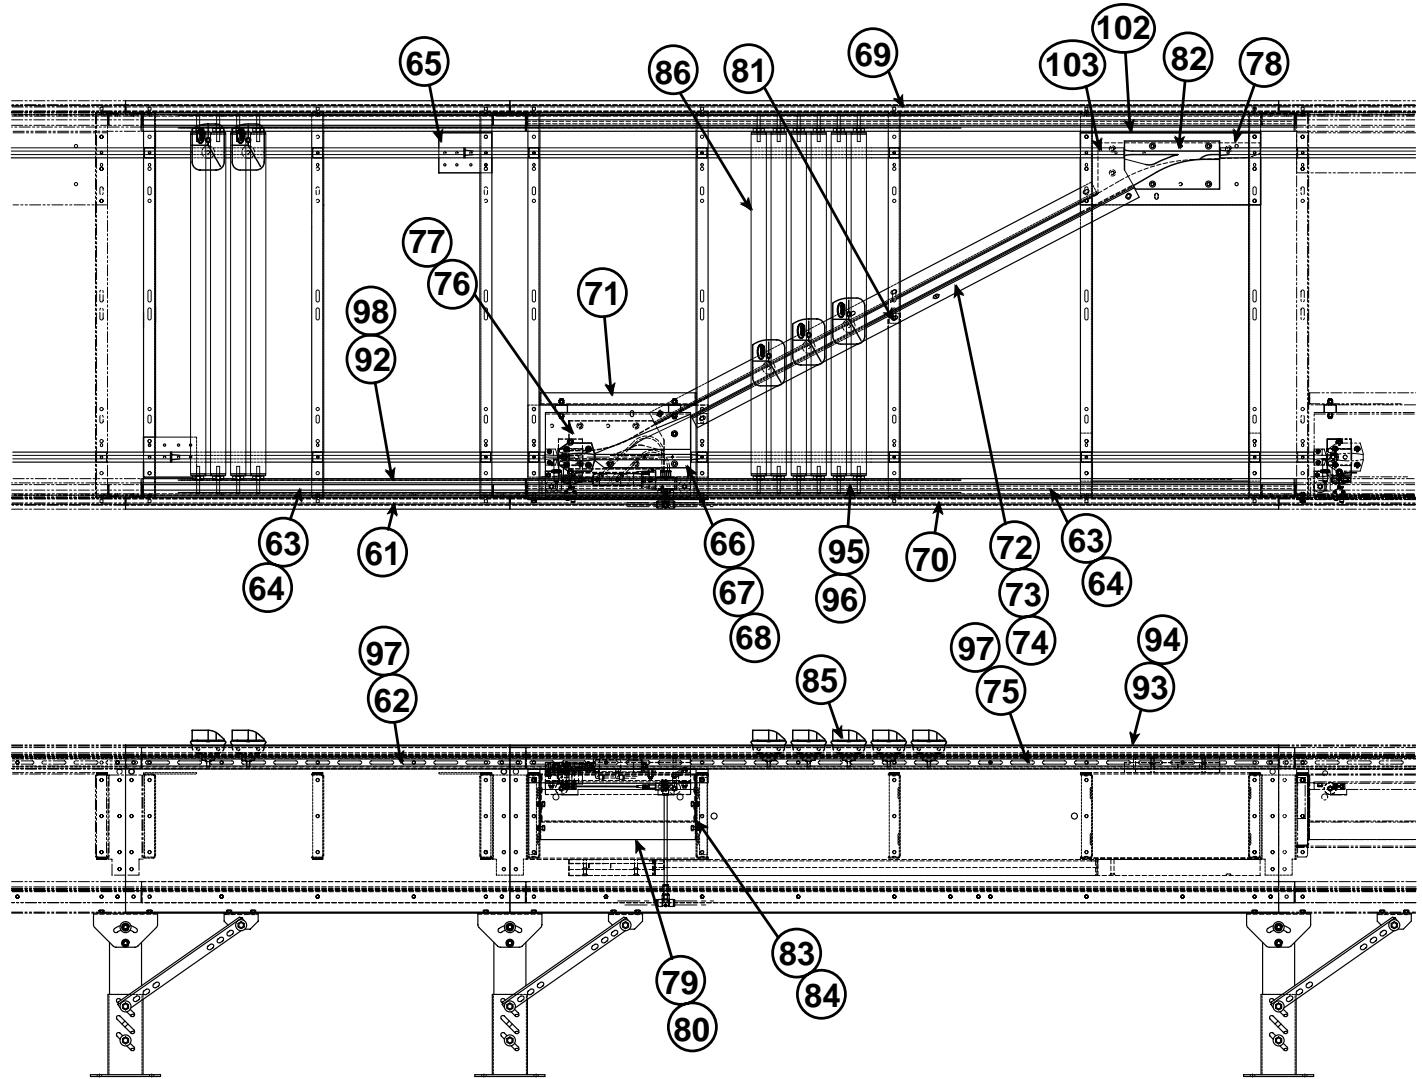


**Tail and Divert Section (Sección de Descarga Desviación)**

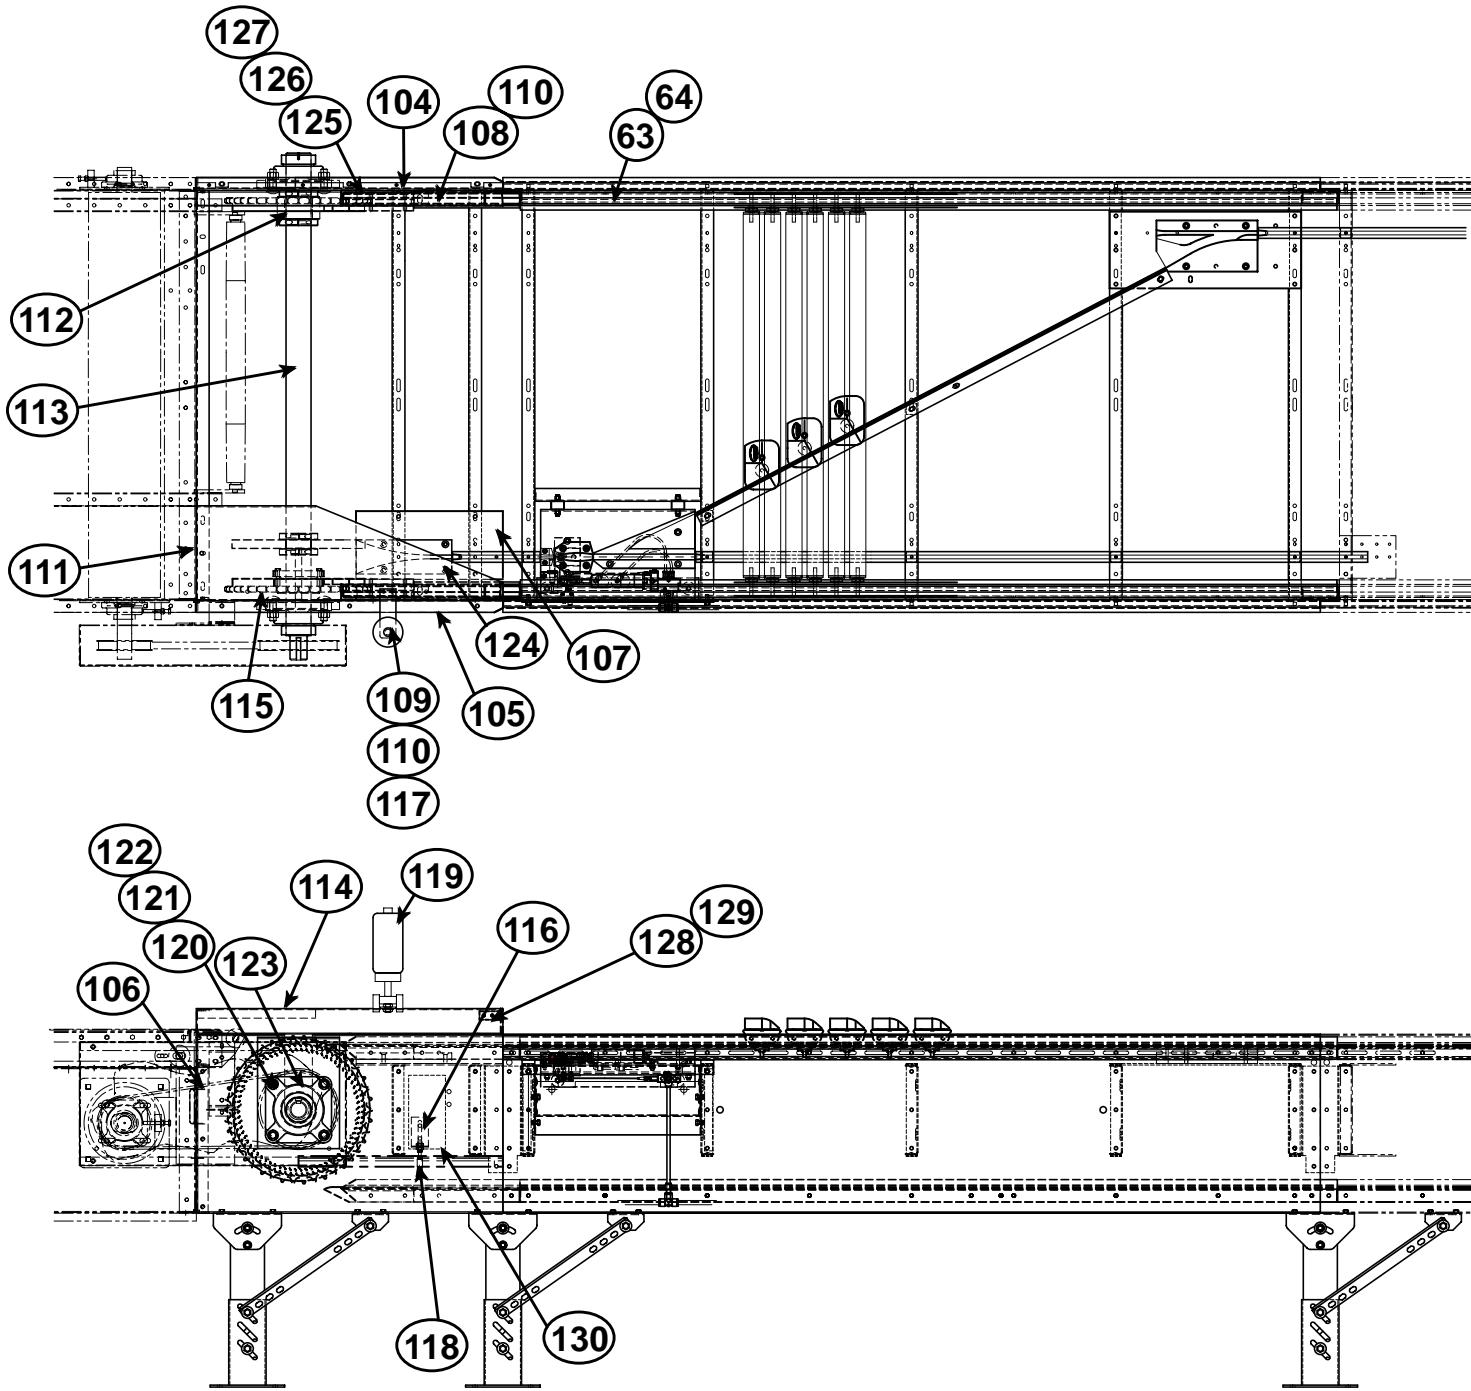

## • Model ProSort 431 Parts Drawing

Induction Unit (*Unidad de Inducción*)

## Dibujo de Partes del Modelo ProSort 431

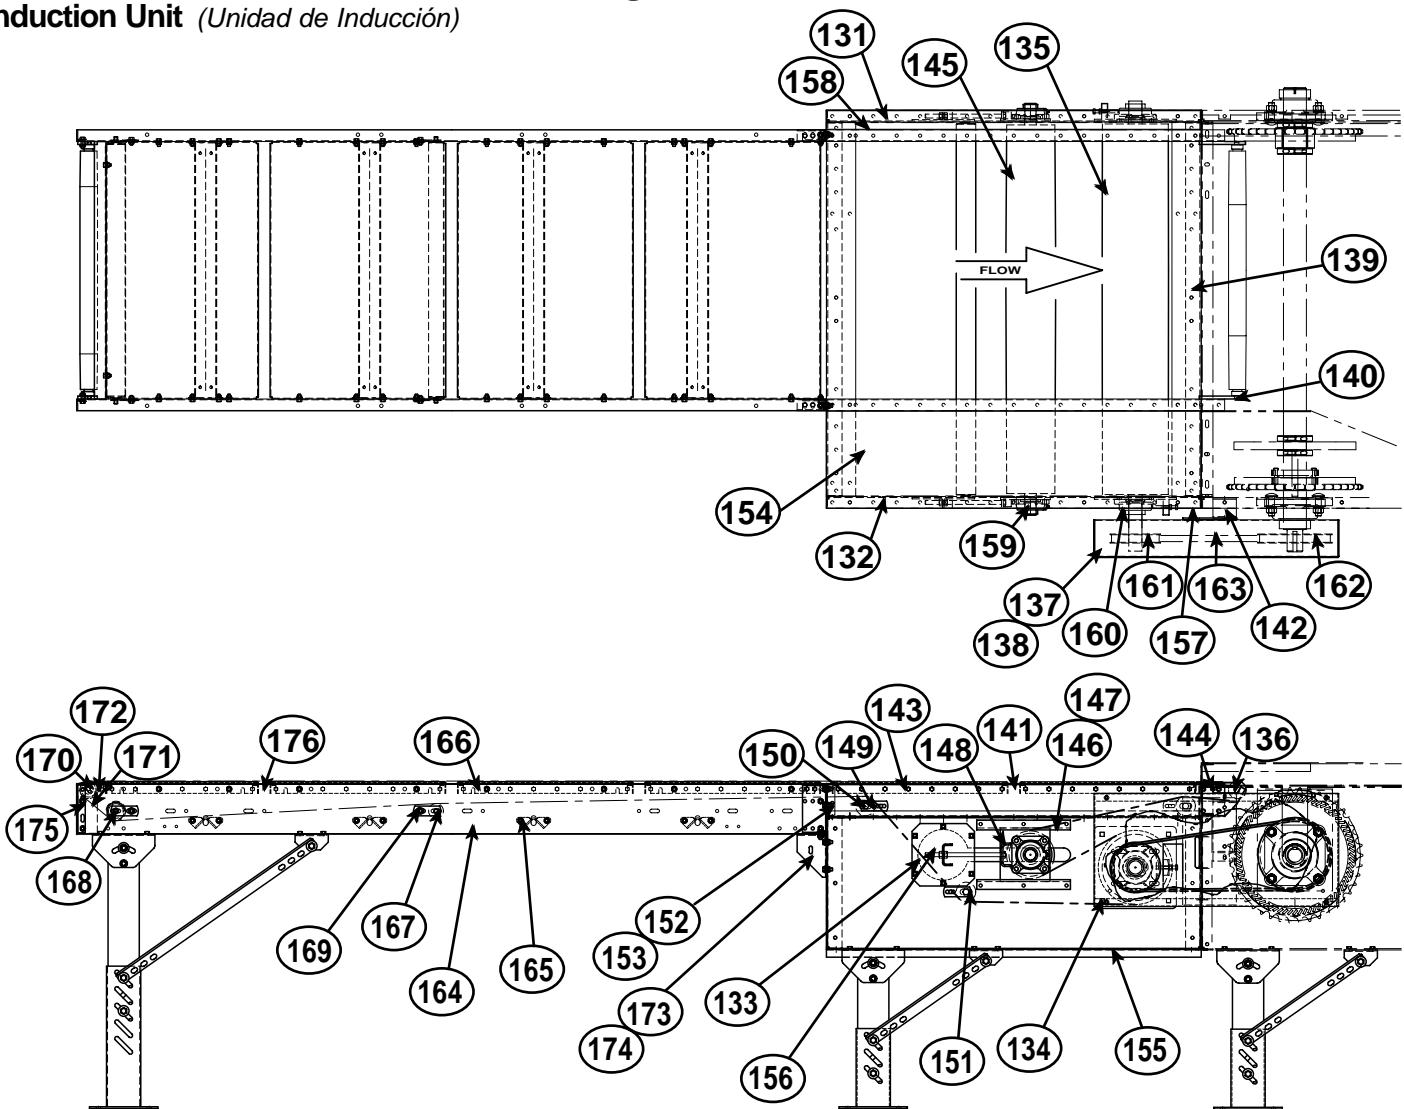

## • Model ProSort 431 Parts List

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	WA-015050-L	Drive Side Chnl Weldment - LH
2	WA-015050-R	Drive Side Chnl Weldment - RH
3	---	Take-Up - Drive Side
---	WA-015252	Left Hand
---	WA-015064	Right Hand
4	---	Take-Up - Slave Side
---	WA-015120	Left Hand
---	WA-015254	Right Hand
5	WA-014976	Bed Spacer Assembly (Specify OAW)
6	MP-001196-012	Spur Mounting Channel
7	PT-053021	Pin Guide Support Plate
8	PT-052597	Top Stiffener Plate
9	---	Drive Shaft
---	PT-103580	KT77 Gearmotor (Specify OAW)
---	PT-103581	KT97 Gearmotor (Specify OAW)
10	B-23250	End Cover (Specify OAW)
11	WA-015169	End Plate Weldment (Specify OAW)
12	WA-015259	Slave Drive Guard
13	B-23258	Bearing Spacer
14	SA-037195	Transition Roller Assembly (Specify OAW)
15	PT-087686	Transition Drive Shaft (Specify OAW)
16	PT-052599	Catenary Take-Up Wearstrip
17	B-23281	Support Weldment (Specify OAW)
18	B-23285	Torque Arm Mounting Weldment for KT77 Gearmotor
19	---	1.9 Dia. Transition Roller
---	SA-038920-240	30 in BR
---	SA-038920-288	36 in BR
---	SA-038920-336	42 in BR
---	SA-038920-384	48 in BR
---	SA-038920-432	54 in BR

## Lista de Partes del Modelo ProSort 431

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
20	PT-051623	Splice Channel
21	PT-11580-L	Chain Wearstrip - LH
22	PT-11580-R	Chain Wearstrip - RH
23	PT-052971	Chain Guide Mounting Angle
24	932.0079	Cushion Disk
25	B-17065	Pin Guide Spacer
26	SA-042719	Sprocket 100E42 W/Lagging
27	010.0021	Bearing - Cast Iron, 2-Bolt, 1" Bore
28	010.2075	Bearing - Cast Iron, 4-Bolt, 2-15/16" Bore
29	020.130	Sheave - 1A, 2.75" OD x 1" Bore (2.5"PD)
30	024.1615	Sheave - 1A, 12.25" OD x 1" Bore (12"PD)
31	32.2116	Proximity Switch - DC, Normally Open
32	941.423003	Cordset - 3M, Straight Female
33	042.664	3/8-16 x 2-3/4" Lg Hex Skt Flt Hd Cap Screw
34	041.798	3/8-16 NC2B Hex Locknut - Nylon Insert
35	040.504	5/8-11 x 4-1/2" Lg Hex Head Cap Screw
36	041.503	5/8-11 NC2B Hex 2-Way Locknut - Regular
37	049.5205	5/8-18 x 6" Lg Hex Head Bolt - Hardened
38	041.2021	5/8-18 NC2B Hex Jam Nut - Regular
39	040.700	7/8-9 x 2" Lg Hex Head Bolt for KT77 Gearmotor
40	040.701	7/8-9 x 6" Lg Hex Head Bolt for KT97 Gearmotor
41	042.700	7/8-9 x 2-1/2" Lg Hex Skt Flat Hd. Cap Screw
42	043.1059	7/8" ID Flat Steel Washer
43	043.207	7/8" ID Split Lockwasher
44	041.107	7/8-9 NC2B Hex Nut - Regular
45	090.2547	O-Ring - 13-1/2" ID x 3/8" Dia.
46	918.0056	Chain Guide Support Block - LH
47	918.0055	Chain Guide Support Block - RH
48	092.1813	Offset Pin Guide
49	092.1838	Catenary Block

# • Model ProSort 431 Parts List

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
50	033.2130	Photoeye - Retro-Reflective, 10-40 VDC
51	032.2185	Reflector - 3.30" Dia.
52	042.1019	#10-24 x 3/4" Lg Round Head Mach Screw
53	041.802	#10-24 NC2B Hex Locknut - Nylon Insert
54	033.2131	Photoeye Mounting Bkt - Ball Swivel
55	032.21122	Cordset - for Photoeye
56	PT-098832-384	Brush - Drive
57	PT-057740	Brush Holder - Drive
58	098.1871	Collar - 2-15/16" ID
59	PT-066395	Reinforcing Strap
60	090.2564	O-Ring - 5-3/8" ID x 3/16" Dia.
61	PT-083916	Intermediate Channel (Specify OAL)
62	MP-001196	Spur Mounting Channel - Intermediate (Specify OAL)
63	P-00447	Chain Guide Wearstrip (Specify OAL)
64	PT-052310	Chain Guide Mtg Angle - (Specify OAL)
65	PT-054987	Joint Plate
66	---	Switch Assembly, Pneumatic - See Page 33 & 34
---	SA-022167	Left Hand
---	SA-022196	Right Hand
67	---	Switch Assembly, Electric - See Page 35 & 36
---	SA-054961	Left Hand
---	SA-052517	Right Hand
68	EB-000011	Control Panel - Electric Divert Switch
69	PT-052308	Divert Channel - LH (Specify OAW and LH)
70	PT-052308	Divert Channel - RH (Specify OAW and RH)
71	WA-015033	Switch Mounting Channel Weldment
72	PT-054543	Divert Angle (Specify OAW)
73	---	Mounting Strap
---	P-01509-0354	33 in OAW
---	P-01509-0568	39 in OAW
---	P-01509-0783	45 in OAW
---	P-01509-0998	51 in OAW
---	P-01509-1212	57 in OAW
74	---	Divert Wearstrip
---	0110-0064-0708	33 in OAW
---	0110-0064-1137	39 in OAW
---	0110-0064-1567	45 in OAW
---	0110-0064-1996	51 in OAW
---	0110-0064-2424	57 in OAW
75	MP-001197	Spur Mounting Channel - 30 Deg Divert (Specify OAW)
76	PT-67117	Return Y-Block Mtg Plate - 30 Deg
77	---	Return Y-Block - 30 Deg
---	092.179756	Left Hand
---	092.179755	Right Hand
78	PT-051903	Y-Block Mounting Plate
79	PT-052231	Cover Plate - Switch Side
80	PT-060165	Cover Plate - Spur Side
81	B-18446	Track Spacer
82	---	Y-Block - 30 Deg
---	092.17974	Left Hand
---	092.17973	Right Hand
83	042.914	Shoulder Bolt - ACC Suspension Angle
84	049.527	1/4-20 Small Flange Locknut
85	---	Shoe Assembly
---	092.18696	LH Shoe
---	092.18695	RH Shoe
86	SA-057188	Slat Assembly (Specify OAW)
87	Contact Factory	GearMotor
88	Contact Factory	Variable Speed Controller Kit
89	Contact Factory	Control Package
90	099.462	Aluminum Guide Rail Extrusion x 20' Long
91	099.463	Special Shape UHMW Guide Rail x 20' Long
92	069.751	Bearing Profile - Urethane
93	094.423	Chain Cover - Black PVC
94	041.9069	Speed Grip Nut Retainer - 1/4-20
95	029.2657	#100XLO Riveted O-ring Chain W/D1 Att
96	029.2667	Connector Link - #100XLO W/1.75" Lg D1 Att
97	082.4157	Channel Nut - 3/8-16 With Spring
98	096.114	Loctite Instant Adhesive - #401
99	WA-015017	Bed Spacer Weldment - Catenary (Specify OAW)
100	PT-051907	Safety Block Mounting Plate
101	092.1807	Safety Shoe Guide
102	PT-051908	Return Block Mounting Plate
103	092.18091	Return Sweep Block - 30 Deg
104	PT-053732-L	Tail Channel - LH
105	PT-053732-R	Tail Channel - RH
106	WA-015562	End Bed Spacer Weldment (Specify OAW)
107	PT-053737	Tail Pin Guide Mounting Plate
108	PT-115582-L	Chain Wearstrip - LH

# Lista de Partes del Modelo ProSort 431

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
109	PT-115582-R	Chain Wearstrip - RH
110	PT-053735	Chain Guide Mounting Angle - Tail
111	PT-053731	Shoe Guard Support Channel
112	SA-023332	Sprocket Idler 100B42 W/Lagging
113	PT-103582	Tail Shaft - Slave for Induction Conveyor (Specify OAW)
114	---	End Shoe Cover
---	B-23212	Left Hand for Left hand Drive Unit
---	B-23213	Right Hand for Right hand Drive Unit
115	PT-057975	Bearing Spacer Angle
116	B-18469	Oiler Brush Bracket
117	B-18450	Oiler Mount Bracket
118	095.155	Shank Brush for Chain Lubricator
119	095.150	Chain Lubricator W/2 Feeds, 24V DC
120	043.205	3/4" ID Split Lockwasher
121	042.581	3/4-10 x 2-1/2" Lg Carriage Bolt
122	041.106	3/4-10 NC2B Hex Nut - Regular
123	010.2076	Bearing - Cast Iron 4-Bolt, 2-15/16" Bore
124	092.18101	Tail Pin Guide Block
125	PT-057731	Brush Mounting Bar - Tail
126	PT-057738	Brush Holder - Tail
127	PT-098832-288	Brush - Chain Cover, Tail
128	PT-063104	Belt Flap Mounting Angle
129	932.0076	Belt Flap for End Cover
130	PT-126624	Cover Plate
131	PT-063278-L	Drive Side Plate - LH (Induction Unit)
132	PT-063278-R	Drive Side Plate - RH (Induction Unit)
133	B-23159	Cover Assembly
134	B-23162	Pulley Plate Assembly
135	B-23165	8" Drive Pulley (Specify OAW)
136	B-23575	2-1/4" Dia Pulley (Specify OAW)
137	---	Slave Guard
---	PT-054187	Left Hand for Left Hand Drive Unit
---	PT-054252	Right Hand for Right Hand Drive Unit
138	PT-054188	Slave Guard Cover
139	PT-063281	Drive End Channel (Specify OAW)
140	PT-054189	Pulley Mounting Bracket
141	PT-054185	Induction Drive Channel
142	PT-062544	Slave Guard Mounting Bracket
143	B-23294	Bolt in Slider Pan (Specify OAW)
144	B-23295	Nip Point Guard (Specify OAW)
145	B-23296	6" Take-Up Pulley (Specify OAW)
146	B-04161	Bearing Guide
147	B-09148	Bearing Guide Spacer
148	B-23297	Take-Up Plate Assembly
149	B-04842	11/16" Hex Idler Bracket
150	---	2-1/2" Roller - Conveyor Frame
---	B-15299-120	15" BR
---	B-15299-168	21" BR
---	B-15299-216	27" BR
---	B-15299-264	33" BR
---	B-15299-312	39" BR
151	---	2-1/2" Roller - Drive Shell
---	B-15299-240	30" BR
---	B-15299-288	36" BR
---	B-15299-336	42" BR
---	B-15299-384	48" BR
---	B-15299-432	54" BR
152	B-23299-L	Butt Coupling - LH
153	B-23299-R	Butt Coupling - RH
154	B-23300	Top Drive Cover - Slave Side
155	B-23301	Lower Drive Guard (Specify OAW)
156	B-23302	Take-Up Bolt
157	B-23304	Idler Plate
158	B-23116	Top Drive Cover
159	010.203	1-7/16" Bore 4-Bolt Bearing
160	010.2045	1-11/16" Bore 4-Bolt Bearing
161	108.044327	44PTH8 - 35SD x 1-11/16" Bore Timing Belt Sprocket
162	108.090332	90PHTH8 - 35SF x 2" Bore Timing Belt Sprocket
163	108.816003	1600PHTH8M - 35 Timing Belt
164	P-01431	Side Channel Induction Unit (Specify OAL)
165	B-03916	Bed Spacer (Specify BR)
166	---	Bolt in Pan 18" OAW
---	0265-084120	10-1/2 in. Long Pan
---	0265-108120	13-1/2 in. Long Pan
---	0265-132120	16-1/2 in. Long Pan
---	0265-144120	18 in. Long Pan
---	0265-156120	19-1/2 in. Long Pan
---	0265-168120	21 in. Long Pan
---	0265-172120	21-1/2 in. Long Pan


• Model ProSort 431 Parts List

Lista de Partes del Modelo ProSort 431

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
---	0265-174120	21-3/4 in. Long Pan
---	0265-180120	22-1/2 in. Long Pan
---	0265-186120	23-1/4 in. Long Pan
---	0265-188120	23-1/2 in. Long Pan
---	0265-192120	24 in. Long Pan
---	0265-196120	24-1/2 in. Long Pan
---	0265-198120	24-3/4 in. Long Pan
---	0265-204120	25-1/2 in. Long Pan
---	0265-210120	26-1/4 in. Long Pan
---	0265-212120	26-1/2 in. Long Pan
---	0265-216120	27 in. Long Pan
---	0265-220120	27-1/2 in. Long Pan
---	0265-222120	27-3/4 in. Long Pan
---	0265-228120	28-1/2 in. Long Pan
---	0265-240120	30 in. Long Pan
---	0265-252120	31-1/2 in. Long Pan
---	0265-084168	Bolt in Pan 24" OAW
---	0265-108168	10-1/2 in. Long Pan
---	0265-132168	13-1/2 in. Long Pan
---	0265-144168	16-1/2 in. Long Pan
---	0265-156168	18 in. Long Pan
---	0265-168168	19-1/2 in. Long Pan
---	0265-172168	21 in. Long Pan
---	0265-174168	21-1/2 in. Long Pan
---	0265-180168	22-1/2 in. Long Pan
---	0265-186168	23-1/4 in. Long Pan
---	0265-188168	23-1/2 in. Long Pan
---	0265-192168	24 in. Long Pan
---	0265-196168	24-1/2 in. Long Pan
---	0265-198168	24-3/4 in. Long Pan
---	0265-204168	25-1/2 in. Long Pan
---	0265-210168	26-1/4 in. Long Pan
---	0265-212168	26-1/2 in. Long Pan
---	0265-216168	27 in. Long Pan
---	0265-220168	27-1/2 in. Long Pan
---	0265-222168	27-3/4 in. Long Pan
---	0265-228168	28-1/2 in. Long Pan
---	0265-240168	30 in. Long Pan
---	0265-252168	31-1/2 in. Long Pan
---	---	Bolt in Pan 30" OAW
---	0265-084216	10-1/2 in. Long Pan
---	0265-108216	13-1/2 in. Long Pan
---	0265-132216	16-1/2 in. Long Pan
---	0265-144216	18 in. Long Pan
---	0265-156216	19-1/2 in. Long Pan
---	0265-168216	21 in. Long Pan
---	0265-172216	21-1/2 in. Long Pan
---	0265-174216	21-3/4 in. Long Pan
---	0265-180216	22-1/2 in. Long Pan
---	0265-186216	23-1/4 in. Long Pan
---	0265-188216	23-1/2 in. Long Pan
---	0265-192216	24 in. Long Pan
---	0265-196216	24-1/2 in. Long Pan
---	0265-198216	24-3/4 in. Long Pan
---	0265-204216	25-1/2 in. Long Pan
---	0265-210216	26-1/4 in. Long Pan
---	0265-212216	26-1/2 in. Long Pan
---	0265-216216	27 in. Long Pan
---	0265-220216	27-1/2 in. Long Pan
---	0265-222216	27-3/4 in. Long Pan
---	0265-228216	28-1/2 in. Long Pan
---	0265-240216	30 in. Long Pan
---	0265-252216	31-1/2 in. Long Pan
---	0265-084264	Bolt in Pan 36" OAW
---	0265-108264	10-1/2 in. Long Pan
---	0265-132264	13-1/2 in. Long Pan
---	0265-144264	16-1/2 in. Long Pan
---	0265-156264	18 in. Long Pan
---	0265-191264	19-1/2 in. Long Pan

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
---	0265-168264	21 in. Long Pan
---	0265-172264	21-1/2 in. Long Pan
---	0265-174264	21-3/4 in. Long Pan
---	0265-180264	22-1/2 in. Long Pan
---	0265-186264	23-1/4 in. Long Pan
---	0265-188264	23-1/2 in. Long Pan
---	0265-192264	24 in. Long Pan
---	0265-196264	24-1/2 in. Long Pan
---	0265-198264	24-3/4 in. Long Pan
---	0265-204264	25-1/2 in. Long Pan
---	0265-210264	26-1/4 in. Long Pan
---	0265-212264	26-1/2 in. Long Pan
---	0265-216264	27 in. Long Pan
---	0265-220264	27-1/2 in. Long Pan
---	0265-222264	27-3/4 in. Long Pan
---	0265-228264	28-1/2 in. Long Pan
---	0265-240264	30 in. Long Pan
---	0265-252264	31-1/2 in. Long Pan
---	---	Bolt in Pan 42" OAW
---	0265-084312	10-1/2 in. Long Pan
---	0265-108312	13-1/2 in. Long Pan
---	0265-132312	16-1/2 in. Long Pan
---	0265-144312	18 in. Long Pan
---	0265-156312	19-1/2 in. Long Pan
---	0265-168312	21 in. Long Pan
---	0265-172312	21-1/2 in. Long Pan
---	0265-174312	21-3/4 in. Long Pan
---	0265-180312	22-1/2 in. Long Pan
---	0265-186312	23-1/4 in. Long Pan
---	0265-188312	23-1/2 in. Long Pan
---	0265-192312	24 in. Long Pan
---	0265-196312	24-1/2 in. Long Pan
---	0265-198312	24-3/4 in. Long Pan
---	0265-204312	25-1/2 in. Long Pan
---	0265-210312	26-1/4 in. Long Pan
---	0265-212312	26-1/2 in. Long Pan
---	0265-216312	27 in. Long Pan
---	0265-220312	27-1/2 in. Long Pan
---	0265-222312	27-3/4 in. Long Pan
---	0265-228312	28-1/2 in. Long Pan
---	0265-240312	30 in. Long Pan
---	0265-252312	31-1/2 in. Long Pan
167	---	1.9 O.D. Galv. Roller Assy.
---	B-01982-120	15" BR
---	B-01982-168	21" BR
---	B-01982-216	27" BR
---	B-01982-264	33" BR
---	B-01982-312	39" BR
168	---	2-1/8" Dia. Idler
---	B-03894-120	15" BR
---	B-03894-168	21" BR
---	B-03894-216	27" BR
---	B-03894-264	33" BR
---	B-03894-312	39" BR
169	B-00944	7/16" Hex Idler Bracket
170	B-23575	2-1/4" Dia. Pulley (Specify BR)
171	B-23578	Pulley Mount
172	B-23579	Nip Point Guard (Specify BR)
173	B-23581-L	Gussett Angle - LH
174	B-23581-R	Gussett Angle - RH
175	B-03191	Butt Coupling
176	B-23585	Belt Kit (Specify Infeed Section Lgth and OAW)
177	SA-061960	Pull Assembly (Specify OAW) (Not Shown)
178	B-24596	Chain Pick-Up Tool - Flat (Not Shown)
179	B-24591	Chain Pick-Up Tool - Bent (Not Shown)
180	SA-023516	Safety Switch Assembly - See Page 37
181	032.293	Encoder - 30PPR (Not Shown)
182	042.49010	1/4 x 1-1/4 Lg Shoulder Bolt (Not Shown)
183	PT-093001	End Coder Cover (Not Shown)

## • Pneumatic Divert Switch Assembly Parts Drawing

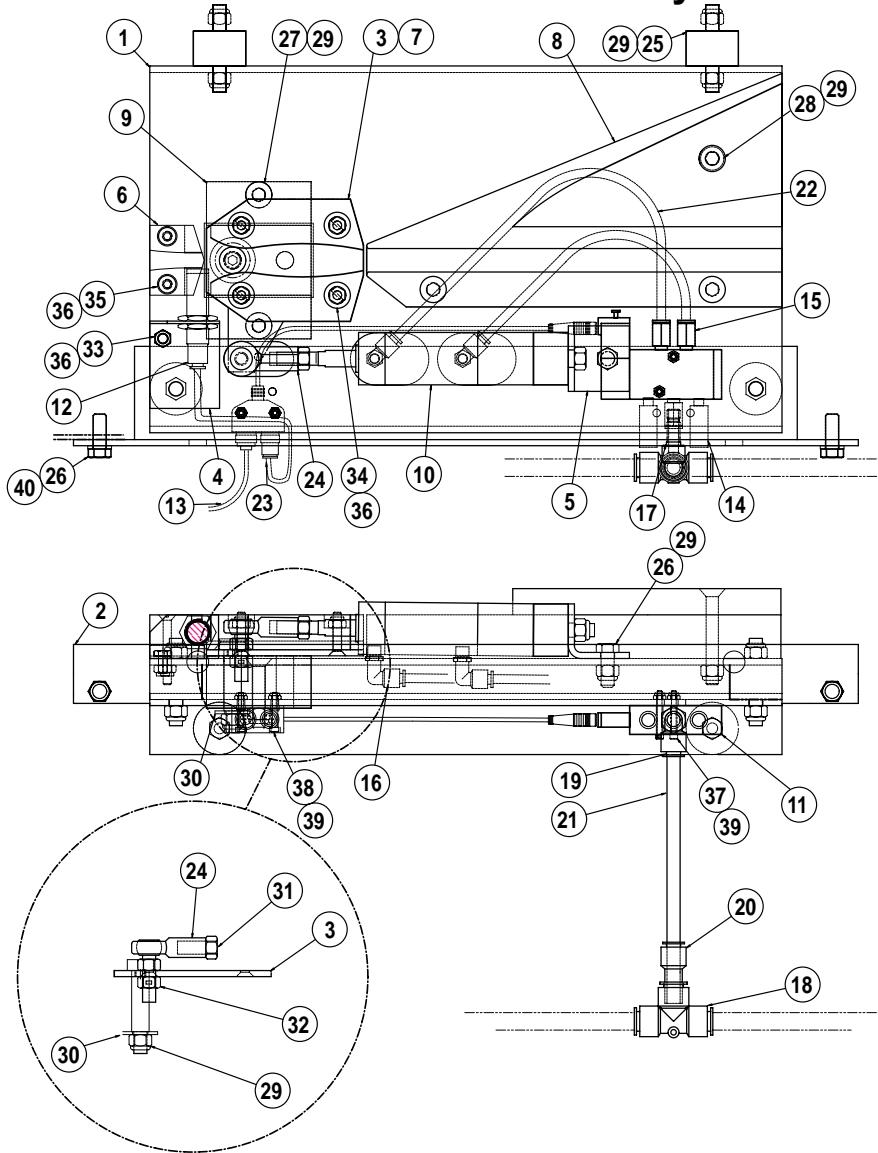


*Dibujo de las Partes del Ensamble Interruptor Desviador Neumatico*

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	---	Switch Channel
---	PT-051011	Left Hand
---	PT-051456	Right Hand
2	PT-051013	Switch Mounting Angle
3	---	Switch Plate Weldment
---	WA-014806	Left Hand
---	WA-014807	Right Hand
4	---	Prox Switch Mounting Angle
---	PT-051422	Left Hand
---	PT-051466	Right Hand
5	PT-051468	Air Cylinder Mounting Angle
6	092.1849	Lead-In Block
7	092.1847	Switch Block
8	---	Divert Block
---	092.18492	Left Hand
---	092.18491	Right Hand
9	092.183	Switch Bearing
10	094.1213	Air Cylinder - 5/8" Stroke, 32 mm Bore
11	094.10795	4-Way Single Solenoid Air Valve - 1/8" NPT
12	032.2113	Smart Proximity Switch - 24 VDC, Custom
13	032.21121	Cordset - For Proximity Switch 032.2112
14	923.0059	Muffler - 1/8" NPT, High Flow
15	094.140	Brass Conn-Straight Male, 1/4" PLST - 1/8" NPT
16	094.1406	Plastic Elbow - Male, 360° Swivel w/Ret
17	094.14015	Brass Conn-Straight Male, 1/8" NPT - 3/8" PLST
18	094.14089	Plastic Union Tee - 1/2" PLST - 1/2" PLST
19	094.14083	Plastic Elbow - 3/8" PLST - 1/2" Push-In
20	094.1465	Plug-In Reducer - 3/8" PLST - 1/2" Push-In
21	094.1149	3/8" Od Polyurethane Tubing - Black
22	094.11481	1/4" Od Polyurethane Tubing - Green
23	032.21124	Y-Plug Cable Connector
24	019.2222	Female Rod End - 3/8" Bore, 3/8-24 Rh Thrcds
25	092.163	Rubber Vibration Mount - 1 1/2" Dia
26	040.303	3/8-16 x 1" Lg Hex Head Cap Screw
27	042.662	3/8-16 x 2" Lg Hex Skt Flt Hd Cap Screw
28	042.664	3/8-16 x 2 3/4" Lg Hex Skt Flt Hd Cap Screw
29	041.798	3/8-16 NC2B Hex Locknut - Nylon Insert
30	043.102	3/8" ID Flat Steel Washer
31	041.1021	3/8-24 NF2B Hex Nut - Regular Series
32	041.505	3/8-24 NF2B hex 2-Way Locknut - Reg
33	040.1005	1/4-20 x 1/2" Lg Hex Head Cap Screw
34	042.653	1/4-20 x 1 1/4" Lg Hex Skt Flt Hd Cap Screw
35	042.654	1/4-20 2" Lg Hex Skt Flt Hd Cap Screw
36	041.800	1/4-20 NC2B hex Locknut - Nylon Insert
37	042.59025	#6-32 x 1 1/4" Lg Socket Head Mach Screw
38	042.5902	#6-32 x 1" Lg Socket Head Mach Screw
39	041.8005	#6-32 Hex Locknut - Nylon Insert
40	043.202	3/8" ID Split Lockwasher, Medium

## • Electric Divert Switch Assembly Parts Drawing




REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	---	Switch Channel
---	PT-124169	Left Hand
---	PT-112230	Right Hand
2	---	Prox Mounting Angle
---	PT-124179	Left Hand
---	PT-116223	Right Hand
3	PT-117772	Switch Mounting Angle
4	PT-112229	Spacer Plate
5	PT-109968	Cam
6	WA-034602	Switch Pivot
7	941.810101	Baldor Servo
8	098.160	Spacer - .515 ID x .875 OD x .625 Lg
9	---	Divert Block
---	092.18492	Left Hand
---	092.18491	Right Hand
10	092.1849	Lead-in Block
11	092.1848	Switch Block
12	092.1832	Bearing Block
13	092.163	Rubber Vibration Mount
14	043.102	1/2 ID Flat Washer
15	042.6642	3/8-16 x 3 1/4" Lg Skt Flt Hd Cap Screw
16	042.663	3/8-16 x 2 1/2" Lg Skt Flt Hd Cap Screw
17	042.6535	1/4-20 x 1 3/4" Lg Hex Skt Flt Hd Cap Screw
18	042.59555	1/4-20 x 2 1/2" Lg Skt Hd Cap Screw
19	041.800	1/4-20 Hex Locknut - Nylon Insert
20	041.7989	5/16-18 Hex Locknut - Nylon Insert
21	041.798	3/8-16 Hex Locknut - Nylon Insert
22	041.796	1/2-13 Hex Locknut - Nylon Insert
23	040.2031	5/16-18 x 2" Lg Hex Hd Cap Screw
24	040.1005	1/4-20 x 1/2" Lg Hex Cap Screw
25	032.2113	Smart Prox Switch
26	042.80526	M5-.8 x 25M Lg Hex Skt Hd Cap Screw
27	046.061	M5-.8MM Hex Locknut - Nylon Insert

*Dibujo de las Partes del Ensamble Interruptor Desviador Electrico*

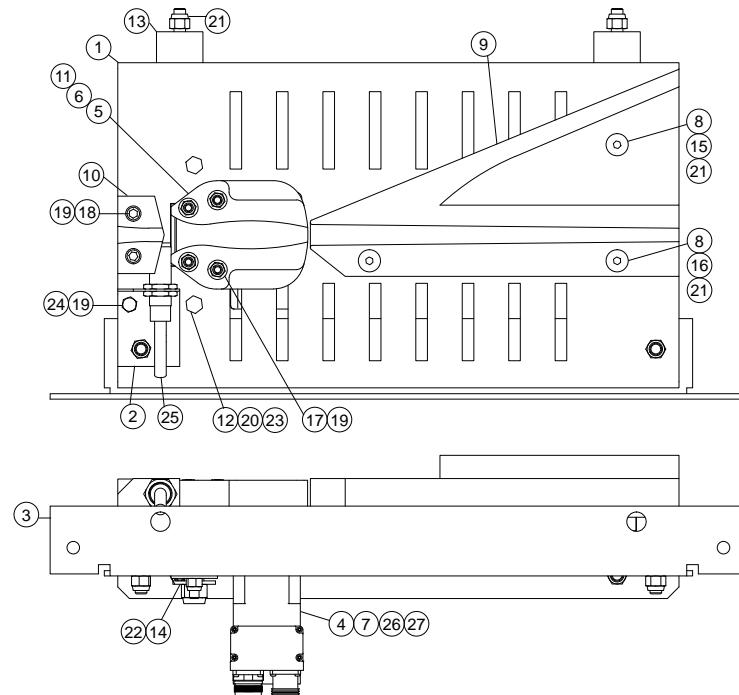

## • Safety Switch Assembly

*Ensamble del Interruptor de Seguridad*

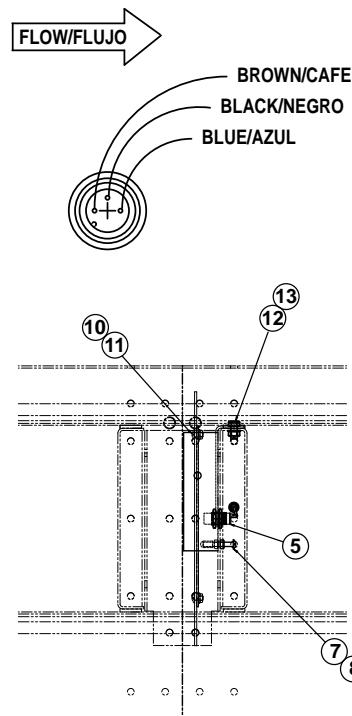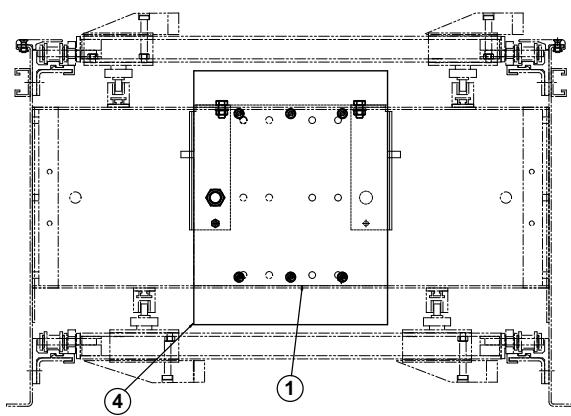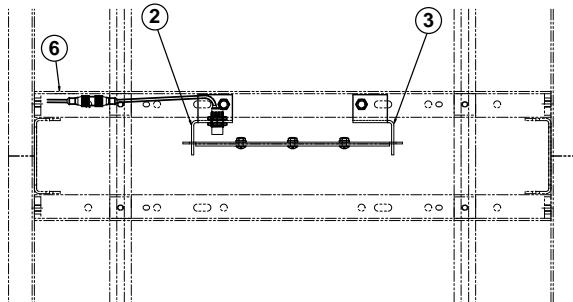

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	PT-054698	Switch Sensor Plate (Specify OAW)
2	PT-054699-L	Mounting Bracket - LH, Safety Prox
3	PT-054669-R	Mounting Bracket - RH, Safety Prox
4	---	Switch Sensor Belt
---	069.7161	33" OAW
---	069.7162	39" OAW
---	069.7163	45" OAW
---	069.7165	51" OAW
---	069.7166	57" OAW
5	032.2116	Prox Switch - DC, Normally Open
6	941.423003	Cable - 4 pin, 3m, Str Push F to Pigtail
7	041.100	1/4-20 Hex Nut - Semi-Fin, Regular
8	042.3027	1/4-20 x 1 3/4" Lg Truss Head Bolt
9	090.220	Red Vinyl Plastisol Cap
10	042.300	1/4-20 x 1/2" Long Tress Head Bolt
11	049.527	1/4-20 Small Flange Locknut
12	040.302	3/8-16 x 3/4" Lg Hex Head Cap Screw
13	049.5285	3/8-16 Small Flange Locknut

# ÍNDICE

## INTRODUCCIÓN

Recepción y Desembalaje .....	26
Como Ordenar Partes de Repuesto .....	26

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD .....	26, 27
--------------------------------	--------

## INSTALACION

Localización .....	27
Montaje .....	27, 28
Equipo Eléctrico .....	29

## OPERACION

Arranque del Transportador .....	29
----------------------------------	----

## MANTENIMIENTO

Lubricación .....	29
Controlando el ProSort .....	29, 30, 31, 32
Revisión del Interruptor Desviador .....	32
Lista del Interruptor Desviador Eléctrico .....	33
Instalación de Cadenas .....	33, 34
Instalando las Guardas en Puntos Desviadores .....	33
Ubicando las Espuelas .....	33
Procedimiento de desmontaje del Interruptor del Desviador Neumático .....	34
Procedimiento de Desarmado del Interruptor Desviador Eléctrico .....	35
Procedimiento Para Iniciar Esviador Eléctrico .....	35
Resolviendo Problemas .....	35
Lista del Plan de Mantenimiento .....	Back Cover

## REPLACEMENT PARTS

### Dibujo de Partes del Modelo ProSort 421

Catenaria de Desviación y Sección Motriz .....	12
Secciones de Desviación Intermedia y de Retorno .....	13
Sección de Descarga Desviación .....	14
Unidad de Inducción .....	15
Lista de Partes del Modelo ProSort 421 .....	15, 16, 17

### Dibujo de Partes del Modelo ProSort 431

Catenaria de Desviación y Sección Motriz .....	18
Secciones de Desviación Intermedia y de Retorno .....	19
Sección de Descarga Desviación .....	20
Unidad de Inducción .....	21
Lista de Partes del Modelo ProSort 431 .....	21, 22, 23

### Dibujo de las Partes del Ensamble

Interruptor Desviador Neumático .....	24
Dibujo de las Partes del Ensamble	
Interruptor Desviador Eléctrico .....	24
Ensamble del Interruptor de Seguridad .....	25

# INTRODUCCIÓN

Este manual proporciona información para instalar, operar y dar mantenimiento a su transportador. Se proporciona una lista completa de partes, con el refaccionamiento recomendado resaltado en gris. También se proporciona información importante de seguridad a lo largo de este manual. Para seguridad del personal y para un mejor funcionamiento del transportador, se recomienda que se lean y se sigan cada una de las instrucciones proporcionadas en este manual.

## • Recepción y Desembalaje

- Verifique el número de partes recibidas con respecto al conocimiento del embarque.
- Examine las condiciones del equipo para determinar si algún daño ha ocurrido durante el transporte.
- Traslade todo el equipo al área de instalación.
- Remueva todos los empaques y verifique si hay partes adicionales que puedan estar sujetas al equipo. Asegúrese de que estas partes (u otras partes ajena al equipo) sean removidas.

## • Cómo Ordenar Refaccionamiento

En este manual encontrará dibujos de las partes con listas completas de las refacciones. Partes pequeñas, como tornillos y tuercas no están incluidos. Para ordenar refaccionamiento:

- Contacte al representante que le vendió el transportador o el distribuidor de Hytrol más cercano.
- Proporcione el Modelo del Transportador y el Número de Serie o Número de la Orden de Fabricación.

3. Proporcione el Número de las partes y descripción completa que aparece en la Lista de Partes.

4. Proporcione el tipo de motor. Ejemplo- Unidad Motriz en Extremo Final de 8", Unidad Motriz Central de 8", etc.

5. Si su equipo se encuentra en una situación crítica, comuníquese con nosotros inmediatamente.

**NOTA: Si algún daño ha ocurrido o faltan partes, contacte a su integrador Hytrol.**

### Refaccionamiento Recomendado se Resalta en Gris

Número de Serie HYTROL

(Localizado cerca de la Unidad Motriz en Modelos motorizados).



# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

## • Instalación

### PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Interfaz de los equipos. Cuando dos o más piezas de equipo son interconectadas, se deberá prestar especial atención a la zona de la interfaz para asegurar la presencia de guardas y dispositivos de seguridad adecuados.

Localización o posición. Para procurar la protección de los trabajadores ante los riesgos, todas las partes móviles expuestas de la maquinaria deberán ser aseguradas mecánica o eléctricamente, o protegidas mediante el cambio de localización o posición.

La presencia alejada del público o empleado constituirá una medida de seguridad por ubicación.

Cuando el transportador esté instalado sobre pasillos, corredores o estaciones de trabajo; se considera protegido únicamente por localización o posición si todas las partes en movimiento están mínimo a 8 pies (2,44 m) por encima del piso o área de tránsito. De otra manera se pueden ubicar de tal manera que los empleados no entren en contacto con partes móviles peligrosas sin querer.

Aunque los transportadores aéreos pueden estar protegidos por su ubicación, deben proporcionarse guardas para evitar derrames: guardas laterales e inferiores; Esto si el producto pudiera caerse del transportador y así mantener al personal fuera de peligro.

### ESPACIO LIBRE SUPERIOR

Cuando los transportadores son instalados sobre pasillos, salidas o corredores; se deberá disponer de un espacio libre mínimo de 6 pies 8 pulgadas (2,032 m), medido verticalmente desde el suelo o mezanine a la parte más baja del transportador o de las guardas

Cuando el funcionamiento del sistema sea afectado al guardar la distancia mínima de 6 pies 8 pulgadas (2,032 m), deberán autorizarse pasillos alternos de emergencia.

Es posible permitir el paso bajo transportadores con menos de 6 pies 8 pulgadas (2,032 m) desde el piso, con excepción de las salidas de emergencia. Para esto se requiere una señalización apropiada que indique altura baja.

## • Operación

A) Sólo los empleados capacitados están autorizados a operar los transportadores. El entrenamiento debe incluir: operación bajo condiciones normales y en situaciones de emergencia.

B) Cuando la seguridad de los trabajadores dependa de dispositivos de paro y/o arranque, tales dispositivos deben mantenerse libres de obstrucciones para permitir un acceso rápido.

C) El área alrededor de los puntos de carga y descarga deberá mantenerse libre de obstrucciones que puedan poner en peligro al personal.

D) Ninguna persona podrá viajar en el elemento de carga de un transportador sin excepción; al menos que esta persona esté específicamente autorizado por el propietario o el empleador. En esas circunstancias, el empleado deberá montarse solamente en un transportador que tenga incorporado en sus plataformas de estructura de soporte o estaciones de control especialmente diseñadas para el transporte de personal. Esto no es permisible en un transportador vertical.

E) El personal que trabaja con un transportador, o cerca de uno; debe ser notificado de la ubicación y operación de los dispositivos de paro pertinentes.

F) Un transportador debe ser usado únicamente para transportar el material que es capaz de cargar.

G) Las indicaciones de seguridad del transportador no deben ser alteradas bajo ninguna circunstancia, especialmente si esto pone en peligro al personal.

H) Las Inspecciones de rutina, así como el mantenimiento correctivo y preventivo deben ser llevados a cabo de modo que todos los dispositivos e indicaciones de

seguridad sean respetados y funcionen adecuadamente.

I) El personal debe ser notificado del peligro potencial que puede ser causado en los transportadores debido al uso de cabello largo, ropa holgada y joyería.

J) Nunca se debe dar mantenimiento o servicio a un transportador mientras se encuentre en operación, a menos que el mantenimiento o servicio apropiado lo requiera. En este caso, el personal debe ser notificado del peligro que esto representa y de cómo se puede llevar a cabo el procedimiento de la manera más segura.

K) Los dueños de los transportadores deben asegurarse de que las etiquetas de seguridad se encuentren colocadas sobre el transportador, indicando los peligros que implica la operación de sus equipos.

**¡PRECAUCIÓN!** Debido a que el transportador contiene muchas partes en movimiento, todo el personal que se encuentra en el área debe ser notificado cuando el equipo esté a punto de arrancar.

## • Mantenimiento

Todo mantenimiento, incluyendo lubricación y ajustes, debe ser llevado a cabo únicamente por personal entrenado y calificado.

Es importante que el programa de mantenimiento establecido asegure que todos los componentes del transportador reciban el mantenimiento en condiciones que no constituyan un peligro para el personal.

Cuando un transportador es detenido para propósitos de mantenimiento, los dispositivos de arranque y de potencia deben ser asegurados o etiquetados de acuerdo a un procedimiento formalizado diseñado para proteger a todas las personas o grupos que trabajan con el transportador en caso de que ocurra algún arranque inesperado.

Verifique todos los dispositivos y guardas de seguridad antes de arrancar el equipo para una operación normal.

Aunque parezca práctico, nunca lubrique los transportadores mientras se encuentren en movimiento. Sólo el personal capacitado que conoce de los peligros de un transportador en movimiento puede realizar la lubricación.

### Guardas de seguridad

Mantenga todas las guardas y dispositivos de seguridad en su posición y en buenas condiciones.

### Etiquetas de seguridad


Etiquetas de seguridad han sido ubicadas en diferentes puntos del equipo para alertar de los peligros potenciales existentes; esto en un esfuerzo por reducir la posibilidad de lesiones en el personal que trabaja alrededor de un transportador HYTROL. Por favor, revise el equipo e identifique todas las etiquetas de seguridad. Asegúrese de que el personal conozca y obedezca estas advertencias. Refiérase al manual de seguridad para ver ejemplos de etiquetas de advertencias.

**¡RECUPERDE!** No remueva, reúse o modifique el material que incluye el equipo para ningún propósito que no sea para el que fueron diseñados originalmente.

## • Localización

1. Determine el flujo del producto. La Figura 27A indica el flujo con relación al motor.

2. Refiérase a las etiquetas de secuencia de armado ubicadas en el extremo de cada sección de transportador (Figura 27A). Posicione las secciones en esta secuencia cerca del área de instalación.

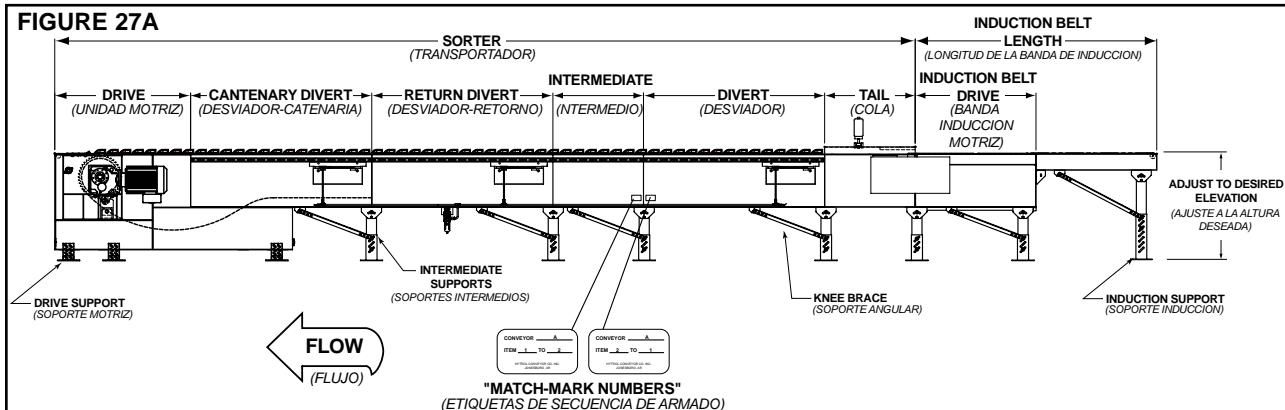

## • Montaje

1. Marque con tiza una línea en el suelo para ubicar el centro del transportador.

2. Una los soportes y los protectores de vibración a las secciones (Figuras 27A y 28A). Ajústelos a la altura requerida. Apriete los tornillos manualmente.

Durante la instalación revise que cada sección de cama esté escuadrada.









3. Durante la instalación, revise que cada sección de transportador está escuadrada. Mida las diagonales de esquina a esquina del marco y escuadre si es necesario. Utilice un tirante de escuadre o algo similar para escuadrar la sección.

4. Ponga la sección del extremo alimentador (cola) en posición. Ubica las (2) varillas de rosca proporcionadas (en la entrada o la salida). Use estas varillas para unir cada sección durante la instalación.

5. Instale las secciones restantes poniendo el extremo sin soporte en la placa pivote de la sección anterior (Fig. 27A).

6. Sujete las secciones con placas de unión y pivote (Fig 28A). Apriete los tornillos manualmente.

7. Revise si el transportador está nivelado a lo ancho y largo de la unidad. Ajuste los soportes como sea necesario.
8. Despues de que todas las secciones hayan sido escuadradas y niveladas apriete los empalmes de extremo y los tornillos de montaje del soporte. Añele el soporte al suelo.
9. Revise la alineación de las guías de cadena en todas las uniones. Lije las guías lo necesario para obtener una superficie suave (Fig. 28A).
10. Empezando desde el extremo alimentador asegure el perfil del rodamiento a la guía de la cadena usando un martillo de hule para forzar el perfil debajo de la guía (Fig. 28A). Pegue el perfil del extremo alimentador al ángulo de soporte con el adhesivo loctite # 401 o 454.
11. Sujete la línea principal de aire de 1/2" a la parte inferior del canal del transportador con cables de unión (Fig. 28C y 28F). Conecte las líneas de aire de 3/8" a los en los interruptores desviadores (Fig. 28D & 28E).
12. Conecte la línea principal de aire al Filtro/Regulador (Fig. 28F). Ajuste el regulador a una presión de 60 PSI. Instale el interruptor de baja presión lo más alejado posible del regulador (Fig. 28D).
13. Instale controles eléctricos y el cableado del motor. Verifique la correcta rotación del motor. Ver Pag. 29 para información eléctrica.
14. Revise cada interruptor desviador asegurándose de que funcione correctamente. Esto debe hacerse antes de instalar las cadenas. Ver Pág. 33 y 34.
15. Revise que el interruptor de proximidad esté despejado en cada terminal de seguridad (Fig 29A). Ajuste si es necesario.
16. Instale las cadenas; instrucciones en la Pag. 33 y 34.
17. Ajuste el ensamble pivot de los rodillos de transición en la zona de descarga para optimizar la transición de paquetes del ProSort al transportador saliente. Ajuste el interruptor de proximidad del ensamble pivot (Fig. 28G).
18. Instale el lubricador de cadena en el extremo alimentador y conecte a las líneas de aceite (Fig. 29B). Refiérase a la sección de lubricación (Pág. 29) para el tipo de aceite requerido. Despues de instalado, el lubricador necesita ser ajustado para la apropiada lubricación de las cadenas. Se puede ajustar combinando el ciclo de activación del solenoide y los tornillos de ajuste del flujo. (para un buen ajuste del solenoide, el lubricador debe activarse durante una revolución completa de cadena cada 2 hrs de operación del sortir). La cadena del lado desviador usualmente necesita más aceite que puede suministrarse por medio de los tornillos de ajuste del flujo. PRECAUCION: No permita que el aceite gotee en el piso.
19. Coloque las espuelas. Instrucciones en la página 34.
20. Quite las varillas de rosca antes de arrancarla.

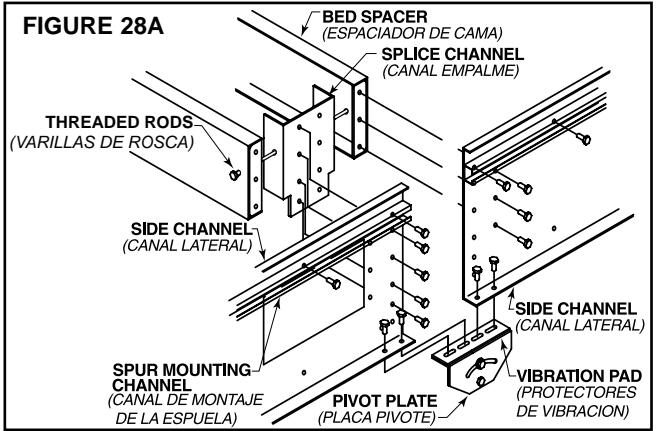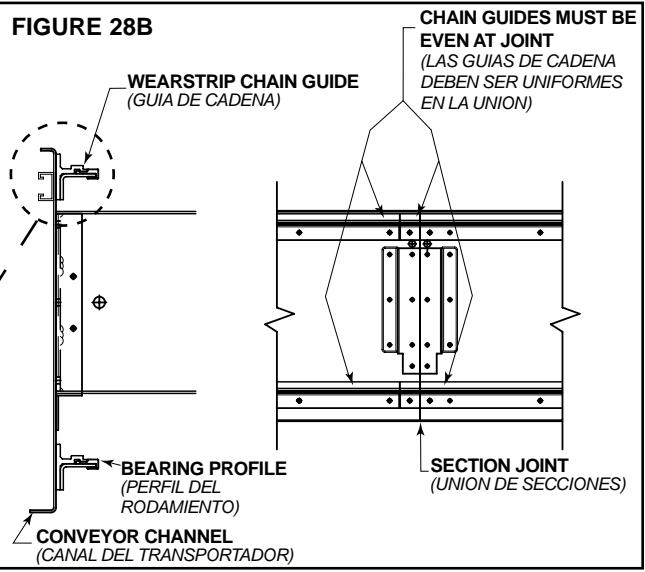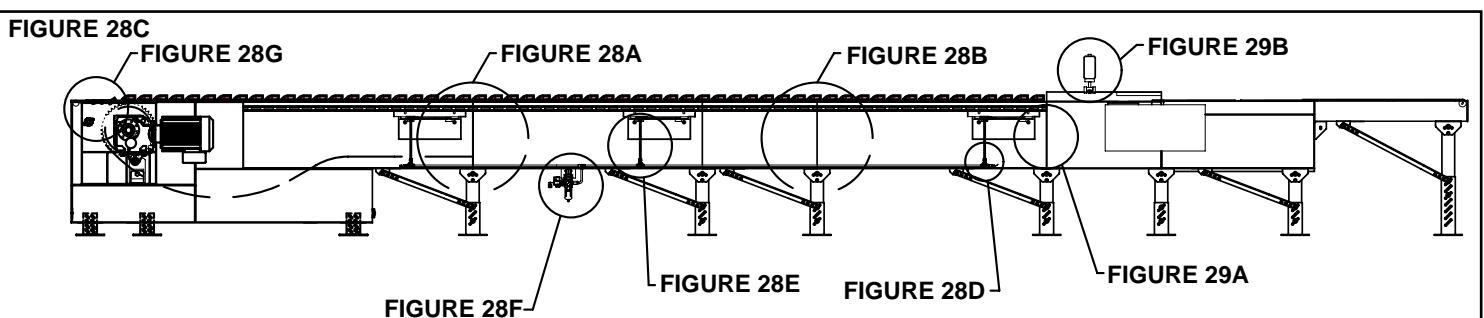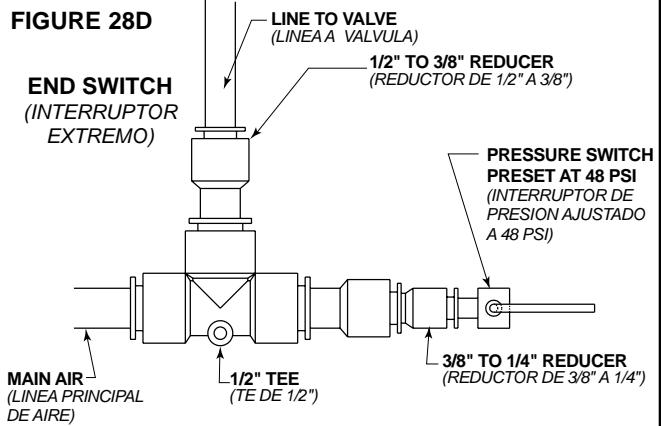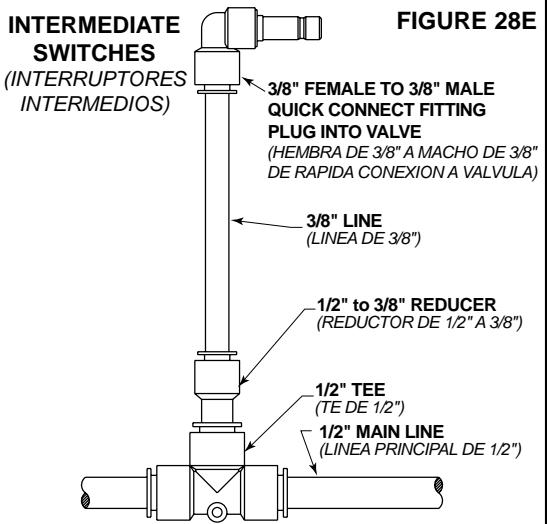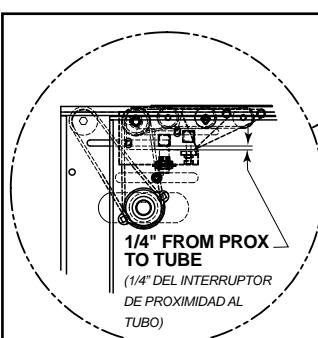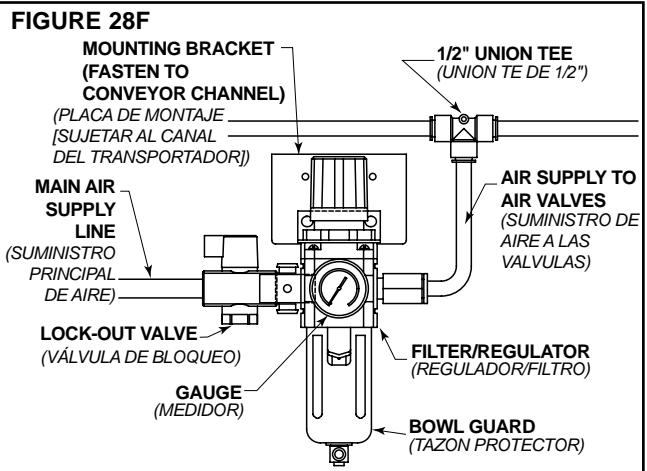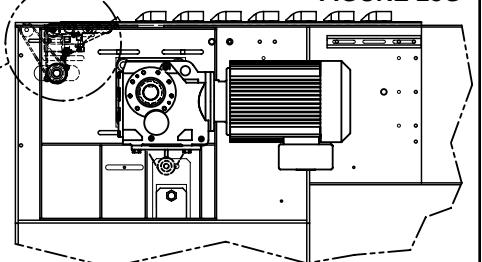**FIGURE 28A****FIGURE 28B****FIGURE 28C****FIGURE 28D****INTERMEDIATE SWITCHES**  
(INTERRUPTORES INTERMEDIOS)**FIGURE 28F****FIGURE 28G**

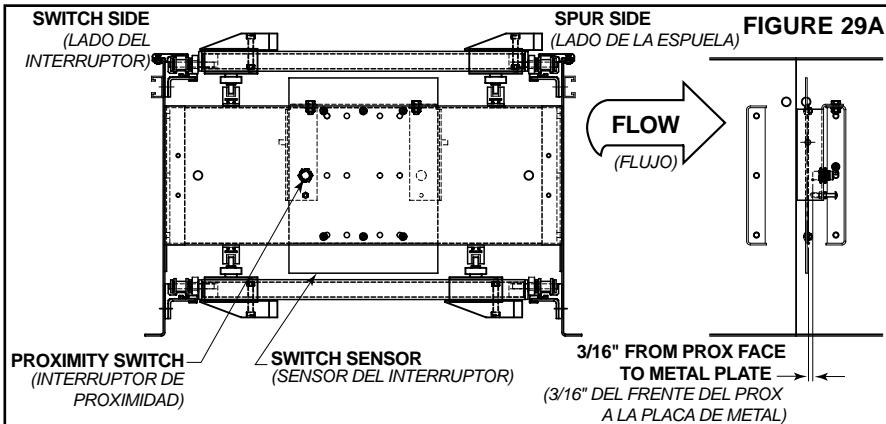


FIGURE 29A

## • Equipo Eléctrico

**¡PRECAUCIÓN!** Debido a la cantidad de partes en movimiento del transportador, todo el personal en el área debe ser notificado cuando el transportador sea puesto en marcha.

Código Eléctrico: Todos los controles del motor y las conexiones deben ajustarse al Código Nacional de Electricidad, (Artículo 670 u otros artículos aplicables) como fue publicado por la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios, y aprobado por el Instituto de Estándares Americanos.

### ESTACIONES DE CONTROL

A) Las estaciones de control deberán estar ordenadas y ubicadas en lugares donde el funcionamiento del equipo sea visible y deberán estar claramente marcadas o señalizadas para indicar la función controlada.

B) Un transportador que pueda causar lesiones cuando sea puesto en marcha, no deberá ponerse en funcionamiento hasta que los trabajadores en el área sean alertados por una señal o por una persona designada.

Cuando un transportador pueda causar lesiones al momento de arranque y es controlado automáticamente, o es controlado desde una ubicación lejana; se deberá proporcionar un dispositivo sonoro el cual pueda ser escuchado claramente en todos los puntos a lo largo del transportador donde el personal pueda estar presente. El dispositivo de advertencia deberá ser activado por el dispositivo de arranque del transportador y deberá continuar sonando por un determinado periodo de tiempo previo al arranque del transportador. Si es más efectivo y de acuerdo a las circunstancias se puede utilizar una luz intermitente o una advertencia visual similar, en lugar del dispositivo sonoro.

Cuando el funcionamiento del sistema pueda ser seriamente obstruido o adversamente afectado por el tiempo de retardo requerido, o cuando el intento de advertencia pueda ser mal interpretado (ej., un área de trabajo con diversas líneas de transportadores y los dispositivos de advertencia relacionados), advertencias claras, concisas y legibles deben ser proporcionadas. Las advertencias deben indicar que los transportadores y los equipos relacionados pueden ser puestos en marcha en cualquier momento, que existe un peligro y que el personal debe mantenerse alejado. Estas advertencias deben ser proporcionadas a lo largo del transportador en áreas que no sean protegidas por la posición o la ubicación.

C) Los transportadores controlados automáticamente, desde estaciones lejanas y los transportadores donde las estaciones de funcionamiento no estén controladas por una persona o estén más allá del alcance de la voz y del contacto visual de las áreas de conducción, áreas de carga, puntos de transferencia y otros sitios potencialmente peligrosos localizados en la trayectoria del transportador que no tenga protección por posición, ubicación o guardas, deberán ser equipados con interruptores de parada de emergencia, cordones de parada de emergencia, interruptores de límite o dispositivos similares para paradas de emergencia.

Todos estos dispositivos de parada de emergencia deberán ser fácilmente identificables en las cercanías inmediatas a estos puntos potencialmente peligrosos, a no ser que estén protegidos dada su ubicación, posición o protegidos con guardas. No se requieren los dispositivos de parada de emergencia donde el diseño, el funcionamiento y la operación de tales transportadores no represente un claro peligro para el personal.

El dispositivo de parada de emergencia debe actuar directamente en el control del transportador concerniente y no debe depender de la parada de cualquier otro equipo. Los dispositivos de parada de emergencia deben ser instalados de tal forma que no puedan ser anulados desde otras localidades.

D) Los controles, los actuadores inactivos o no usados y los cables, deberán ser removidos de las estaciones de control y de los tableros de mando, junto con los diagramas, indicadores, etiquetas de control y otros materiales obsoletos, los cuales pueden confundir al operador.

### DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

A) Todos los dispositivos de seguridad, incluyendo la conexión de dispositivos eléctricos, deben estar dispuestos para operar en una manera de "Fallo - Seguro", es decir, si se presenta una pérdida de corriente o una falla en el mismo dispositivo, esto no debe representar ningún peligro.

B) Paros de Emergencia y Reinicio. Los controles del transportador deberán estar dispuestos de tal manera que, en caso de un paro de emergencia se

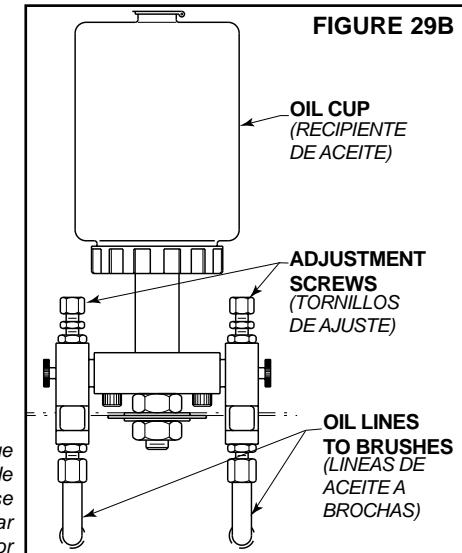


FIGURE 29B

requiera un inicio o arranque manual en la ubicación donde el paro de emergencia se presentó para poder reanudar la operación del transportador o transportadores y equipo asociado.

C) Antes de volver a poner en marcha un transportador que haya sido detenido por una emergencia, debe revisarse y determinar la causa del paro. El dispositivo de arranque deberá ser bloqueado antes de intentar corregir o remover la causa que originó el paro, a no ser que la operación del transportador sea necesaria para determinar la causa o para solucionar el problema.

Refiérase a: ANS I Z244.1-1982, "American National Standard for Personnel Protection" - Lockout/Tagout of Energy Sources - Minimum Safety Requirements and OSHA Standard Number 29 CFR 1910.147 "The Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)."

## OPERACION

### • Arranque del Transportador

Antes de poner en marcha el transportador, revise si hay objetos ajenos que puedan haber sido dejados dentro del transportador durante la instalación. Estos objetos pueden causar serios daños en el arranque.

Después de poner en marcha el transportador y esté operando, verifique los motores, reductores y partes en movimiento para estar seguro de que están trabajando libremente.

**¡PRECAUCIÓN!** Debido a la cantidad de partes en movimiento del transportador, todo el personal en el área del transportador necesita ser advertido de que este está a punto de ponerse en marcha.

## MANTENIMIENTO

### • Lubricación

#### RODAMIENTOS

- A) NO GREASE FITTING—Prelubricados—No se necesita lubricación.
- B) WITH GREASE FITTING—Lubricar cada 10 a 12 semanas con aceite a base de litio apropiado para los balines de los rodamientos

#### LUBRICANTE DE CADENA RECOMENDADO

Se recomienda usar aceite sintético limpio de alta calidad. Consulte la tabla para ver la viscosidad apropiada.

#### REDUCTORES

Refiérase a las recomendaciones del fabricante.

Temperatura Ambiente Grados F or Grados C	SAE	ISO
20-40      -07-07	20	46 or 68
40-100      04-38	30	100

### • Controlando el ProSort

Un buen software es esencial para la operación correcta del ProSort. Con los controles correctos, el clasificador proveerá precisión, eficiencia y confianza por muchos años. Por el contrario controles inadecuados pueden ser la causa de un desempeño inadecuado del sorter y son la causa principal de colapsos y fallas mecánicas del mismo.

Cada sistema de clasificación es diferente, por lo tanto cada sistema tiene controles únicos y adecuados para ese sistema. Estos controles son usualmente proporcionados por el distribuidor Hytrol, el usuario o por un tercero.

Hytrol ha incorporado en el clasificador algunos controles necesarios para operar los interruptores desviadores, eliminando la necesidad de controlarlos externamente. Otros componentes del control eléctrico también se proporcionan con

el clasificador para permitir que controles exteriores detecten detalles críticos y para una interfaz entre los controles eléctricos y el sorteo mecánico. Aún así, otros componentes de control deben ser proporcionados por el proveedor del paquete específico de control para asegurar una operación de clasificación adecuada. Esta sección del manual incluye la siguiente información para el proveedor de los controles:

1. Una descripción de los componentes del control proporcionado del interruptor desviador y sus funciones.
2. Una descripción de los otros componentes de control provistos con el sorteo y su función principal.
3. Una descripción de los componentes de control que no son incluidos con el sorteo y que deben ser proporcionados por el proveedor de los controles.
4. Algunas recomendaciones en que y que no hace, con controles para ayudarlo en el diseño e instalación del paquete de control.

Por favor lea esta sección completamente y compártala con el proveedor de los controles.

#### **CONTROL DEL INTERRUPTOR DESVIADOR**

Un control apropiado del interruptor desviador es fundamental para lograr una operación del sorteo segura y confiable. No controlar correctamente el interruptor desviador es una de las causas más comunes de daños en el mismo y de "colapsos" durante la operación.

El interruptor desviador funciona similarmente a un interruptor en la vía del tren, permitiendo que los bloques desviadores viajen tanto en dirección rectilínea por la vía "sin-desviación", o diagonalmente a través del sorteo por la "vía de desviación" empujando el producto fuera del mismo. Cuando el interruptor está en posición "standard", los bloques desviadores viajan en dirección rectilínea. Cuando el interruptor está en posición "desviar", hace que los bloques viajen por la vía de desviación.

La transición del interruptor entre las posiciones "standard" y "desviar" debe ser perfectamente cronometrada para evitar colapsos durante la clasificación. De la misma forma que un interruptor de cambio de vía de tren no puede ser operado en forma segura mientras el tren está pasando, el desviador no puede ser operado seguramente cuando un bloque interruptor pasa a través del mismo. Si el mecanismo del interruptor no está programado para actuar **sólo** cuando ningún bloque desviador está presente en el interruptor, el pin guía del bloque puede chocar con el punto inferior del bloque del interruptor resultando en daños al interruptor y potencialmente en paradas costosas.

El ProSort tiene dos componentes de control en cada desviador que trabajan en conjunto para cronometrar con precisión el movimiento u operación, eliminando la necesidad de que el proveedor del control lo haga. Estos componentes son el "smart prox" y la válvula solenoide de aire de alta velocidad.

#### **"SMART PROX"**

El "smart prox" es un sensor de proximidad inductivo diseñado exclusivamente para Hytrol, el cual tiene la "inteligencia" para controlar la regulación del tiempo del interruptor. El prox se conecta al cable Y. Ver figura 30A:

#### **Cable Y**

El cable Y se usa para conectar el "smart prox", la válvula solenoide de aire y los controles del sistema. El set macho de cables que se origina en el "smart prox" se conecta al terminal #1 del cable Y. La "cola" del cable Y se conecta al enchufe macho en la válvula solenoide de aire del interruptor desviador. El set hembra de cables se conecta al terminal #2 del cable Y. Los conductores del set del terminal #2 tienen las siguientes funciones. (Fig 30A) NOTA: El cable Y no se usa en secciones desviadoras dobles.

**Café**—Potencia de entrada al prox de +24VDC.

**Azul**—Conductor tierra (-) para el prox.


**Gris**—Conductor para el prox que habilita el interruptor. Cuando una señal de 24VDC (alta) es dada al conductor por controles del sistema, el prox espera que se detecte el siguiente bloque desviador y provee una salida de 24VDC a la válvula solenoide de aire a través del conductor blanco. La válvula solenoide se encarga en este momento de hacer que el interruptor desviador cambie a la posición "desviar". Todos los bloques viajando a lo largo del interruptor seguirán la vía desviadora mientras la señal habilitadora esté activa (en alto). Cuando la señal desviadora es removida (en bajo) el prox espera detectar el próximo bloque desviador, cerrando la salida que va a la válvula solenoide. El interruptor desviador regresará a la posición "standard" y los bloques siguientes seguirán la vía recta "sin-desviación". La señal habilitadora a este conductor es la única señal que los controles del sistema deben proporcionar al control del interruptor desviador.

**Negro**—Conductor de salida estándar del prox. Este conductor provee una señal de 24VDC (alto) cada vez que el prox detecte un bloque desviador. Esta es una salida opcional y debe ser usada a discreción del proveedor de controles.

#### **VALVULA SOLENOIDE DE AIRE DE ALTA VELOCIDAD**

La válvula solenoide de aire se usa para recibir la señal de salida del smart prox y proporciona aire al extremo apropiado del cilindro del interruptor desviador para mover y mantener el interruptor ya sea en posición "standard" o en "desviar". La válvula está especialmente diseñada para una operación de alta velocidad necesaria para un tiempo exacto de desviación. Las dos entradas del solenoide son no polarizadas, permitiendo que cualquier conductor sea usado como entrada o tierra para la válvula. El solenoide requiere 24VDC, y 4W para operar. La válvula es controlada directamente por el prox. El control directo de esta válvula por el paquete de control es no es recomendado.

**FIGURE 30A**

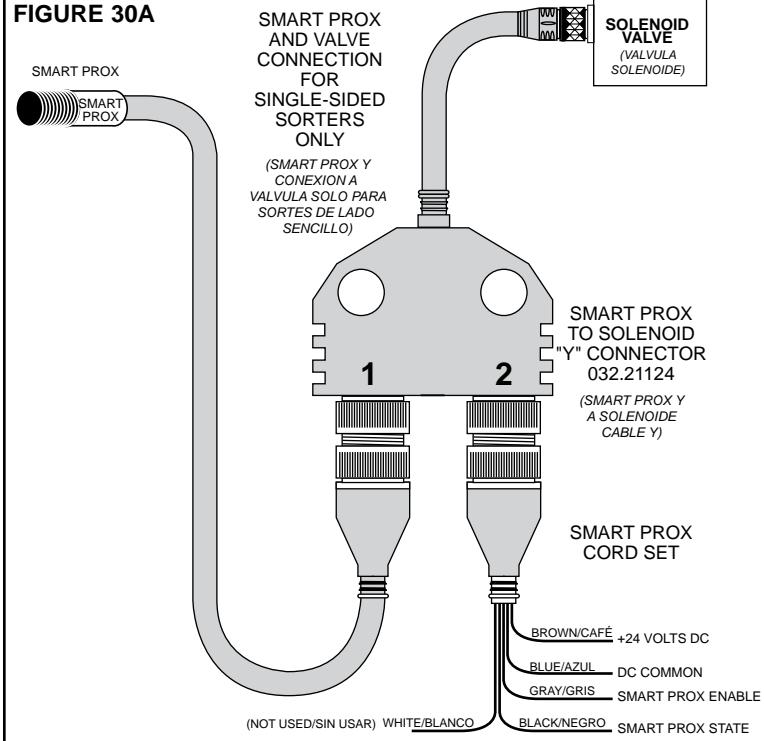

#### **Otros Componentes de Control Suministrados con el Transportador**

#### **CONTROLADOR MOTRIZ DE FRECUENCIA VARIABLE**

La unidad motriz de frecuencia variable (VFD) es un controlador de motor que tiene dos funciones:

1. Proporciona una aceleración suave del motor, permitiendo que el sorteo acelere suavemente hasta su máxima velocidad. Esto protege los componentes del sorteo de un esfuerzo en caso de un arranque repentino.
2. Permite que la velocidad del sorteo se ajuste hasta igualar los requerimientos del sistema. También permite que el sorteo se opere lentamente durante la instalación y cuando ciertos componentes mecánicos sean revisados.
3. Permite que el sorteo se opere a baja velocidad en baja temporada, reduciendo así el consumo de energía, el ruido y el desgaste.

Refiérase al manual de instalación del VFD, proporcionado con el sorteo para conexiones e instrucciones de ajuste.

#### **INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE AIRE**

El interruptor es usado para detectar baja presión de aire (Fig. 28D).. La operación del sorteo con presión de aire menor que 50 PSI puede causar cambios irregulares y daño potencial al interruptor. Si la presión de aire se encuentra por debajo de este nivel, el sorteo debe apagarse hasta que la causa de la disminución de presión sea encontrada y remedizada.

El interruptor de presión provee una salida de tipo-contacto, la cual se cierra con presiones de 0 o mayores que a 48 PSI y se abre con presiones menores. El proveedor de los controles deberá usar este interruptor para monitorear la presión del aire en el sorteo y deberá apagar el sorteo si una salida abierta (baja) es detectada en el interruptor de presión.

Refiérase al manual de instalación del interruptor de presión, proporcionado con el sorteo, para instrucciones de como debe ser conectado.

#### **INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD DE SEGURIDAD**

Hay dispositivos de seguridad colocados en varios lugares del sorteo para indicar cuando un bloque desviador este fuera de lugar, cuando hay una obstrucción en el sorteo, o cuando algo haya ocurrido que pudiera causar daño al sorteo o peligro al personal. Estos interruptores de seguridad usan interruptores normales de proximidad inductivos como el interfaz eléctrico a los controles del sistema.

Hay dos tipos de interruptores de seguridad en el sorteo:

1. Interruptores de seguridad de bloque son mecanismos dentro del clasificador que detectan si un bloque está desalineado. También sirven para detectar objetos

ajenos que hayan caido en los tubos extendidos y dentro del clasificador. Están hechos para detectar problemas en ambas secciones del clasificador (ya sea la superior o de retorno).

Hay un interruptor localizado en la zona de carga y de descarga del clasificador. Hay interruptores adicionales cada 30 pies del clasificador. Por ejemplo, un sorter de 30 pies de largo tendrá 3 interruptores; uno de 80 pies tendrá 4 interruptores y así en adelante. Estos interruptores adicionales están espaciados igualmente a lo largo de toda la longitud del sorter.

2. El interruptor de seguridad de los rodillos de transición es usado para detectar cuando los rodillos de transición en la zona de descarga están "levantados". Estos rodillos están diseñados para levantarse si un objeto extraño o un bloque desviador suelto hace contacto con ellos.

El estado normal de salida de los interruptores de proximidad es "on" (alto). Si un interruptor detecta un problema, la señal se cambia a "off" (bajo). El control del sistema debe estar configurado para ir a una condición de "paro de emergencia" y apagar el sorter y el equipo relacionado cuando sea corrija un problema. No se debe poner en marcha hasta que el problema sea detectado y el interruptor de proximidad que detectó el problema se encuentre de nuevo en "on."

Refiérase al manual de instalación del interruptor de proximidad para instrucciones de como conectarse, proporcionado con el sorter.

#### FOTO CELDA TENSION CATENARIA

La foto celda controla la cantidad de pandeo de la cadena que ocurre en el área de la catenaria. La foto celda es un retro-reflector operando con señal de luz, colocado en la catenaria; así que si los tubos extendidos bajan más que el nivel marcado, el haz de la foto celda se bloquea.

Los controles del sistema deben ser configurados de tal manera que detengan el sorter cuando el haz se bloquea (la salida de la foto celda es "off") e indiquen al operador que la cadena debe ser tensionada o acortada antes de que el sorter continúe operando.

Refiérase al manual de instalación de la foto celda, adjunto con el sorter, para instrucciones de como conectarlo.

#### CODIFICADOR

El codificador viene incluido con el sorter para dar una señal que sirve para rastrear el producto. El codificador da una señal de pulsación de onda-cuadrada de diez transiciones de baja-a-alta y de alta-a-baja por revolución del eje alimentador del sorter, para una resolución de veinte pulsaciones por revolución. Esto equivale a una pulsación (sea 10 "altas" y 10 "bajas") por cada dos pulgadas de trayecto del sorter.

El codificador requiere 24VDC de potencia y provee una salida de pulsación de 24VDC.

Refiérase al manual de instalación del codificador, provisto con el sorter, para instrucciones de como conectar.

#### SOLENOIDE DE LUBRICADOR DE CADENA

El lubricador es utilizado para proporcionar una lubricación automática de las cadenas durante la operación del sorter. Cuando la válvula solenoide del lubricador recibe energía, el aceite de la reserva fluye por gravedad a las válvulas de medición y luego a las brochas localizadas sobre las cadenas de retorno del sorter.

Los controles del sistema deben ser configurados para activar el solenoide del lubricador durante una revolución completa de las cadenas cada dos horas de operación. La cantidad de aceite aplicada es controlada por los tornillos de medición (Vea la sección "Montaje" en este manual).

El lubricador de cadena requiere una potencia de 24VDC.

#### DETECCION DE RODAMIENTO PERDIDO

El bloque de rodamiento faltante se usa para identificar un rodamiento faltante en un zapato desviador. Un zapato desviador que no tiene un rodamiento en el fondo puede provocar daños al clasificador. El bloque de rodamiento faltante usa dos sensores de proximidad, que se localizan en la sección de retorno del clasificador, para identificar la presencia de un rodamiento sobre el zapato. Si un sensor de proximidad detecta la presencia de un rodamiento pero la del otro no, se borrará el indicador para señalar la detección de un rodamiento faltante. Véase la figura 8A para ubicar los sensores de proximidad del bloque de rodamiento faltante.

El bloque de rodamiento faltante requiere una fuente de alimentación de 24VDC para operar. Los sensores de proximidad se conectan a los dos puertos izquierdos sin un orden específico. Para borrar el error de rodamiento faltante en el bloque, se necesita reiniciar con una corriente de 24VDC. Cuando no detecta error, el indicador del bloque marcará "on" o "high".

#### Componentes de Control no Suministrados con el Transportador

Además de los componentes de control suministrados con el ProSort, hay varios componentes que deben ser suministrados por el proveedor de los controles del sistema. Hytrol recomienda el uso de los siguientes componentes para prevenir daños en el sorter debido a obstrucción de productos u otros problemas.

#### REGULADOR DE SOBRECARGAS DEL MOTOR

El regulador provee protección contra daños apagando el motor cuando se detecta un aumento repentino de corriente. Al ajustar ligeramente el límite de sobrecarga

por encima de la potencia requerida para operar el sorter, cualquier extra carga como una obstrucción o un mal funcionamiento, hará que el sorter se detenga, posiblemente antes de causar un daño significativo al equipo.

El regulador debe ser instalado en el panel de control para medir la potencia correcta del motor.

#### FOTO CELDA

Las foto celdas son componentes comunes en los controles del sistema. Hytrol recomienda que las foto celdas sean instaladas en los siguientes lugares para que realicen las funciones descritas. Estas son algunas foto celdas entre otras que se necesiten en el sistema.

**Foto celda de Inducción**—Una foto celda colocada en el punto alimentador del sorter. Esta es usada para realizar las siguientes funciones:

1. Avisar a los controles del sistema que un paquete particular ha entrado en el sorter. Desde este punto en adelante, el paquete debe ser rastreado usando las pulsaciones del codificador para determinar cuando alcanza el punto de desviación asignado.

2. Medir la longitud del paquete para que los controles del sistema puedan asignar el número correcto de bloques desviadores necesarios para desviarlo. Nota: El número de bloques se asigna de acuerdo a la longitud total del paquete más uno extra para el extremo del mismo.

3. Revisar el espacio apropiado entre los paquetes para una clasificación segura. Es importante revisar acá el espacio correcto aunque ya haya sido establecido antes de llegar a este punto, para asegurar que los paquetes estén espaciados correctamente. Intentar clasificar los paquetes con poco espacio entre ellos puede causar obstrucciones. Nota: El mínimo espacio necesario para la clasificación de un paquete está en función del ancho del mismo. Las siguientes tablas deben considerarse al asignar el gap apropiado.

ProSort 421 (22° Diverts)
ProSort 421 (22° Centros de Desvio)
0" < W ≤ 13" Minimum gap = 10"
13" < W ≤ 26" Minimum gap = 16"
26" < W ≤ 40" Minimum gap = 20"

\* W = Ancho del Paquete

Minimum gap = Espacio mínimo

Nota: Cuando se clasifica hacia ambos lados, el espacio mínimo en la tabla debe incrementarse en 6 pulgadas.

**Foto celda de Confirmación/Obstrucción**—Las foto celdas se colocan en las esquinas acopladas al sorter lo más cerca posible al mismo. Esta foto celda tiene dos funciones:

1. Detectar un producto atorado en el punto de salida del sorter. Si un paquete bloquea esta foto celda por más tiempo de lo que le tomaría a este viajar y pasar la foto celda normalmente, esto indica que el paquete se encuentra atorado. El sorter debe ser detenido y la obstrucción removida antes de volver lo a poner en marcha.

2. Confirmación de desviación. Si una señal de desviación es dada para un punto particular de desviación ningún paquete es detectado por la foto celda asociada, un error ha ocurrido. El sorter debe ser detenido y el error detectado y corregido antes de ponerlo en marcha.


**Foto celda de Línea Llena**—Las foto celdas que son montadas en las líneas desviadoras del sorter, lo más cerca posible al extremo alimentador de las mismas, se encargadas de dar una señal a los controles del sistema cuando una línea particular desviadora está llena. Los controles harán que los paquetes asignados a esta línea recirculen hasta que la foto celda deje de indincar que la línea se encuentra llena.

#### Recomendaciones sobre Controles

Las siguientes son recomendaciones para auxiliar en el diseño e instalación de los controles del sistemas correspondientes al ProSort.

- No instale los cables de control de 24VDC en el mismo punto que los cables eléctricos puede producir efectos indeseables.
- No use la "salida prox estándar" opcional del smart prox para sustituir el codificador. El espacio de 5 pulgadas entre bloques desviadores no proporciona suficiente resolución al rastrear para clasificar los paquetes correctamente.
- No use el operador manual de la válvula solenoide de aire para operar el interruptor desviador cuando el sorter está corriendo. Hacerlo desregula el controlador de tiempo del interruptor lo que puede causar daños en el sorter.
- Trate el disparo de cualquier interruptor de seguridad, sobrecarga del motor o señal de baja presión del aire como una parada de emergencia. Inspeccione los interruptores de seguridad y otras partes del sorter para asegurar que todo trabaje perfectamente antes de poner en marcha el sorter.

FIGURE 32A

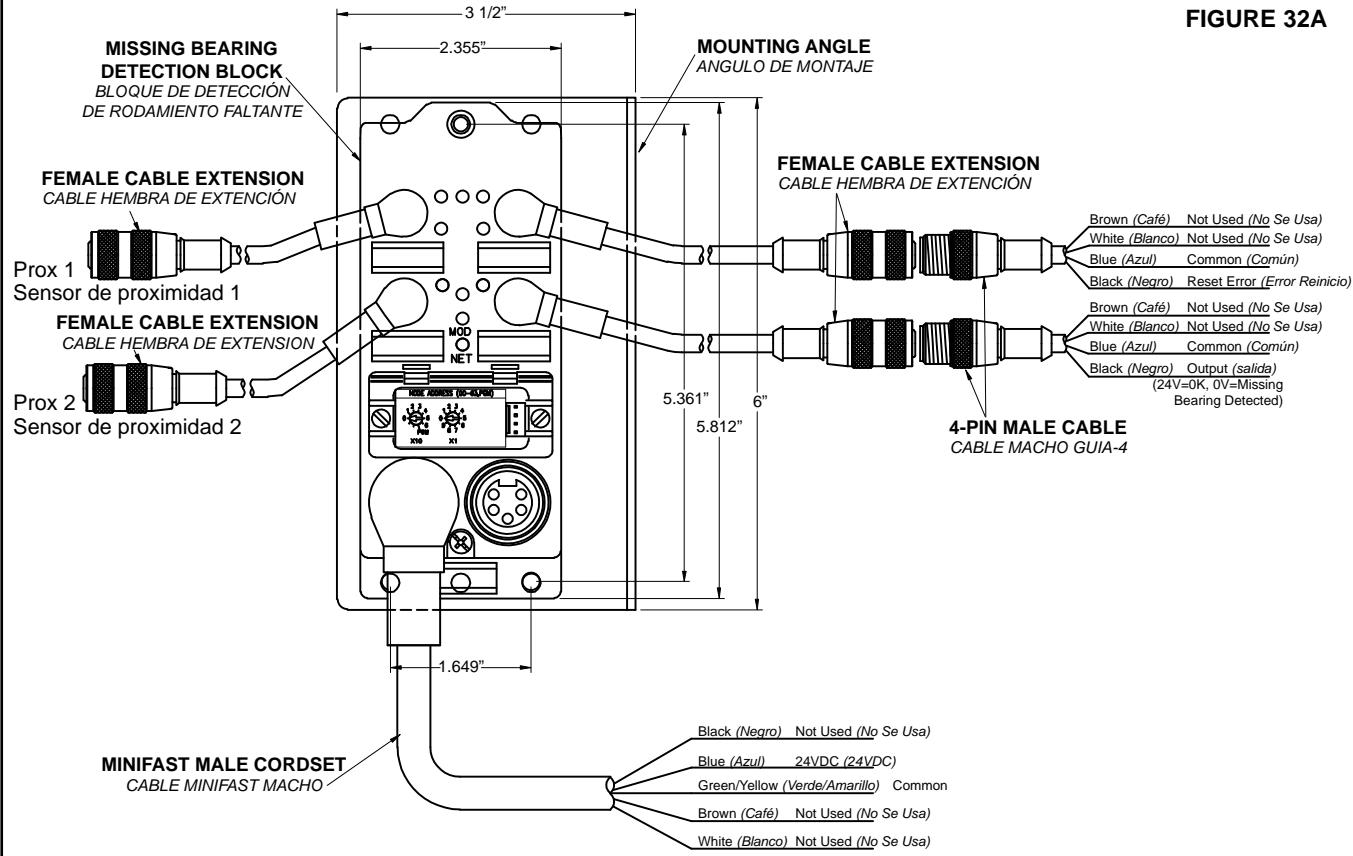

## • Revisión del Interruptor Desviador

Después de que todas las secciones del ProSort han sido alineadas e instaladas, se deben revisar los interruptores desviadores para su correcta operación como sigue:

1. Antes de que la presión del aire sea suministrada a la válvula solenoide de aire del interruptor desviador, manualmente mueva el interruptor de la posición "no-desviar" a la "desviar", revisando que el movimiento sea suave y libre. Determine y arregle el problema de algún interruptor trabado. Para la correcta alineación vea las figuras 32B & 32C. Si se necesita ajustar el interruptor, afloje la contra tuerca de la barra actuadora. Atornille la barra actuadora hacia o fuera de su extremo para ajustar el interruptor y apriete nuevamente la contratuerca.

2. Accione la presión de aire y verifique que cada interruptor desviador esté o se mueva a la posición estándard (no-desviar)(Fig. 32B).

3. Revise que el smart prox esté instalado correctamente. El frente del prox no debe obstruir el camino del pin guía del zapato desviador (Fig. 32D).

FIGURE 32D

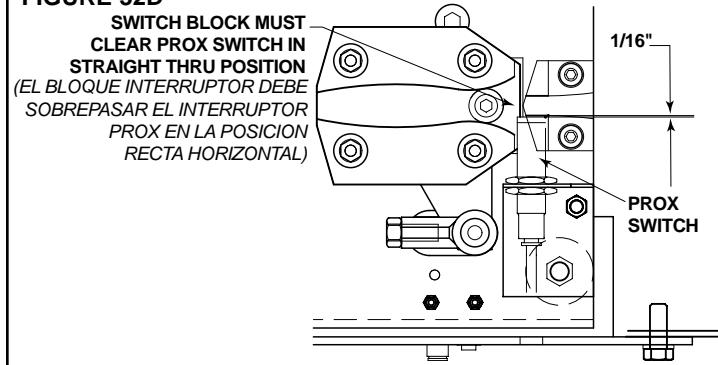


FIGURE 32B


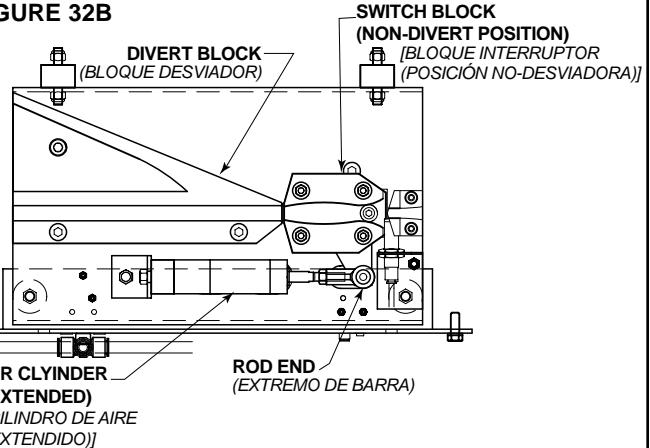


FIGURE 32C

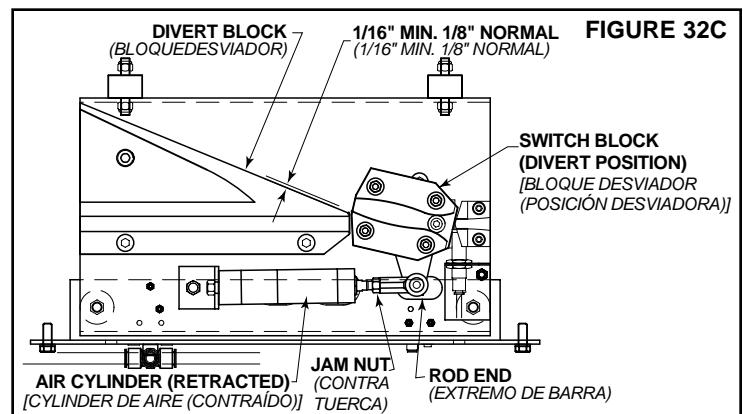


## • Lista del Interruptor Desviador Eléctrico

**NOTA:** Todos los desviadores eléctricos servomotores están asignados a las unidades asociadas en la fábrica. Conectar los motores a la unidad incorrecta puede tener un efecto negativo en la operación desviadora y podría provocar daño físico al clasificador. Conecte siempre las unidades a los motores asignados por la fábrica para evitar daños.


1. Antes de poner en marcha el clasificador conecte el interruptor del sistema eléctrico y verifique que los desviadores están en la posición desviadora o inicial. Para asegurar el funcionamiento adecuado, la función desviadora se probó en la fábrica. Si los desviadores están en la posición desviadora, se pueden regresar a la posición inicial quitando la señal de habilitación del Smart Prox y después marcando el Smart Prox para activar la operación de movimiento.

2. Asegúrese que el Smart Prox está posicionado correctamente. La cara del sensor de proximidad debe posicionarse justo afuera de la guía del camino de los zapatos. (Fig. 33A)


**FIGURE 33A**

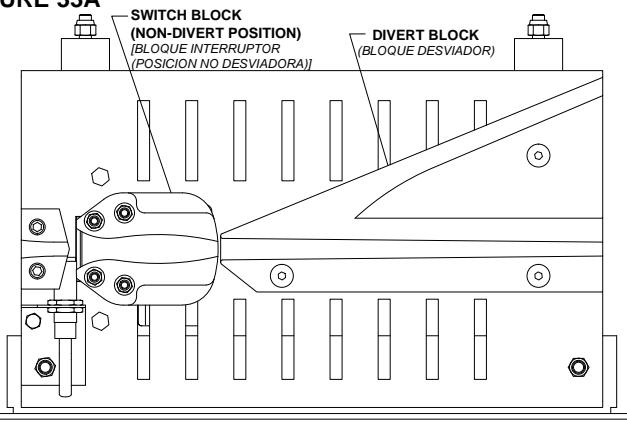

**FIGURE 33C**

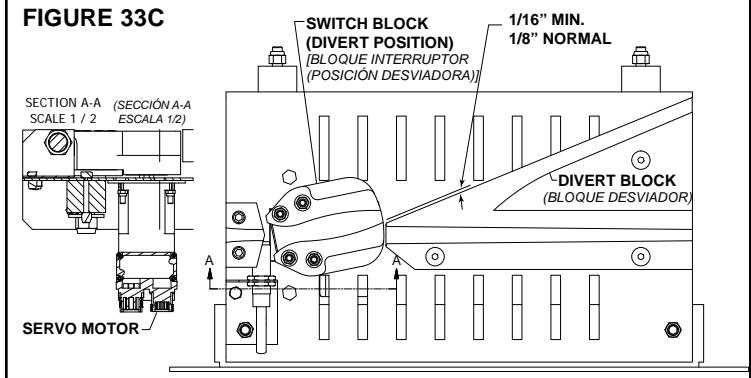

**FIGURE 33B**

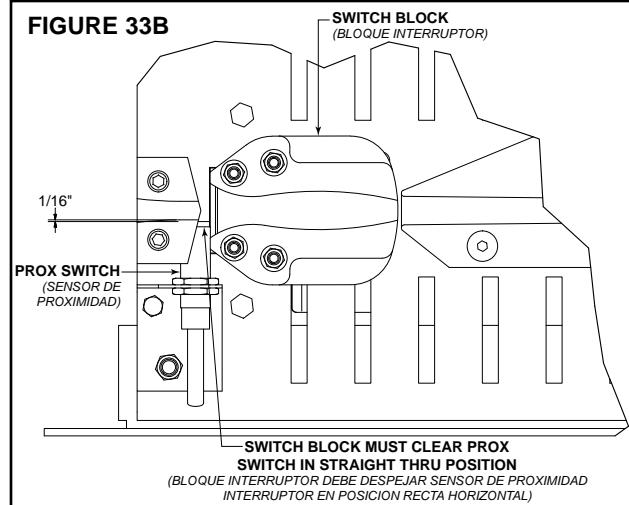

## • Instalación de Cadenas

Las cadenas son enviadas en carreteros marcados, cortadas a la longitud apropiada de cada ProSort. Los pasos al instalar son los siguientes:

1. Desconecte la fuente de poder del motor para prevenir arranques repentinos.
2. Remueva el cierre de la guarda del ventilador del motor exponiendo el eje hexagonal. Use este eje para girar el motor manualmente.
3. Revise la alineación de las guías de las cadenas utilizando dos piezas cortas de cadena con los tubos y rodamientos ensamblados a los pinos. El ensamble de la cadena/tubo/zapato debe deslizarse libremente por las guías de cadena a lo largo de toda la longitud del transportador.
4. Instale las cadenas a ambos lados del transportador con los pinos dirigidos hacia el interior. Asegúrese de que los pinos de cada cadena estén directamente opuestos uno al otro. Para facilitar la instalación de la cadena, se puede instalar un tubo aproximadamente cada cuatro pies para que sostenga la cadena sobre las guías.
5. Sujete los extremos de ambas cadenas con los enlaces como se muestra en Fig. 33D.
6. Instale dos tubos dentro de los pinos de cadena extendidos en un lado del transportador.

Deslice el zapato desviador sobre los tubos con la parte biselada hacia la zona de descarga (Fig. 33E). Levante la cadena de la guía de cadena, en el lado opuesto, para que las cadenas se puedan separar e introduzca los pinos de cadena extendidos en el extremo opuesto de los tubos.


7. Después de que todos los tubos y zapatos desviadores sean instalados, apriete las cadenas con tornillos tensores en el eje motriz. Asegúrese de que el eje motriz y el de retorno estén escuadrados. Apriete los tornillos de montaje. Observe la figura 34A para obtener la tensión correcta de las cadenas.

8. Mueva manualmente el ensamble completo de la cadena a lo largo de todo el transportador para asegurarse de que éste corra libremente y que no haya caido nada dentro del transportador durante la instalación. También asegúrese de que todos los zapatos desviadores hayan sido instalados en los centros correctos. Si hay necesidad de recortar la cadena, debe hacerse en incrementos de cinco pulgadas.


9. Ponga nuevamente el cierre de la guarda del ventilador del motor.


10. Conecte nuevamente la fuente de poder del motor.

**FIGURE 33D**

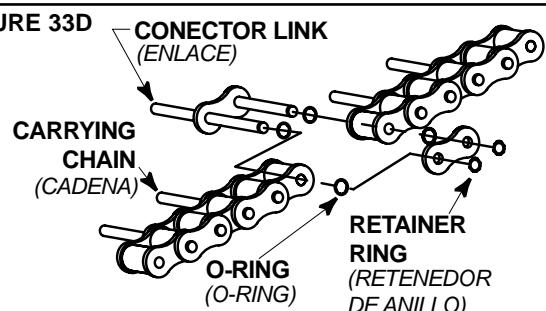

**FIGURE 33E**

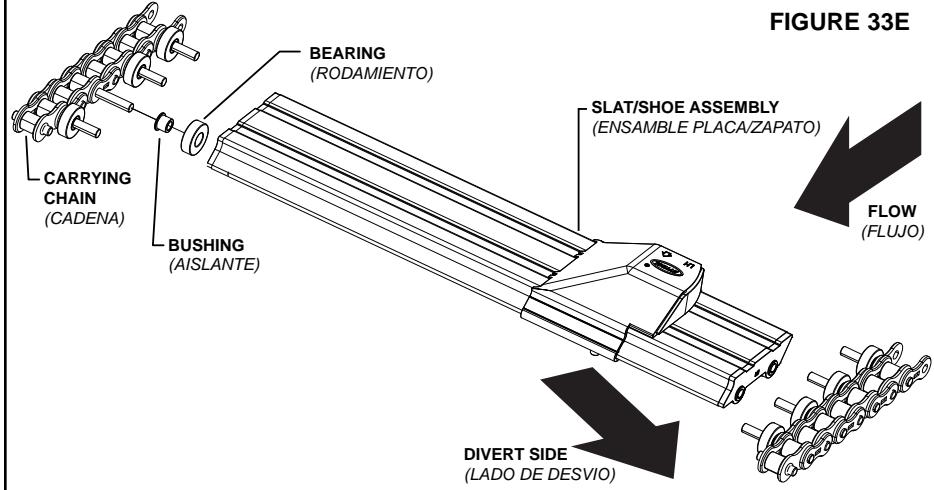

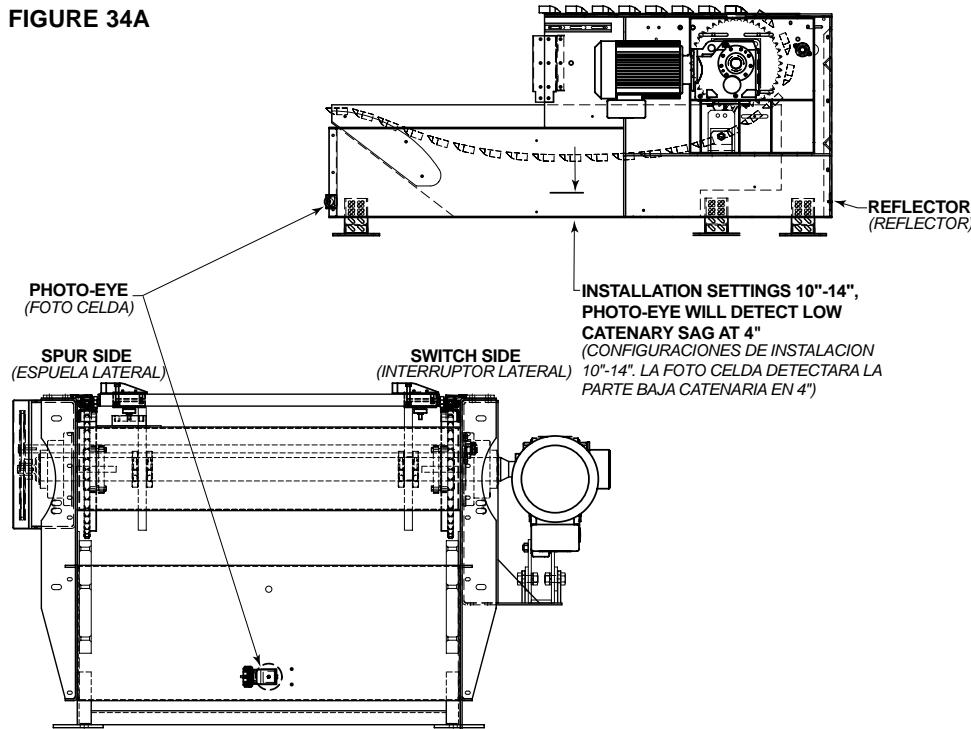**FIGURE 34A**

### • Procedimiento de desmontaje del Interruptor del Desviador Neumático

El ProSort está diseñado de tal manera que el interruptor desviador pueda ser removido fácilmente para su mantenimiento o reemplazo. Para remover el ensamble del interruptor siga los siguientes pasos:

1. Desenchufe el brazo del montaje de la válvula solenoide de aire presionando la pestaña roja del montaje y luego jalando el brazo.
2. Desconecte el conector del interruptor de proximidad del cable conector en y. (Fig. 30A)
3. Remueva la cubierta ubicada en el lado del canal del sortidor bajo el ensamble del interruptor desviador, subiendo y girando. (Fig. 34D)
4. Remueva las tres tuercas localizadas en la parte de atrás del canal en el ensamble del interruptor, a través del agujero situado en el canal lateral. Luego remueva los dos tornillos de la parte exterior del canal del sortidor los cuales sostienen la parte frontal del canal del ensamble del interruptor hacia arriba. (Fig. 34E)
5. El lado del canal del ensamble del interruptor puede ser bajado y el ensamble entero puede ser removido para a través de la abertura en el canal del sortidor.
6. Revise el nuevo ensamble del interruptor de acuerdo a la "Revisión del Interruptor" en la página 32.
7. Instale el nuevo ensamble del interruptor siguiendo el procedimiento inverso el con el que se removió el antiguo ensamble.





### • Instalando las Guardas en Puntos Desviadores

Si las guardas laterales se van a instalar en las espuelas y/o en el lado de la espuela del sortidor, debe tenerse cuidado de que las guardas no interfieran en de ninguna manera con el producto que esta siendo desviado. Las guardas no deben ser instaladas de manera que presenten en el área de desviación cuando posean orillas filosas o puntiagudas.

### • Ubicando las Espuelas

Las espuelas de salida deben ser montadas correctamente en las secciones de desviación del ProSort para asegurar la apropiada desviación del producto. Las siguientes pautas aplican instalación da unas pautas que se pueden aplicar en espuelas motorizadas y de gravedad.

1. Acople la espuela al sortidor atornillando el brazo soporte de la espuela a las tuercas de montaje de la misma en el canal lateral del sortidor (Fig.34B). Sopórtese las espuelas como se requiera. Apriete los tornillos manualmente.
2. Coloque manualmente 3 o más zapatos en ángulo desviador como se muestra. Ponga un nivel contra los zapatos para determinar la ubicación la "línea desviadora". Verifique que la distancia entre la "línea" y el "BR" de la espuela sea 2 to 3 pulgadas como se muestra (Figura 34C).
3. Posicione la espuela verticalmente para que los rodillos/ruedapatin estén nivelados con los tubos en el sortidor. Apriete los tornillos de montaje.
4. Ensamble con tornillo conector surtido con la espuela.

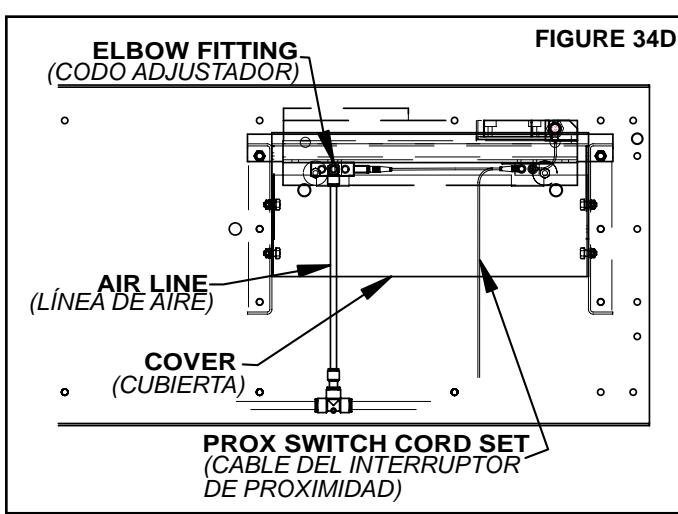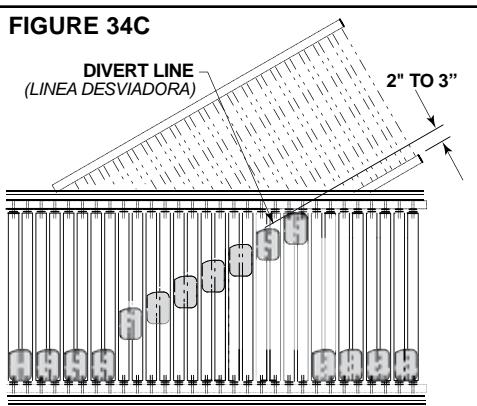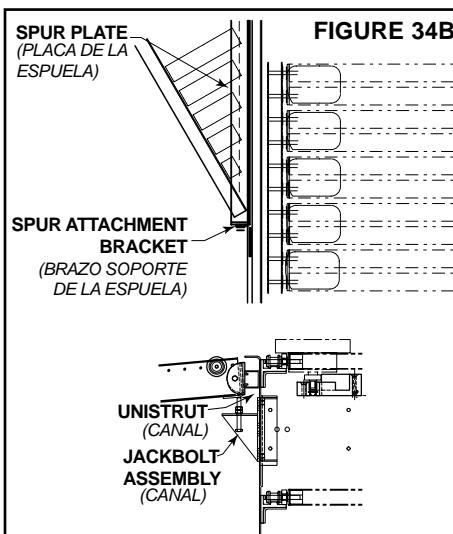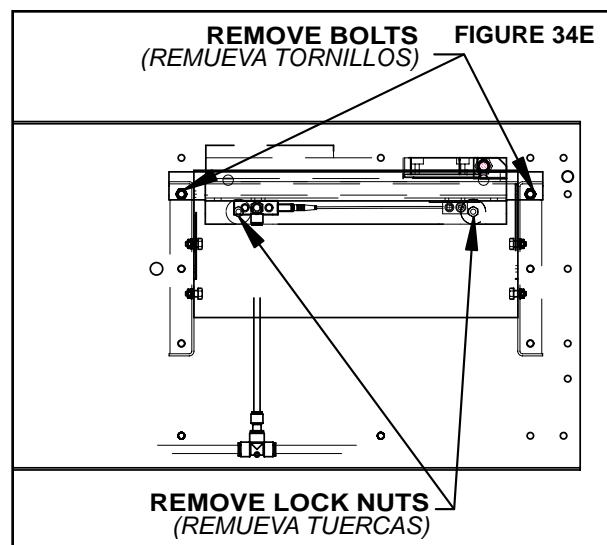**FIGURE 34D**

## • Procedimiento de Desarmado del Interruptor Desviador Eléctrico


El ProSort está diseñado para quitarlo fácilmente del ensamblaje del interruptor desviador, para mantenimiento o para reemplazo. Para desarmar el ensamblaje del interruptor desviador siga los pasos siguientes.

1. Desconecte toda fuente de alimentación eléctrica que vaya hacia el tablero conectado al desviador que necesita quitarse. Esto incluye apagar el interruptor al frente del tablero poniéndolo en la posición OFF, así como desconectar la fuente de control y alimentación 3-Phase.
2. Después de apagar toda fuente de alimentación eléctrica, espere mínimo 90 segundos para permitir que la energía se disipe por completo a un nivel seguro.
3. Después de los 90 segundos, retire la cubierta que se localiza al costado del clasificador debajo del ensamblaje del interruptor desviador levantando y girando hacia abajo y afuera. Después retire del servo motor montado al interruptor el cable de energía naranja y el cable del codificador verde. Retire también el cable 5-wire M12 que está conectado al Smart Prox.
4. Meta la mano a través del agujero descubierto en el canal lateral, retire las dos tuercas en la parte trasera del canal desviador del ensamblaje. Después quite los dos tornillos en la parte de afuera del canal clasificador que sostienen la parte frontal del canal desviador del ensamblaje (Fig. 35A).
5. La parte frontal del canal desviador del ensamblaje podría estar reducida y todo el montaje se puede quitar a través de la entrada en el canal clasificador.


## • Procedimiento Para Iniciar Eesviador Eléctrico

1. Desconecte toda fuente de alimentación eléctrica que vaya hacia el tablero conectado al desviador que necesita iniciarse. Esto incluye apagar el interruptor al frente del tablero poniéndolo en la posición OFF, así como desconectar la fuente de control y alimentación 3-Phase.
2. Después de apagar toda fuente de alimentación eléctrica, espere mínimo 90 segundos para permitir que la energía se disipe por completo a un nivel seguro.
3. Después de los 90 segundos, retire la cubierta que se localiza al costado del clasificador debajo del ensamblaje del interruptor desviador levantando y girando hacia abajo y afuera. Después retire del servo motor montado al interruptor el cable de energía naranja y el cable del codificador verde. Retire también el cable 5-wire M12 que está conectado al Smart Prox.
4. Meta la mano a través del agujero descubierto en el canal lateral, retire las dos tuercas en la parte trasera del canal desviador del ensamblaje. Después quite los dos tornillos en la parte de afuera del canal clasificador que sostienen la parte frontal del canal desviador del ensamblaje.
5. La parte frontal del canal desviador del ensamblaje podría estar reducida y todo el montaje se puede quitar a través de la entrada en el canal clasificador.
6. Retire la tuerca en la parte inferior de la puerta del interruptor. Después de retirar la tuerca, jale la puerta del interruptor fuera del ensamblaje. El eje y leva del servo motor deben estar a la vista.
7. Conecte el cable de energía naranja y el cable del codificador verde.
8. Rote la leva manualmente hasta que la llave del motor este frente a la placa de montaje del ensamblaje desviador.
9. Prenda la tecla de inicio en la caja de control del servo.
10. Conecte la alimentación eléctrica a la caja de control del servo y permita que se cargue completamente.
11. Apague la fuente de alimentación eléctrica y retire la llave iniciadora.
12. Si vuelve a mandar alimentación eléctrica en este punto, la leva debe cambiarse a la posición inicial. Puede volver a instalar la puerta del interruptor y verificar la posición correcta en ambas posiciones, inicial y desviadora.
13. Apague la caja de control y reinstale el ensamblaje del desviador eléctrico.

**FIGURE 35A REMOVE BOLTS (RETIRE TORNILLOS)**

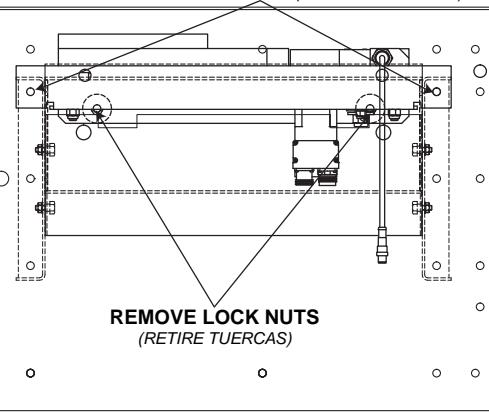

**FIGURE 35B**

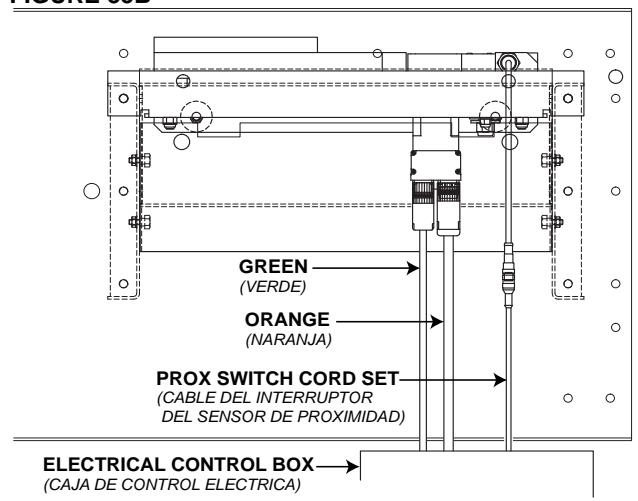

## • Resolviendo Problemas

La siguiente tabla muestra una lista de posibles problemas que pueden ocurrir durante la operación del ProSort.

### RESOLVIENDO PROBLEMAS DE TRANSMISION

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
El transportador no arranca o se detiene automáticamente durante la operación.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sensor de obstrucción bloqueado.</li> <li>2) El interruptor interno de seguridad se disparó.</li> <li>3) Rodillos de transición están levantados.</li> <li>4) Interruptor de proximidad de seguridad interna o de rodillos de transición está desajustado o descompuesto.</li> <li>5) Baja presión de aire.           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Regulador ajustado muy bajo.</li> <li>b) Línea de aire obstruida o cortada.</li> <li>c) Filtro de aire tapado.</li> <li>d) Problema en el compresor.</li> </ol> </li> <li>6) Circuitos eléctricos.</li> <li>7) La velocidad variable de la unidad motriz está desajustada o defectuosa.</li> <li>8) La unidad motriz está defectuosa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Despeje la obstrucción del sensor.</li> <li>2) Determine las causas del disparo: aparatos extraños, bloques desviadores desacomodados, etc., y corrija el problema.</li> <li>3) Determine la causa del levantamiento de los rodillos y corríjala.</li> <li>4) Ajuste o reemplace el interruptor de proximidad.</li> <li>5) Determine la razón de la baja presión y corrija el problema.</li> <li>6) Revise la fuente de poder y su conexión.</li> <li>7) Para revisar la velocidad variable del motor diríjase al manual de su fabricante.</li> <li>8) Reemplace el motor.</li> </ol>
El transportador se demora en alcanzar la velocidad establecida o se mueve bruscamente al arrancar.	1) La velocidad variable de la unidad motriz está desajustada o defectuosa.	1) Para revisar la velocidad variable del motor diríjase al manual de su fabricante.
Los zapatos desviadores "brincan" cuando se desvían.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zapato desviador apretado entre los tubos.</li> <li>2) Tubos sucios o enpolvados.</li> <li>3) Tubos doblados.</li> <li>4) Interruptor desajustado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Reemplace el zapato desviador o los tubos doblados.</li> <li>2) Limpie la superficie. (Refiérase al mantenimiento preventivo en la página 30)</li> <li>3) Reemplace el tubo doblado.</li> <li>4) Diríjase a la Revisión del Interruptor Desviador (Pag. 20).</li> </ol>
Interruptor desviador no está operando.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) El cilindro no recibe presión de aire.</li> <li>2) Válvula solenoide de aire defectuosa.</li> <li>3) Interruptor de proximidad defectuoso/ desajustado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Línea del aire está obstruida o cortada.</li> <li>2) Reemplace.</li> <li>3) Diríjase a la página 20 para ajustar correctamente o reemplace.</li> </ol>
Todos los interruptores desviadores no están operando.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Válvulas solenoides sin energía para operar.</li> <li>2) Falla en los controles.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Corrija el problema.</li> <li>2) Revise los controles del sistema.</li> </ol>
El Interruptor del Desviador es inoperable	1) No hay potencia para el interruptor eléctrico.	1) Revise la potencia 3 fases del recinto de la unidad servo.

# • Preventive Maintenance Checklist (Lista de Mantenimiento Preventivo)

The following is a general maintenance checklist which covers the major components of your conveyor. This will be helpful in establishing a standard maintenance schedule.

Note: Check Set Screw for proper torque value after the first 24 hours of operation.

NOTA: REVISAR LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN PARA OBTENER EL TORQUE ADECUADO DESPUÉS DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE OPERACIÓN.

COMPONENT (Componente)	SUGGESTED ACTION (Acción Sugerida)	SCHEDULE		
		W	M	Q
Motor	Check Noise (Revisar el Ruido)			
	Check Temperature (Revisar la Temperatura)			
	Check Mounting Bolts (Revisar los Tornillos de Montaje)			
Reducer (Reductor)	Check Noise (Revisar el Ruido)			
	Check Temperature (Revisar la Temperatura)			
	Check Oil Level (Revisar el Nivel de Aceite)			
Carrying Chains (Cadenas Transportadoras)	Check Lubrication (Revisar la Lubricación)			
	Check Tension (Revisar la Tension)			
Carrying Chains Sprockets (Engranes de Cadenas Transportadoras)	Check Alignment with Chain Guards (Revisar la Alineación con los Resguardos de Cadena)			
Slat/Shoe Assemblies (Ensambles Tablilla/Zapato)	Check Physical Condition (Revisar Estado Físico)			
	Check Operation (Revisar Funcionamiento)			
Carrying Chain Guides (Guías de Cadena Transportadora)	Check for Wear (Revisar el Desgaste)			
Divert Switches (Interruptores Desviadores)	Check Physical Condition (Revisar Estado Físico)			
	Check Operation (Revisar Funcionamiento)			
Chain Oiler (Lubricador de Cadena)	Check Oil Level (Revisar el Nivel de Aceite)			
Air Regulator (Regulador de Aire)	Check Pressure (60 P.S.I. Normal) (Revisar Presión (Normal 60 P.S.I))			
Air Filter (Filtro de Aire)	Check Physical Condition (Revisar Estado Físico)			
Structural (Estructura)	General Check: Check All Loose Bolts, etc. tightened (Revisar General: Tornillos sueltos, etc.)			
Divert Blocks (Bloques Desviadores)	Check Physical Condition (Revisar Estado Físico)			
Divert Angles (Ángulos Desviadores)	Check Physical Condition (Revisar Estado Físico)			

W = WEEKLY (Semanal) M = MONTHLY (Mensual) Q = QUARTERLY (Trimestral)

**Carrying Chains** - Check lubrication. Chains will appear moist when properly lubricated.

**Slat/Shoe Assemblies** - Check physical condition of slats and shoes.

Replace any damaged slat/shoe assemblies. Check operation. Slats should be clean and straight. Shoes should slide freely on slats. Remedy cause of any binding. Slats may be cleaned by wiping with de-greaser type solvent such as a denatured alcohol.

**Divert Switches** - Check physical condition. Switches must be kept in good physical condition and clear of all foreign matter. Check operation. Check for any loose switches or improperly adjusted switches. Check physical condition of divert blocks. Pay particular attention to the point near the switch block. Replace parts as needed.

**Divert Angles** - Check for any bent areas. Check for loose or missing wear strip. Replace as needed.

**Cadenas** - Revisar lubricacion. Las cadenas deben verse humedas, propiamente lubricadas.

**Ensamble Placa/Zapato** - Revise su condicion fisica. Revise la operacion. Los zapatos se deben deslizar libremente sobre las placas. Corrija cualquier causa de atasco. Revise la limpieza y rectitud de los tubos. Los tubos se pueden limpiar con solvente desengrasante tal como alcohol desnaturalizado.

**Interruptores Desviadores** - Revise su condicion fisica. Los interruptores tienen que estar en buenas condiciones y libres de cualquier material ajeno. Revise su operacion. Revise que los interruptores no esten flojos o mal ajustados. Revise la condicion fisica de los bloques superiores e inferiores. Ponga especial atencion al punto inferior del bloque cerca al interruptor.

**Bloques Desviadores** - Revise su condicion fisica. Busque si hay bloques danados y reemplacelos. Revise su operacion. Los bloques deben deslizarse libremente sobre los tubos. Reemplace los danados.

**Angulos Desviadores** - Revise si hay areas dobladas. Revise si la banda de proteccion esta floja o extraviada.



A: 2020 HYTROL STREET  
JONESBORO, ARKANSAS 72401

T: (870) 935.3700  
F: (870) 931.1877

W: WWW.HYTROL.COM